



EMBELLECEDOR EXTERIOR DE LA CARROCERÍA

BOLETÍN TÉCNICO		70833		
ACTIS				
Casual	Diciembre 2022			
VERSION B	Creation : 15/11/2021	Update : 23/12/2021	Follow-up Code : Paralizado	Service 00469
VERSIÓN EN INGLÉS				

Tabla de vehículos:

Etiqueta comercial	Aplicabilidad	Inicio	Fin
LOGAN III, SANDERO III, TALIAN, JOGGER (XJF)	2KXX, 3KXX, LKXX, RKXX, HKXX	07/12/20	20/12/21
		24/08/20	18/11/21
		28/09/20	17/12/21

Ruido, vibraciones y zumbido procedentes del cajetín de HVAC cuyo nivel se eleva al aumentar la velocidad de ventilación. Conciérne a los vehículos enumerados en la "tabla de vehículos".

Solución recomendada

CAUSA POSIBLE:

Entrada de polvo y hojas de los árboles en HVAC por el espacio existente entre la rejilla de alero del limpiaparabrisas delantero y la boca de llenado del depósito del lavaparabrisas.

DIAGNÓSTICO:

Confirmar el efecto cliente.

SOLUCIÓN PV:

Extraer la rejilla del panel de alero del limpiaparabrisas delantero, verificar visualmente el estado del grupo motoventilador de aire, limpiar el entorno de HVAC y añadir la goma de estanqueidad (1), referencia 668530569R, en el contorno de la boca de llenado del depósito del lavaparabrisas como se muestra en la imagen siguiente.



EMBELLECEDOR EXTERIOR DE LA CARROCERÍA



SIEBT-70833_EN-01-000377296

SOLUCIÓN SERIE:

Mejora del proceso de fabricación desde:

- 18/11/2021 para los vehículos fabricados en la planta de Pitesti (Rumanía).
- 17/12/2021 para los vehículos fabricados en la planta de Casablanca (Marruecos).
- 20/12/2021 para los vehículos fabricados en la planta de Tánger (Marruecos).

LUP N° : Q000157634		NITG code : C133
B337	Ruido / vibración al accionar un equipo en modo climatización: sistema de climatización	
H255	Refrigeración del habitáculo delantero: disfuncionamiento	
H308	Calefacción del habitáculo delantero: disfuncionamiento	
H314	Ventilación a la parte delantera: disfuncionamiento	

"Los Métodos de Reparación prescritos por el constructor en el presente documento han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos componentes y accesorios de los vehículos de su marca".

Todos los derechos reservados por Renault S.A.S.

Queda prohibida la copia o traducción, total o parcial, de este documento o el uso del sistema de numeración de referencias de piezas del servicio sin la autorización previa por escrito de RENAULT S.A.S.

ES/© Renault S.A.S. 2017