



وزارة التجارة والصناعة
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل
المقدم من البنك الإسلامي للتنمية





معهد بيان العالمية

للتدريب والاستشارات وخدمات السلامة الصناعية



الرسم الهندسي

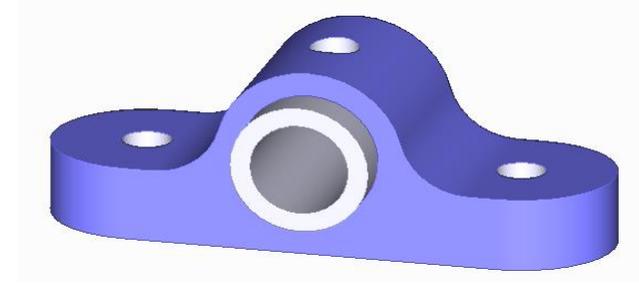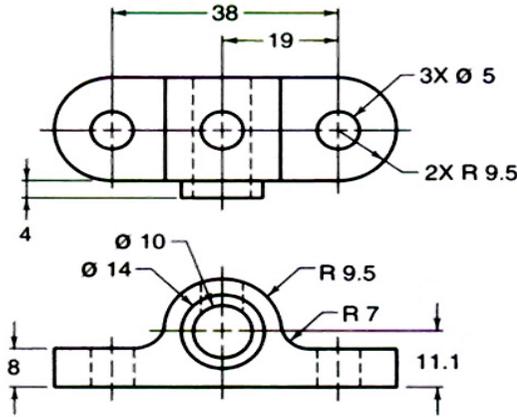

للسنة الأولى

إشراف عام : مدير المكون
مهندسة : مديحة رفعت محمد
المراجعة الفنية والتصميمية
مهندس : سيد كامل محمد جاد

العام التدريبي
٢٠١٦ / ٢٠١٧

إعداد: بيان العالمية للتدريب
مراجعة: د م . هانى السيد عبد الحليم
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

الرسم الهندسي : للسنة الأولى بمراكز التدريب المهني (نظام ٣ سنوات)



مقدمة

يعتبر الرسم الهندسي لغة الاتصال بين الفنيين والمهندسين في جميع التخصصات الهندسية وهو اللغة التي تستطيع أن تتعرف من خلالها على قراءة الرسومات الهندسية و التنفيذ لأجزاء الماكينات المستخدمة في الصناعة فكما اجتهدت وأتقنت مهارات الرسم الهندسي زاد ذلك من تنمية قدراتك وتحقيق أهدافك المهنية في مجال التخصص.

وقد حرصنا علي تقديم هذا الكتاب في صورة كاملة وقد اعتمدنا في بناء وكتابة هذا المقرر علي البساطة في اللغة والرسم والشرح الوافي ليتمكن الطالب من اكتساب المهارات والمعارف الخاصة بالرسم الهندسي ، كما تم تزويد الكتاب بمجموعة من الأمثلة حتى يتمكن الطالب من الاستعانة بها في حل التمرينات. والحقيقة أن أساتذة الهندسة لهم السبق في مثل هذه الموضوعات وقد تعلمنا منهم وأخذنا عنهم ، ونتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير، ونبتهل بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يجعل جهدهم وجهدنا المتواضع في ميزان حسناتنا إنه قريب مجيب الدعاء .

ونتقدم بخالص الشكر إلي كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب بصورته الحالية وأسأل الله أن يحقق الهدف الذي أعد من أجله.

ملحوظة : جميع رسومات هذا الكتاب تمت بواسطة برامج الرسم الهندسي بالحاسب الآلي CAD

إشراف عام : مدير المكون
مهندسة : مديحة رفعت محمد
المراجعة الفنية والتصميمية
مهندس : سيد كامل محمد جاد

العام التدريبي
٢٠١٦ / ٢٠١٧

إعداد: بيان العالمية للتدريب
مراجعة: د.م. هانى السيد عبد الحليم
كلية الهندسة جامعة عين شمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

منهج الدراسة للرسم الهندسي لطلبة الصف الأول (نظام التلمذة الصناعية نظام السنوات الثلاث)
 للسنة: الأولى (جميع تخصصات المهن الميكانيكية والأخرى التي تدرس نفس البرنامج) عدد الحصص: ٣ حصة إسبوعيا

| رقم الصفحة | عدد الحصص | الموضوعات | الباب |
|------------|-----------|--|---|
| ٥ | ٢ | ١ - أدوات الرسم الهندسي | الباب الأول أساسيات الرسم الهندسي |
| ٨ | ٤ | ١ - ٢ خطوط الرسم الهندسي | |
| ١٢ | ٤ | ١ - ٣ مقاييس اللوحات وتقسيمها | |
| ١٤ | ٤ | ١ - ٤ مقياس الرسم | |
| ١٧ | ٤ | ١-٢ العمليات على المستقيم | الباب الثاني العمليات الهندسية |
| ٢٣ | ٤ | ٢-٢ رسم الأقواس والمماسات | |
| ٣٠ | ٤ | ٢-٣ رسم المنحنيات | |
| ٣٤ | ٤ | ٢-٤ كتابة الأبعاد على الرسم الهندسي | |
| ٣٨ | ٨ | ٢-٥ تطبيقات على كتابة الأبعاد على الرسم الهندسي | |
| ٤٤ | ٤ | ٣-١ تعريف الرسم الحر | الباب الثالث الرسم الهندسي بدون أبعاد (الرسم الحر) |
| ٤٤ | ٤ | ٣-٢ قواعد الرسم الحر | |
| ٤٥ | ٤ | ٣-٣ رسم الأقواس والدوائر | |
| ٤٦ | ٤ | ٣-٤ تدريبات على الرسم الحر | |
| ٥٢ | ٤ | ٤-١ مبادئ الإسقاط الهندسي | الباب الرابع الإسقاطات الهندسية |
| ٥٣ | ٤ | ٤-٢ عناصر الإسقاط الهندسي | |
| ٥٦ | ٤ | ٤-٣ المسطحات الهندسية | |
| ٦١ | ٦ | ٤-٤ الإسقاط الأيزومتري | |
| ٦٤ | ٨ | ٤-٥ تدريبات على رسم منظور وإستنتاج المساقط الثلاثة واستنتاج المسقط الناقص | |
| ٨١ | ٢ | ٥-١ : واجهة البرنامج للمستخدم و إنشاء التخطيط (Sketch) والرسوم ثنائية الأبعاد | الباب الخامس اساسيات CAD اساسيات تعليم برنامج الـ SolidWorks |
| ٨٤ | ٢ | ٥-٢ تعريفات لأهم الأوامر (Commands) على الواجهة الرئيسية للبرنامج | |
| ٨٦ | ٤ | ٥-٣ إنشاء تخطيط جديد من قائمة (Insert, Sketch) أو الزر  | |
| ٨٩ | ٤ | ٥-٤ تدريب رقم (١) : إنشاء ورسم دائرة (Circle) في موضع معين | |
| ٩٠ | ٤ | ٥-٥ تدريب رقم (٢) : إنشاء ورسم تخطيطي لمستطيل (Rectangle) | |
| ٩١ | ٦ | ٥-٦ تمرين عملي مطلوب تنفيذه والتدريب عليه حتى الإتقان | |
| | ٦ | مراجعة وإختبار | |
| | ١٠٨ | إجمالي عدد الحصص | |



الباب الأول

أساسيات

الرسم الهندسى




١ - أدوات الرسم الهندسي (ENGINEERING DRAWING TOOLS)

يعتبر الرسم الهندسي هو اللغة التي تستخدم في التفاهم ونقل الأفكار بين المكتب الهندسي والفنيين لذا يجب علي الطالب التدريب علي إعداد الرسومات بدقة، ولا يكون ذلك ميسوراً إلا باستخدام الأدوات الهندسية استخداماً صحيحاً وهذه الأدوات هي :-

١ - أقلام الرصاص (PENCILS) :-

القلم الرصاص هو الأداة الهامة في الرسم وذلك لإستخدامه باستمرار في عملية الرسم وللأقلام حروف وأرقام مكتوبة علي أطرافها وهذه الحروف والأرقام تدل علي درجة صلادة السن الرصاص فيشير **2H** علي صلادة القلم ويشير **B** إلي ليونة القلم و**2B** إلي ليونة أكثر ويشير **HB** إلي درجة وسط بين الصلادة والليونة وهو الأكثر استخداماً ويوجد بالأسواق أقلام رصاص بسنن جاهزة منها **0,5**، ومنها **0,7**، ومنها **0,9**، ويوجد **1** مم .

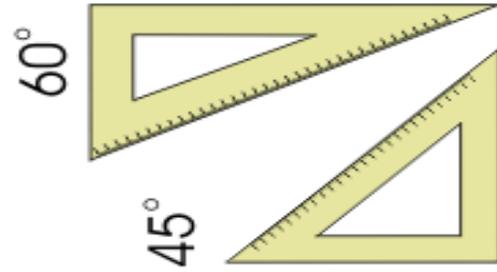

٢ - المثلثات (TRINGLES) :-

وتعتبر المثلثات من الأدوات الهامة في عملية الرسم حيث أنها تستخدم في عمل الزوايا والخطوط المتوازية وخطوط التهشير وتستخدم مع المسطرة حرف **T** وذلك لعمل الخطوط المتعامدة ومنها: المثلث **30°/60°/90°**، والمثلث **45°/45°/90°**، والشكل (١ - ١) يوضح المثلثات الهندسية.


شكل (١ - ١) المثلثات الهندسية

٣ - علبة البراجل (COMPASS BOX) :-


تحتوي علي عدة براجل مختلفة الأطوال بعضها للرسم وبعضها للتحبير وبعضها لنقل الأبعاد ويوجد بالأسواق براجل تستخدم سنون **0,5** و أخرى تستخدم أقلام رصاص خشبية، والشكل (١ - ٢) يوضح علبة البراجل.



شكل (١ - ٢) علبة البراجل

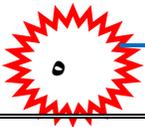

٤ - **الممحاة (ERASER) :** تستخدم في إزالة الخطوط الزائدة والأخطاء ويجب علي الطالب أن يكون معه ممحاة سميكة عند إزالة الخطوط في المساحات الكبيرة وممحاة رقيقة عند إزالة الخطوط في المساحات الضيقة .
والشكل (١ - ٣) يوضح الممحاة .

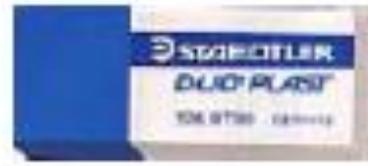

شكل (١ - ٣) الممحاة

مسطرة القياس :

تستخدم في قياس أطوال الخطوط المستقيمة بالسنتيمتر والمليمتر أو البوصة
والشكل التالي (١ - ٤) يوضح أنواع مساطر القياس

٥ - **مسطرة القياس (RULER) :** هي المسطرة المقسمة إلي سنتيمترات ومليمترات وتستخدم في قياس أطوال الخطوط المستقيمة .



مسطرة البيضاوى

مسطرة الدوائر

مسطرة المنحنيات

مسطرة حرف T

مسطرة القياس


شكل (١ - ٤) أنواع مساطر القياس

٦ - **مسطرة حرف T (T-Square) :** تستخدم لرسم الخطوط الأفقية وتوضع عليها المثلاث لرسم الخطوط العمودية .

٧ - **مسطرة المنحنيات (French Curves) :** وتستخدم لرسم الخطوط المنحنية .

٨ - **مسطرة الدوائر والبيضاوى (Circle and Ellipse Template) :** تستخدم لعمل الدوائر والبيضاوى.


٩ - **منقلة زوايا (PROTRACTOR) :** وتستخدم في تحديد ورسم الزوايا الغير متوفرة في المثلاث الهندسية ، والشكل التالي (١ - ٥) يوضح منقلة الزوايا.

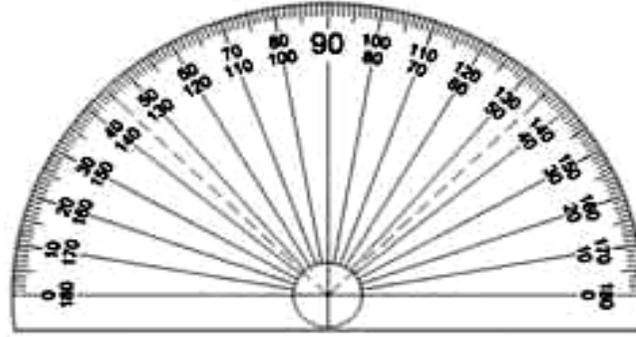

شكل (١ - ٥) منقلة الزوايا

١٠ - اللوحة الخشبية (DRAWING BOARD) :-

تثبت عليها اللوحة الورقية بواسطة اللاصق (سولتيب) ، وتستخدم المسطرة حرف T حتى تكون حافة اللوحة الورق موازية لحافة اللوحة الخشبية وحافة المسطرة حرف T ، والشكل التالي (١ - ٦) يوضح اللوحة الخشبية.

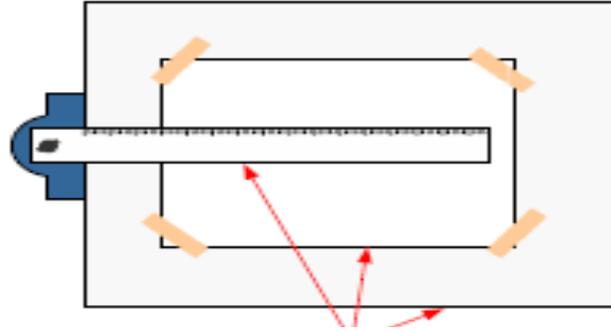

شكل (١ - ٦) اللوحة الخشبية

١١ - دبابيس (Bins) :-

لتثبيت ورقة الرسم علي اللوحة الخشبية في حالة عدم وجود سولتيب (لاصق) .

١٢ - قطعة قماش (Clothing piece) : لتنظيف اللوحة بإستمرار.



١ - ٢ خطوط الرسم الهندسي

الخط : هو الأثر الحادث من تحرك نقطة في اتجاه واحد وله طول وليس له عرض.

أنواع الخطوط واستعمالاتها

تختلف الخطوط في الرسم الهندسي عن بعضها في الشكل والسمك ونوع القلم الرصاص المستخدم فمنها السميك والمتقطع والمتصل.

ويبين الجدول التالي أنواع الخطوط واستعمالاتها


والمطلوب التدريب جيداً على رسم أنواع الخطوط واستعمالاتها

| استخداماته | شكل الخط | نوع الخط |
|---|---|---------------|
| الخطوط الخارجية المحددة للجسم مثل الحواف والدوائر |  | خط سميك مستمر |
| خطوط الأبعاد وخطوط التهشير وخطوط تمثيل أسنان القلاووظ |  | خط رفيع مستمر |
| الخطوط المخفية |  | خط متقطع |
| تعيين المحاور ومراكز الدوائر |  | خط المحور |
| تحديد جسم له نهاية ممتدة |  | خط متعرج |




تطبيقات علي رسم أنواع الخطوط

لوحة (١) المطلوب التدريب جيداً على رسم الخطوط الاتية بأبعاد مناسبة :-


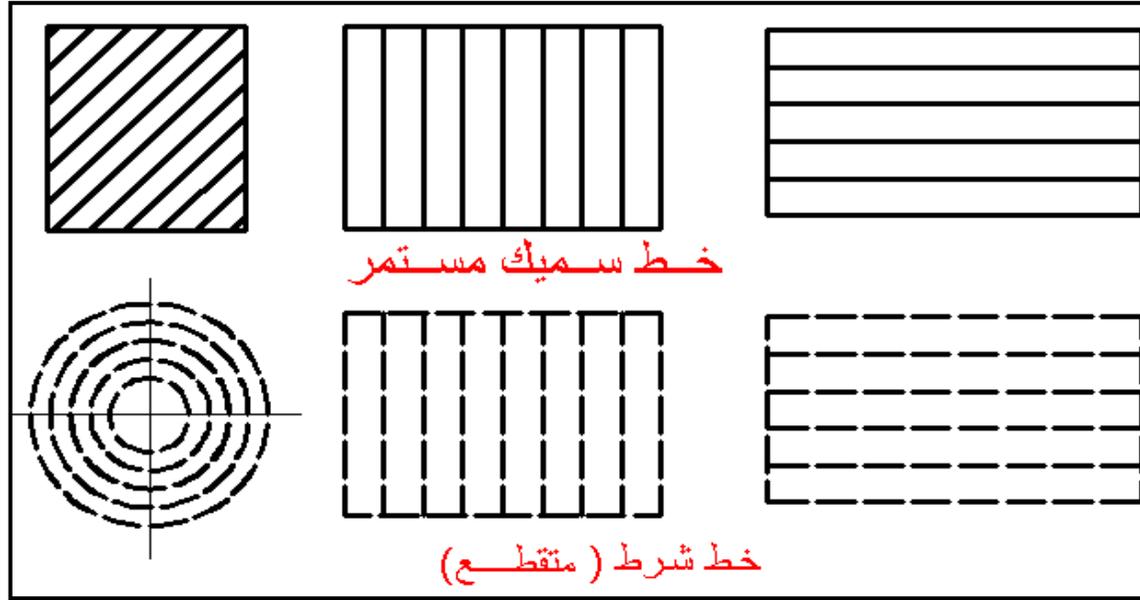


لوحة (٢) المطلوب التدريب جيداً على رسم الخطوط الاتية بأبعاد مناسبة :-

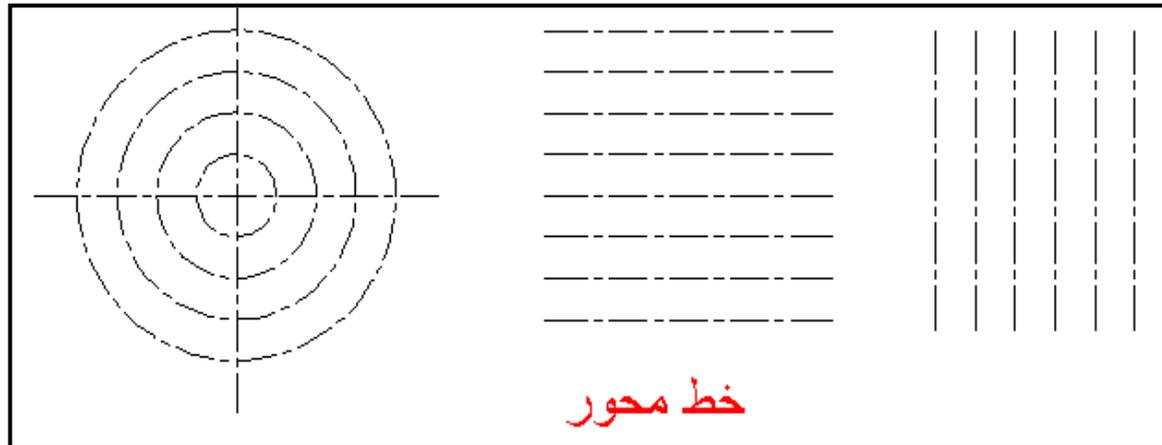


لوحة (٣) مثال على الرسم الهندسي وأنواع الخطوط المختلفة ملونة من أجل التوضيح ويجب التدريب عليها بأبعاد مناسبة.

- الأسود = خطوط الجسم الرئيسية.
- الأحمر = الخطوط المخفية.
- الأزرق = خطوط المراكز.
- الأرجواني = مستوي القطع .

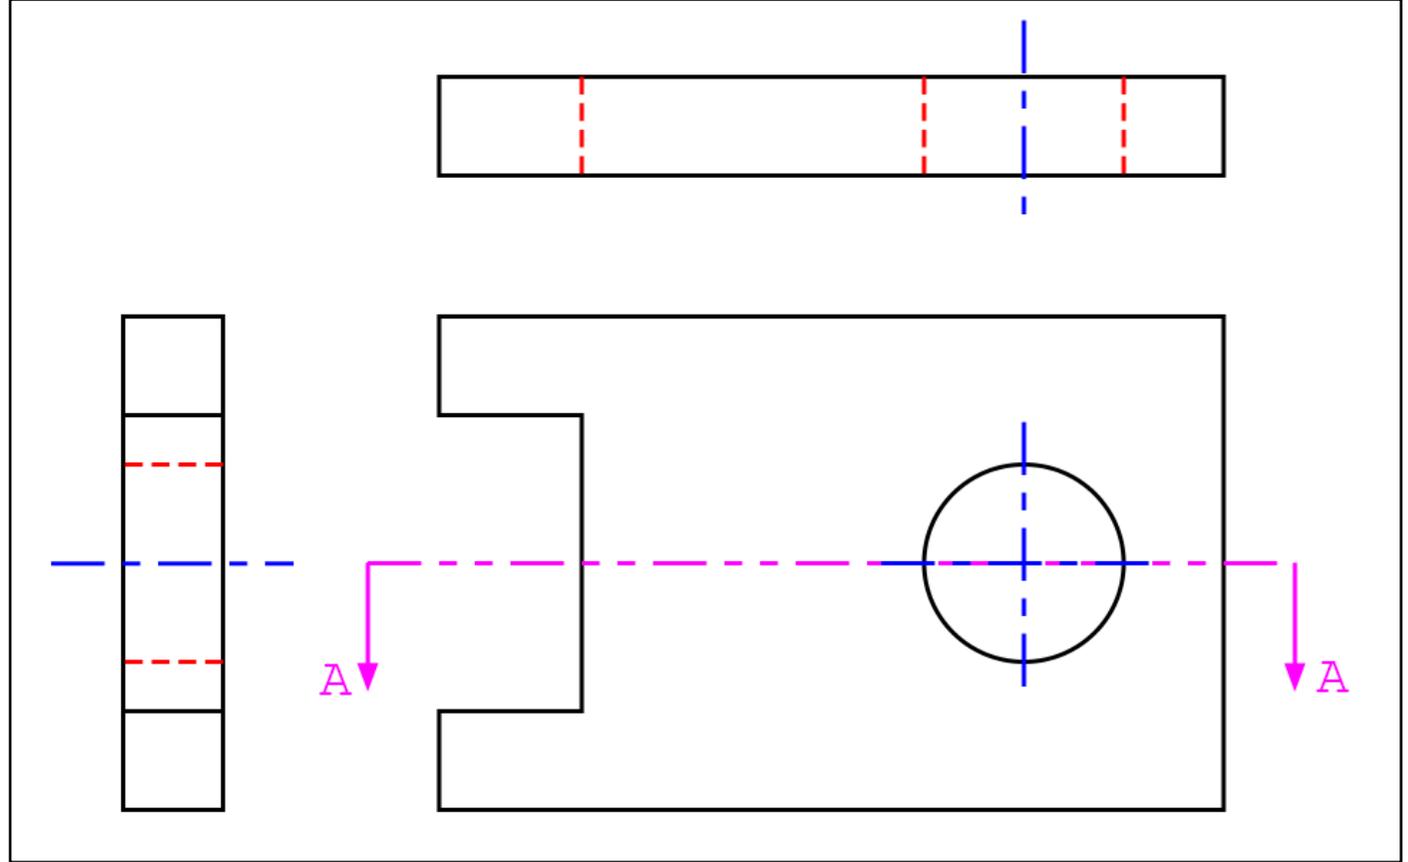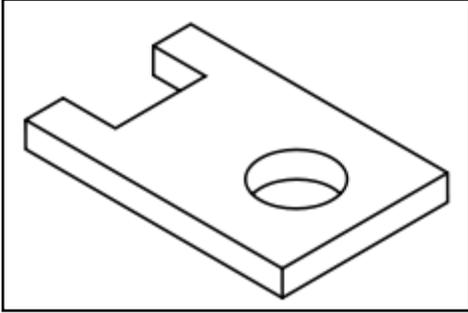


لوحة (٤) المطلوب التدريب جيداً على رسم الخطوط الاتية بأبعاد مناسبة في المساحة الفارغة بنفس الصفحة :-

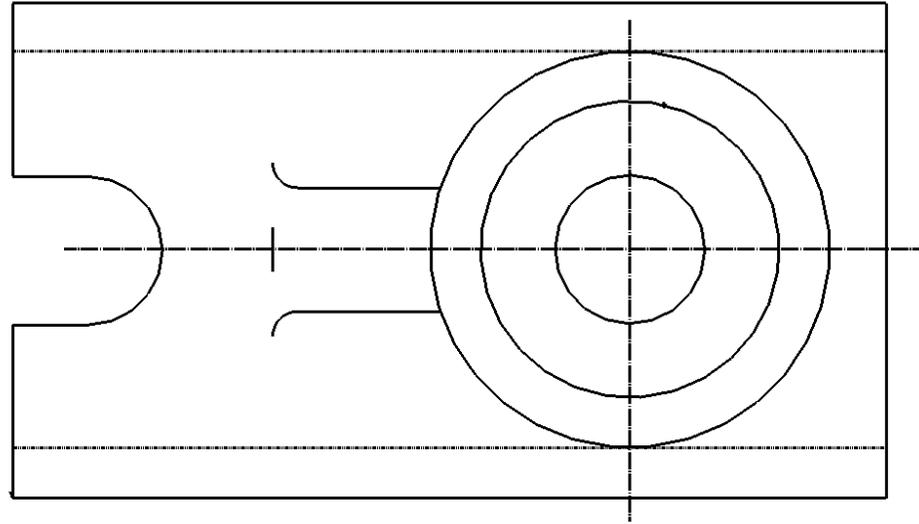

١ - ٣ مقاييس اللوحات ، وتقسيمها

توجد مقاسات مختلفة للوحات الرسم لكي يسهل تداولها ثم ترتيبها وحفظها في ملفات، والمقاسات القياسية خمسة أكبرها مستطيل مساحته متر مربع والنسبة بين عرضة وطولها ١ : ٢ : $\sqrt{2}$ أما مقاسات اللوح الأقل اتساعا فتكون مرتبة بحيث تبلغ الواحدة منها نصف مساحة اللوحة السابقة والجدول الآتي يبين مقاسات اللوح الخمسة .

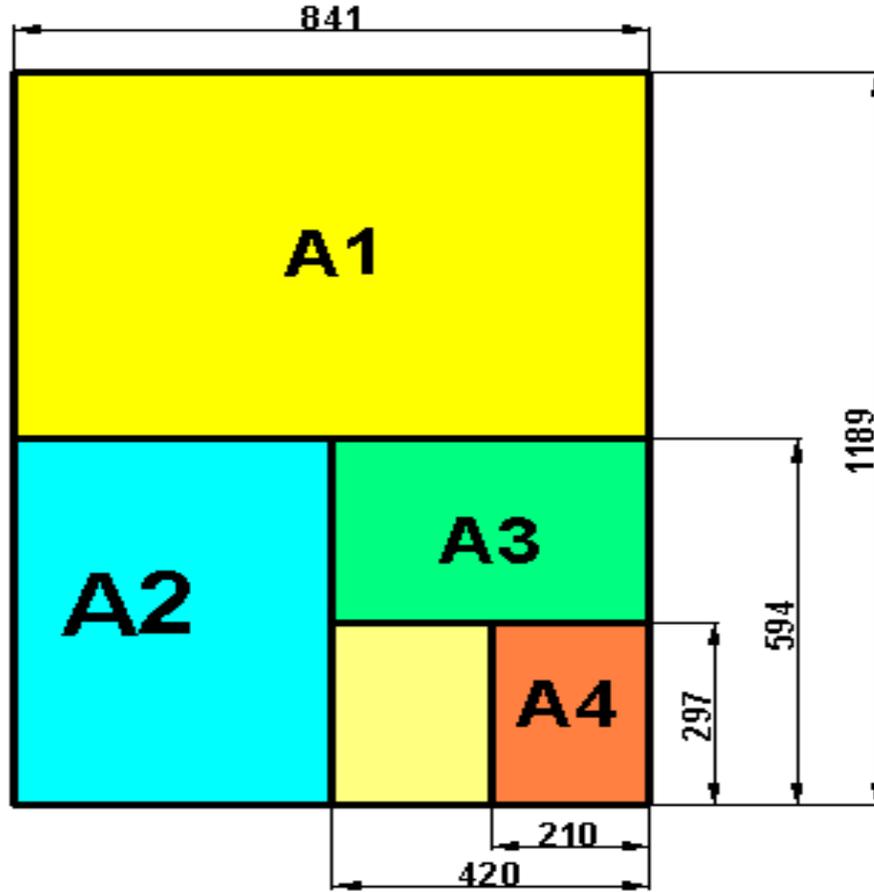

| أبعاد الورقة بالمليمترات | رمز الورقة |
|--------------------------|------------|
| 1189×841 | A0 |
| 841×594 | A1 |
| 594×420 | A2 |
| 420×297 | A3 |
| 297× 210 | A4 |

جدول مقاسات لوحات الرسم الشائعة

والشكل (١ - ٧) يوضح مقاسات لوحات الرسم الورقية واللوحات ذات المقاس A2 هي الأكثر استخداما.

شكل (١ - ٧) مقاسات لوحات الرسم الورقية


ملحوظة: يجب التدريب جيداً على تقسيم اللوحات المختلفة

مثال تطبيقي على تقسيم لوحة رسم الهندسي

لكي يكون الرسم متناسق داخل اللوحة الورقية لابد من تقسيم اللوحة قبل البدء في رسم المساقط الثلاثة ولعمل ذلك تتبع الخطوات الآتية :-
 أبعاد اللوحة كما بالرسم الموضح هي كالآتي :-

- أكبر طول للوحة هو ٤٨٠ مم
- أكبر ارتفاع للوحة هو ٣٣٠ مم
- طول المسقط الرأسي = ٢٠٠ مم
- عرض المسقط الجانبي = ١٠٠ مم
- عرض المسقط الأفقي = ١٠٠ مم
- لحساب الفراغات

- طول المسقط الرأسي (ELEV) = طول المسقط الأفقي (PLAN)
- ارتفاع المسقط الرأسي (ELEV) = ارتفاع المسقط الجانبي (S V)
- طول المسقط الجانبي (S V) = عرض المسقط الأفقي (PLAN)

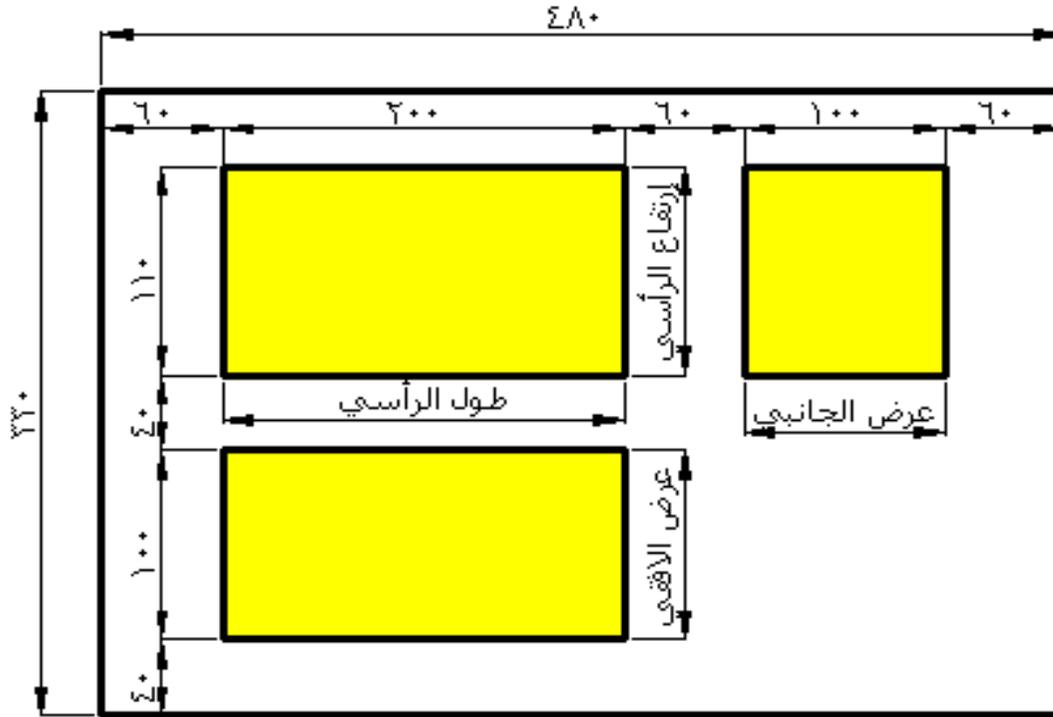

| | | | | |
|---|--|---|-------------|----------|
| ١ | طول الرأسي | + | عرض الجانبي | |
| | ٢٠٠ | + | ١٠٠ | = ٣٠٠ مم |
| ٢ | نطرح ذلك من أكبر طول للوحة | | | |
| | ٤٨٠ | - | ٣٠٠ | = ١٨٠ مم |
| ٣ | قسمة الناتج علي ٣ (الثلاث فراغات التي بين المساقط) | | | |
| | ١٨٠ | ÷ | ٣ | = ٦٠ مم |
| ٤ | ارتفاع الرأسي | + | عرض الأفقي | |
| | ١١٠ | + | ١٠٠ | = ٢١٠ مم |
| ٥ | نطرح ذلك من أكبر ارتفاع للوحة | | | |
| | ٣٣٠ | - | ٢١٠ | = ١٢٠ مم |
| ٦ | قسمة الناتج علي ٣ (الثلاث فراغات التي بين المساقط) | | | |
| | ١٢٠ | ÷ | ٣ | = ٤٠ مم |

ملحوظة: يجب التدريب جيداً على تقسيم اللوحة

١ - ٤ مقياس الرسم (Drawing Scales) :-

نحتاج في معظم الأحيان تكبير أو تصغير القطعة المطلوب رسمها لتناسب حجم اللوحة المرسوم فيها أو لتوضيحها بشكل أفضل ، لذلك ظهر مصطلح مقياس الرسم .

البعد في الرسم


مقياس الرسم = $\frac{\text{البعد في الرسم}}{\text{البعد الحقيقي}}$

تعريف مقياس الرسم: هو النسبة بين البعد في الرسم : البعد الحقيقي ، أو

❖ مقياس الرسم للتكبير والتصغير:

- مقياس الرسم الحقيقي (١ : ١)
- مقياس الرسم للتكبير (١ : ٢) ، (١ : ٥) ، (١ : ١٠)
- مقياس الرسم للتصغير (٢ : ١) ، (٥ : ١) ، (١٠ : ١)


❖ تطبيق (١) على مقياس الرسم:

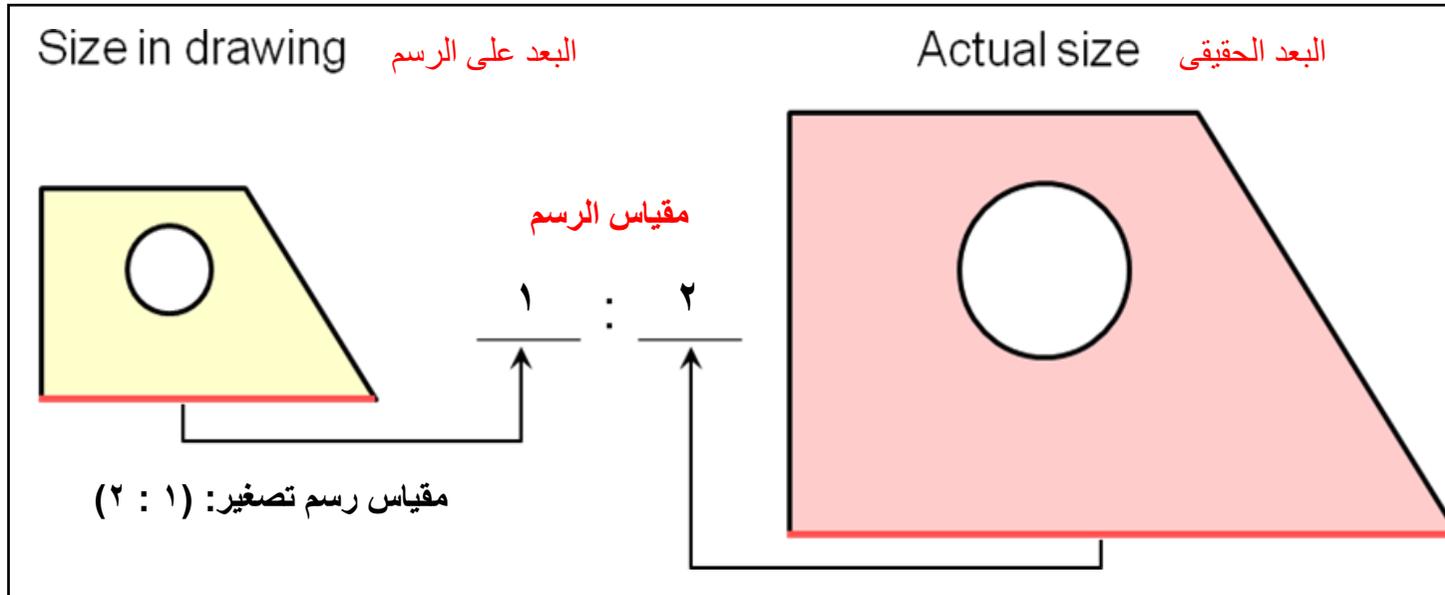

ملحوظة: يجب التدريب جيداً على مقياس الرسم

❖ تطبيق (٢) على مقياس الرسم للتكبير والتصغير:

المطلوب : إعادة رسم الإشكال آتية فى المساحة الفارغة بالصفحة ، وتحديد نوع مقياس الرسم (الحقيقى - التكبير - التصغير)

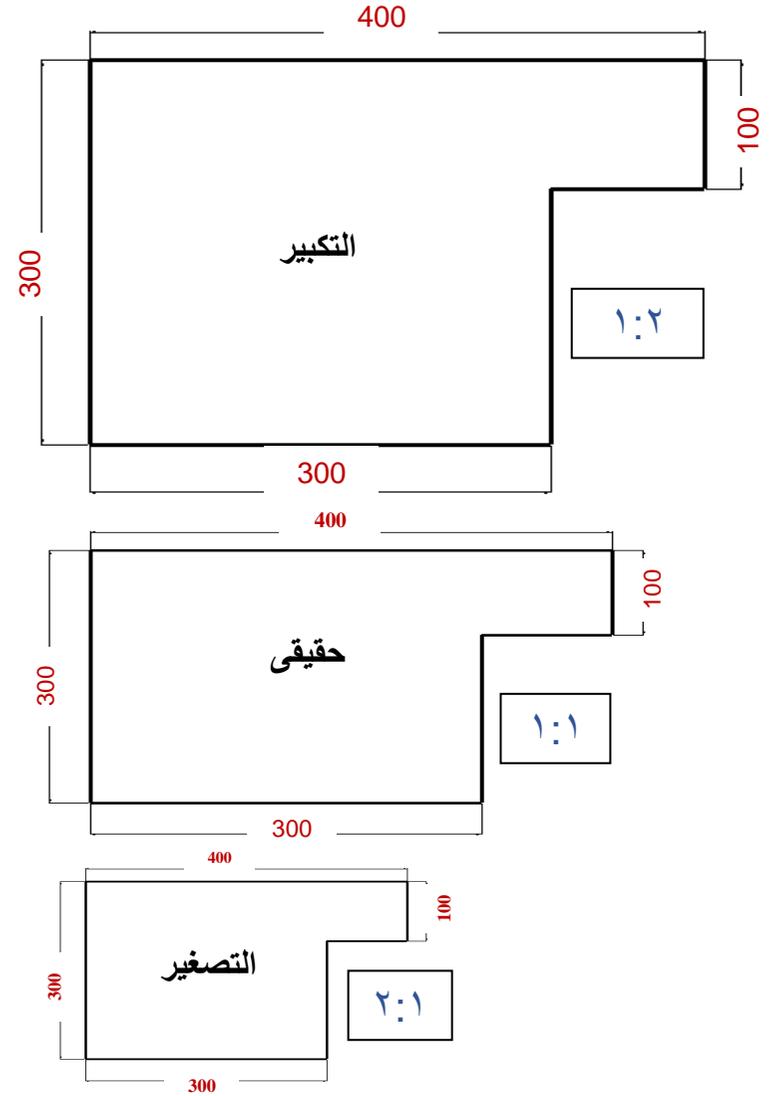

الباب الثانى

العمليات الهندسية



٢ - ١ : العمليات الهندسية على المستقيم


١- تنصيف مستقيم معلوم

المعطيات : أ ب مستقيم معلوم شكل (١ - ١)

المطلوب : تنصيف هذا المستقيم المعلوم

خطوات العمل :

- إرکز في أ وبفتحة أكبر من نصف طول المستقيم ، إرسم قوس أعلي و أسفل
- ثم إرکز في ب وبنفس الفتحة إقطع القوس من أعلي ومن أسفل عند ج ، د .
- صل ج ، د فيقطع المستقيم أ ب في م فتكون م هي نقطة التنصيف المطلوبة ، ويكون أ م = ب م.

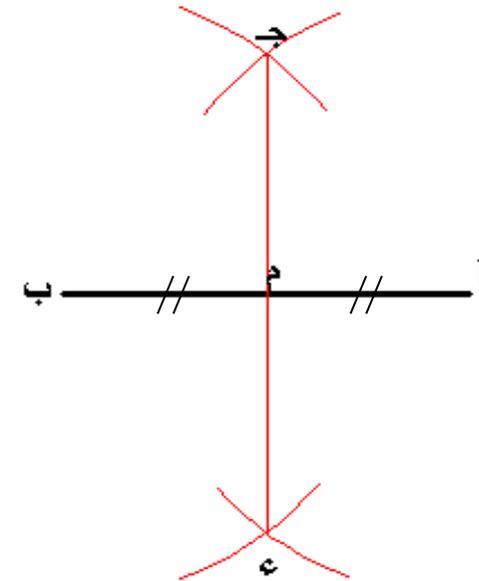

في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها


شكل (١ - ٢) طريقة تنصيف مستقيم معلوم

٢- إقامة عمود علي مستقيم من نقطة معلومة

المعطيات : أ نقطة معلومة علي المستقيم ، شكل (٥- ٢)
المطلوب : إقامة عمود علي المستقيم المعلوم من نقطة أ

خطوات العمل :

- إركز في أ وبنصف قطر مناسب وعين ب ، ج علي المستقيم
- ثم إركز في ب وبنصف قطر أطول من أ ب ارسم قوس وبنفس الفتحة إركز في ج وارسم قوس يقطع الأول في ء
- صل ء أ ، فيكون هو العمود المطلوب

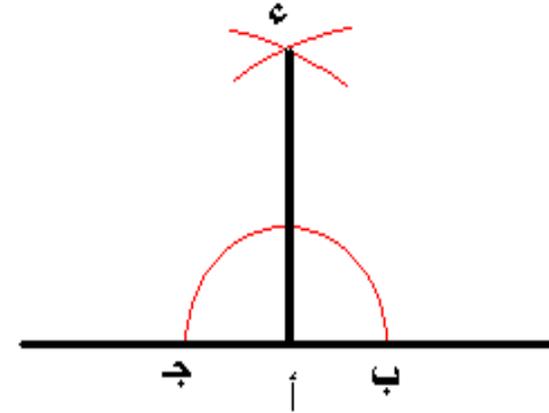

في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢- ٢) إقامة عمود علي خط مستقيم من نقطة معلومة


٣- إقامة عمود علي مستقيم من نقطة عند نهاية المستقيم

المعطيات : أ ب مستقيم معلوم ، شكل (٥- ٣)

المطلوب : إقامة عمود علي مستقيم من نقطة عند نهاية المستقيم

خطوات العمل :

- أركز في أ وبفتحة مناسبة ارسم قوس
- وبنفس الفتحة أركز في نقطة تقاطع هذا القوس بالمستقيم أ ب
- ثم إقطع ذلك القوس مرتين في ج ، د
- ثم أركز في كل من ج ، د وارسم قوسين يتقاطعان في هـ
- صل هـ أ فيكون هو العمود المطلوب .

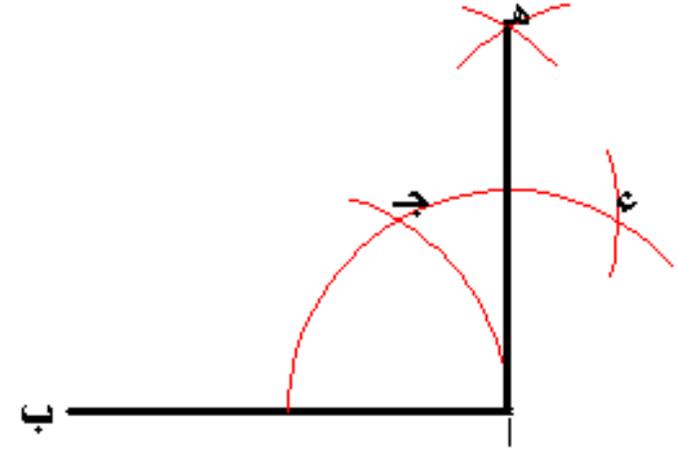

في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢- ٣) طريقة إقامة عمود علي مستقيم عند أحد طرفيه


٤- تقسيم خط مستقيم إلى عدد متساوي من الأقسام

المعطيات : أ ب مستقيم معلوم ، شكل (٤-٢)

المطلوب : تقسيم الخط إلى ثمانية أقسام متساوية

خطوات العمل :

- من نقطة ب وبأي زاوية ميل يرسم خط مستقيم .
- إفتح البرجل فتحة مناسبة ومن نقطة ب حدد ثماني نقط علي المستقيم المائل
- من النقطة ٨ صل ٨ - أ
- يرسم من نقطة ٧ مستقيم يوازي المستقيم ٨- أ
- ومن نقطة ٦ وهكذا تحصل علي ثماني أقسام متساوية.

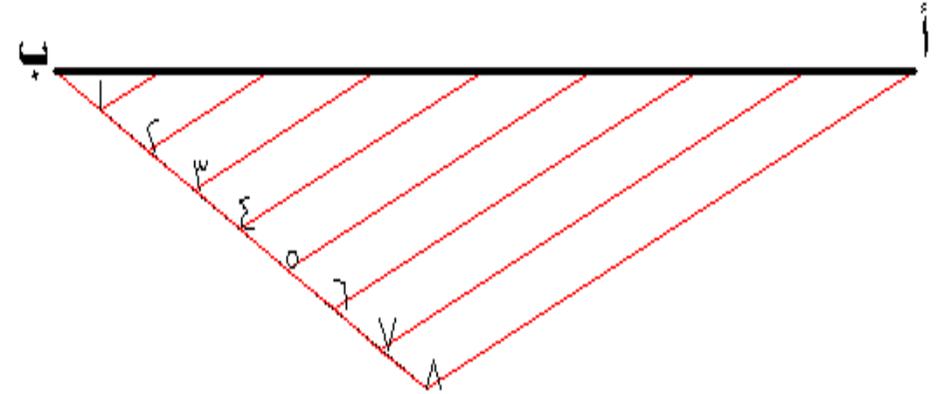

في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢ - ٤) تقسيم خط مستقيم إلى عدد متساوي من الأقسام


٥- تنصيف زاوية :

المعطيات : أ ب ج زاوية ، شكل (٢ - ٥)

المطلوب : تنصيف الزاوية

خطوات العمل :

- إرکز في ب وبفتحة برجل مناسبة إرسم قوس يقطع أ ب ، ب ج .
- من نقط التقاطع ارسم قوسين آخرين يتقاطعان في نقطة ء .
- صل ء ب تحصل علي نصفين .

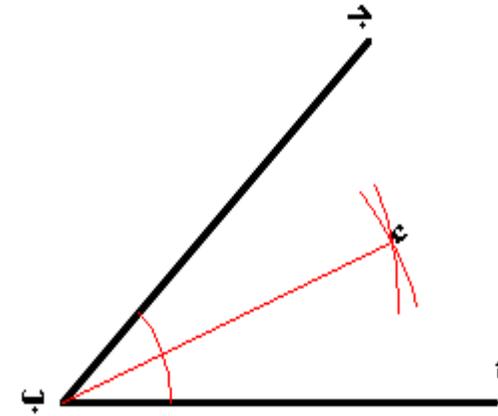

في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢ - ٥) طريقة تنصيف زاوية


٦- رسم قوس يمس مستقيمين بينهما زاوية

المعطيات : أ ب ج زاوية ، شكل (٢ - ٥)

المطلوب : تنصيف الزاوية

خطوات العمل :

- إرسم مستقيما يوازي أ ب ويبعد عنه مسافة تساوي نصف قطر الدائرة .
- ثم إرسم مستقيم يوازي ج ب ويبعد عنه مسافة تساوي نصف القطر الدائرة .
- فيتقاطع المستقيمان في نقطة تكون هي مركز القوس أو الدائرة المطلوبة .

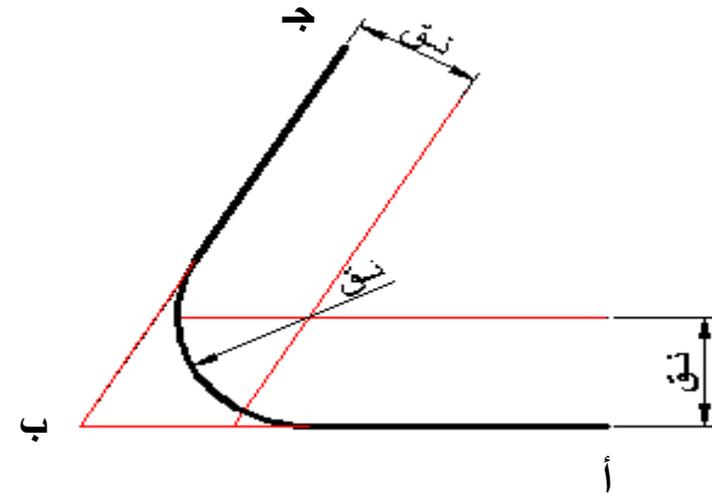

في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢ - ٦) طريقة رسم قوس يمس مستقيمين بينهما زاوية معلومة


٢ - ٢ : رسم الأقواس والمماسات

تعتبر بعض العمليات الهندسية ضرورية للرسم لأنها توفر الوقت والجهد وتساعد علي الحصول علي رسومات دقيقة وجيدة باستعمال أدوات ووسائل بسيطة وفيما يلي بعض هذه العمليات .

٧- رسم قوس يمس مستقيمين متعامدين

المعطيات : أ ب , ب جـ مستقيمين متعامدين شكل (٢- ٧)
المطلوب : رسم قوس نصف قطره معلوم (نق) يمس المستقيمين
خطوات العمل:

- إرسم المستقيمين بينهما زاوية قائمة
- إرکز في (ب) وافتحة تساوي نق وإرسم قوس يقطع ا ب في ء ويقطع ب جـ في هـ
- إرکز في ء وبنفس الفتحة نق إرسم قوس ، وإرکز في هـ وبنفس الفتحة إرسم قوس يقطع القوس السابق في نقطة م
- إرکز في م وبنفس الفتحة إرسم قوس يمس ضلعي الزاوية

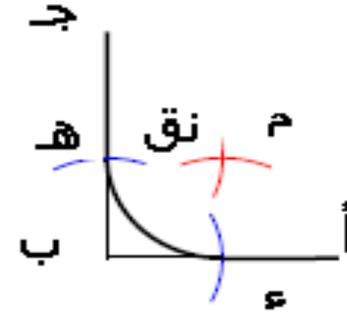


في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢- ٧) طريقة رسم قوس يمس مستقيمين متعامدين

٨- رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين معلومتين من الداخل

المعطيات : م , ن دائرتان معلوم أنصاف أقطارهما ، كذلك معلوم البعد بين مركزيهما ، شكل (٢ - ٨)
المطلوب : رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس الدائرتين من الداخل
خطوات العمل:

- ارسم الدائرتان م ، ن ثم أركز في م وبفتحة تساوي نصف قطر م مضاف إليه نصف قطر القوس وارسم قوسين أعلي وأسفل .
- أركز في ن وبفتحة تساوي نصف قطر ن مضافا إليه نصف قطر القوس وارسم قوسين يقطعان القوسين السابقين أعلي و أسفل في أ , ب .
- أركز في أ ، ب وبفتحة تساوي نصف قطر القوس المطلوب ارسم القوس يكون مماسا للدائرتين .

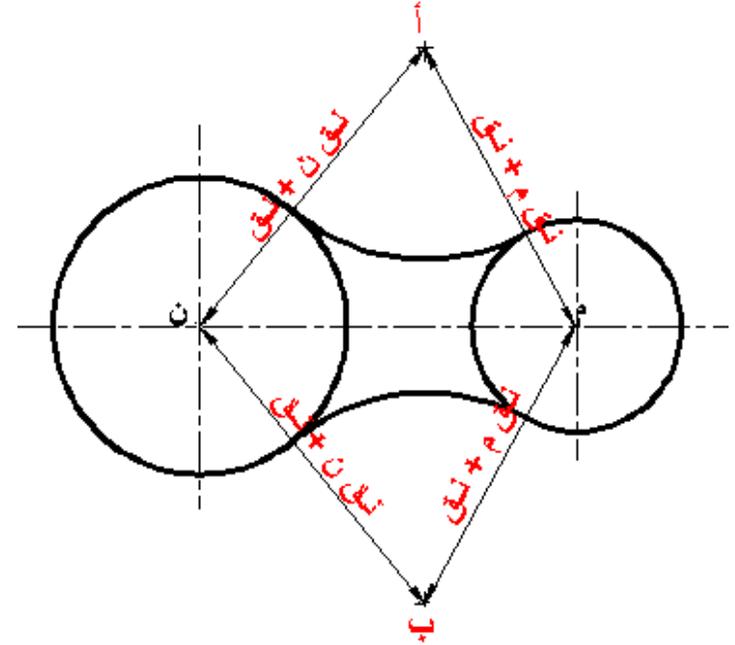


فى المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢ - ٨) طريقة رسم قوس يمس دائرتين من الداخل

٩- رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين معلومتين من الخارج

المعطيات : م , ن دائرتان معلوم أنصاف أقطارهما , كذلك معلوم البعد بين مركزيهما شكل (٢-٩)
المطلوب : رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس الدائرتين من الخارج
خطوات العمل:

- إرسم الدائرتان م ، ن ثم أركز في م وبفتحة تساوي نصف قطر القوس مطروح منه نصف قطر الدائرة م إرسم قوسين أعلي وأسفل .
- إركز في ن وبفتحة تساوي نصف قطر القوس مطروح منه نصف قطر الدائرة ن و إرسم قوسين يقطعان القوسين السابقين أعلي و أسفل في أ ، ب .
- إركز في أ ، ب وبفتحة تساوي نصف قطر القوس المطلوب إرسم القوس يكون مماسا للدائرتين .

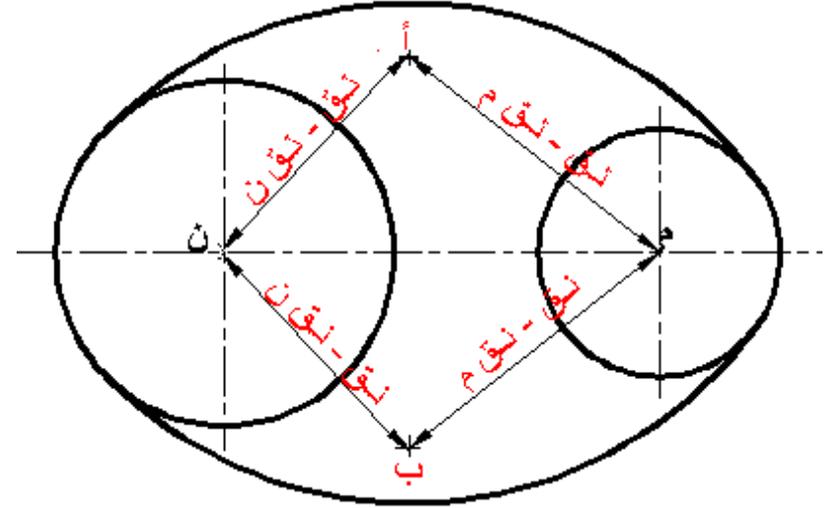


في المساحة الفارغة كرر نفس العمليات للتدريب عليها

شكل (٢-٩) طريقة رسم قوس يمس دائرتين من الخارج

تطبيقات على التماس

تدريب (١):


المطلوب : رسم الإشكال الآتية فى المساحة الفارغة بالصفحة ، وذلك باستخدام العمليات الهندسية التي درستها وتدربت عليها

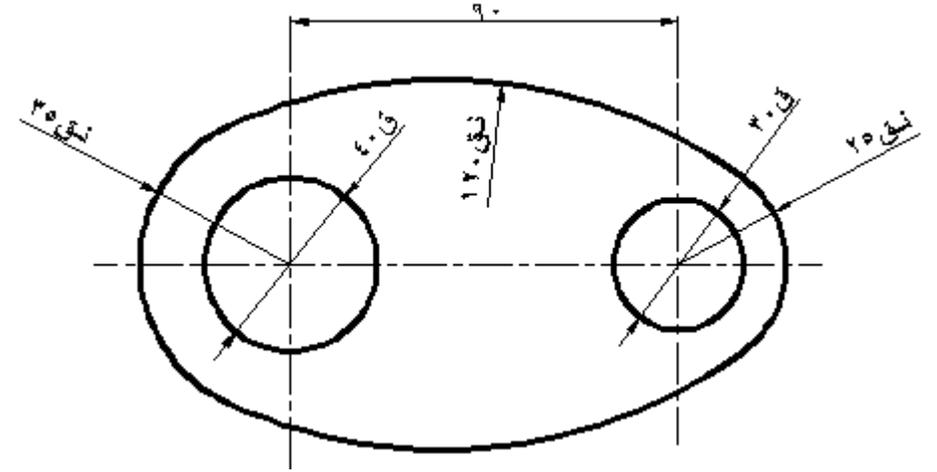

تدريب (١)

تدريب (٢):


المطلوب : رسم الإشكال الآتية فى المساحة الفارغة بالصفحة ، وذلك باستخدام العمليات الهندسية التي درستها وتدربت عليها

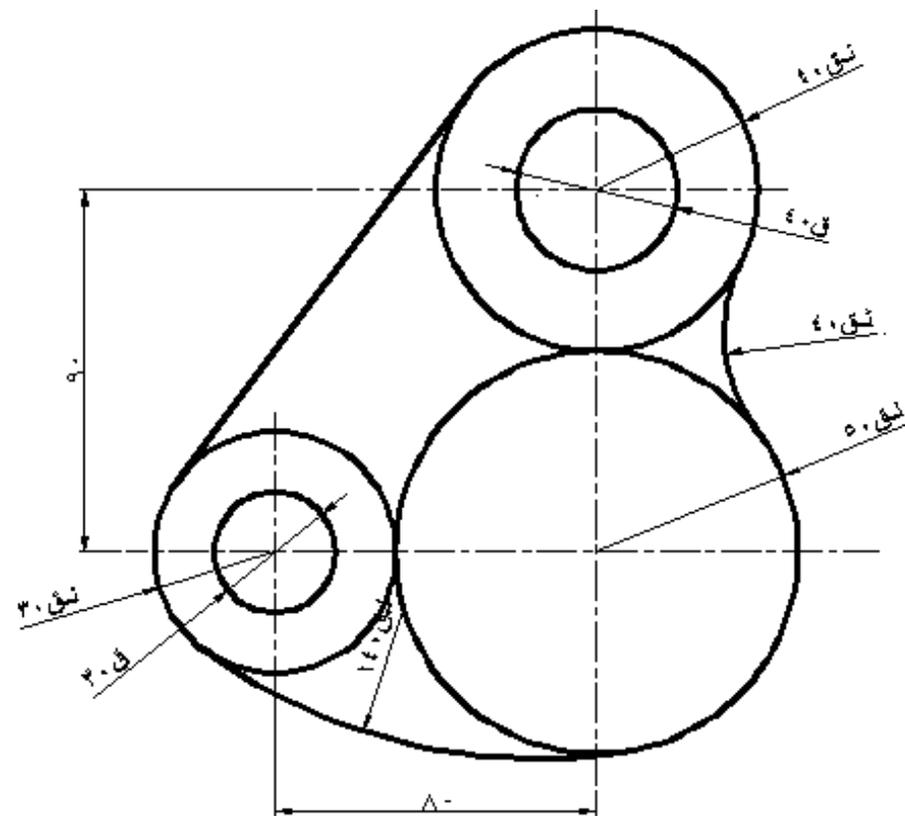

تدريب (٢)

تدريب (٣):


المطلوب : رسم الإشكال الآتية فى المساحة الفارغة بالصفحة ، وذلك باستخدام العمليات الهندسية التي درستها وتدربت عليها

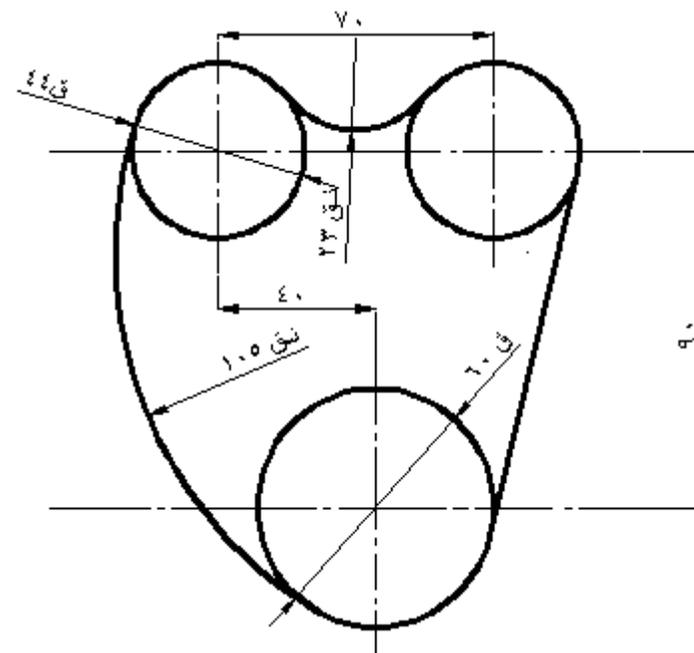

تدريب (٣)

تدريب (٤):

المطلوب : رسم الإشكال الآتية في المساحة الفارغة بالصفحة ، وذلك باستخدام العمليات الهندسية التي درستها وتدربت عليها

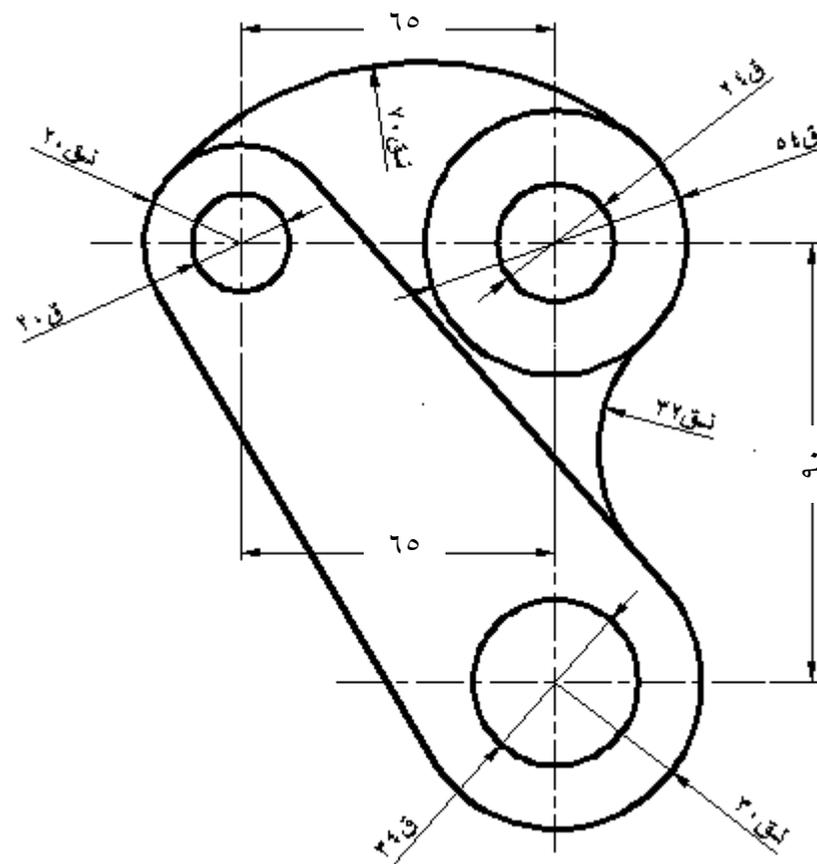


تدريب (٤)

٣-٢ رسم المنحنيات

القطاعات المخروطية : عبارة عن منحنيات مستوية ناتجة من قطاعات مستوية في مخروط كامل
القطع الناقص : ينتج من قطع المخروط الكامل بمستوي عمودي علي المستوي الرأسي ومائل علي قاعدة المخروط بزواوية أقل من زاوية ميل الراسم

١٠- رسم القطع الناقص بطريقة الفرجار

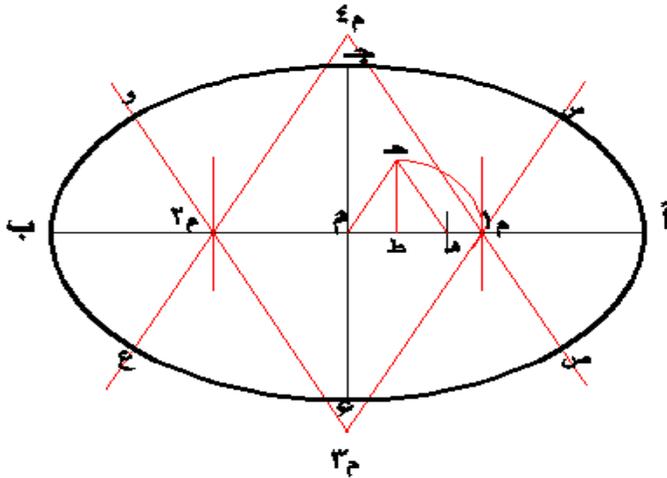

المعطيات : القطر الأكبر (ا ب) والقطر الأصغر (ج د) معلومان
المطلوب : رسم القطع الناقص بهذه المعلومات بطريقة الفرجار ، شكل (١٠-٢)

خطوات العمل :


١. ارسم القطرين (ا ب) , (ج د) بحيث ينصف كل منهما الآخر ويكونان متعامدين
٢. إرکز في ا وبفتحة تساوي نصف القطر الأصغر ج د وعين نقطة ه علي القطر الأكبر
٣. ارسم المثلث المتساوي الأضلاع ه د و ح
٤. اسقط من ح العمود ح ط علي ه و
٥. إرکز في ط وبفتحة تساوي ط ح ارسم قوس يقطع القطر الأكبر في م ا
٦. خذ البعد م ا لتحديد نقطة م ٢
٧. من م ١ ، م ٢ ارسم مستقيمتان تصنع مع القطر الأكبر زاوية ٦٠ وتتقابل في نقطتي م ٣ ، م ٤
٨. إرکز في م ١ وبفتحة تساوي م ١ أ ارسم القوس الجانبي للقطع الناقص فنحصل علي نقطتي س ، ص
٩. اعد الخطوة عند م ٢ ، م ٣ ، م ٤ تحصل علي القطع الناقص

شكل (١٠-٢) رسم القطع الناقص بطريقة الفرجار

في المساحة الفارغة المشار إليها
كرر نفس العمليات للتدريب عليها

١١- رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة

المعطيات : القطر الأكبر (ا ب) والقطر الأصغر (ج د) معلومان
المطلوب : رسم القطع الناقص بهذه المعلومات بطريقة نقطة فنقطة ، شكل (٢ - ١١).
خطوات العمل :

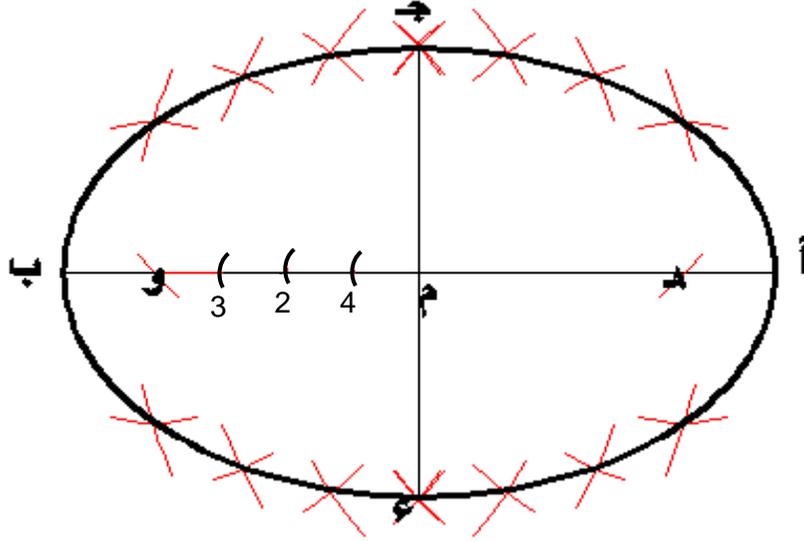


١. ارسم القطرين المعلومين (ا ب) ، (ج د) متعامدين وينصف كل منهما الآخر فنحصل علي نقطة (م).
٢. أركز في ج وبفتحة تساوي م أ ارسم قوس يقطع ا ب في (ه ، و) وهما بؤرتا القطع.
٣. خذ مسافات متساوية علي و م مثل (١ ، ٢ ، ٣).
٤. أركز في كل من البؤرتين وبفتحة تساوي البعد من ا - ١ وأرسم قوس أعلي وأسفل
٥. أركز في كل من البؤرتين وبفتحة تساوي البعد من ا - ب وأرسم قوس أعلي وأسفل يقطع القوس السابق فنحصل علي نقطة أعلي وأسفل.
٦. كرر العمل عند النقطة ٢ ، ٣ ثم صل بين النقط تحصل علي القطع الناقص .

شكل (٢-١١) رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة

في المساحة الفارغة المشار إليها
كرر نفس العمليات للتدريب عليها

١٢- رسم القطع الناقص بطريقة الأشعة المتقاطعة

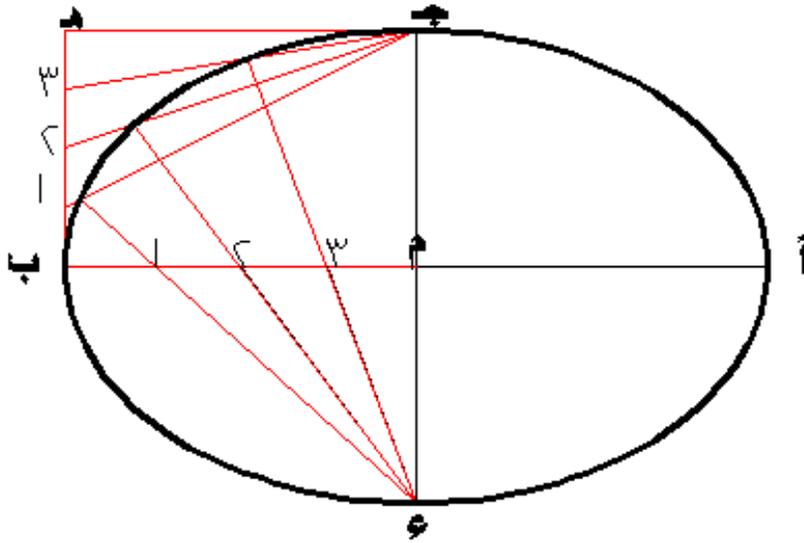

شكل (١٢-٢) رسم القطع الناقص بطريقة الأشعة المتقاطعة

المعطيات : القطر الأكبر (ا ب) والقطر الأصغر (ج د) معلومان شكل (٢-١٢).

المطلوب : رسم القطع الناقص بهذه المعلومات بطريقة الأشعة المتقاطعة

خطوات العمل :

١. ارسم القطرين المعلومين (أ ب) ، (ج د) متعامدين وينصف كل منهما الآخر فنحصل علي نقطة (م).
٢. من نقطة ب أقم عمود علي القطر الأكبر ومن نقطة ج أقم عمود علي القطر الأصغر فيتقابل العمودان عند هـ .
٣. قسم ب م إلي عدد متساوي من الأقسام وليكن أربعة أقسام وقسم ب هـ إلي نفس العدد من الأقسام .
٤. ارسم من ج أشعة إلي ١ ، ٢ ، ٣ و ارسم من هـ أشعة إلي الشعاع ٣ فيتقاطع الشعاعان في نقطة ومن هـ إلي ٢ ومن هـ إلي ١ .
٥. صل النقط تحصل علي ربع منحنى .

في المساحة الفارغة المشار إليها
كرر نفس العمليات للتدريب عليها

تطبيقات على القطع الناقص

المطلوب : رسم الإشكال آتية ، وذلك باستخدام العمليات الهندسية التي درستها وتدربت عليها عند رسم القطع الناقص بالطرق المختلفة

- ١- ارسم القطع الناقص الذي طول كل من قطرية ٤٠ ، ٦٠ مم بطريقة الفرجار.
- ٢- ارسم القطع الناقص الذي قطره الأكبر ١٠٠ مم وقطره الأصغر ٦٠ مم بطريقة الفرجار.
- ٣- ارسم القطع الناقص الذي قطره الأكبر ٩٠ مم وقطره الأصغر ٦٥ مم بطريقة الفرجار.
- ٤- ارسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة (نقطة فنقطة) إذا كان قطره الأكبر ١٠٠ مم وقطره الأصغر ٨٠ مم .
- ٥- ارسم مستطيل أبعاده ١٠٠ ، ٧٠ ، ثم أنشئ داخله القطع الناقص بطريقة الأشعة.
- ٦- ارسم القطع الناقص بطريقة الأشعة إذا كان القطر الأكبر ٦٠ مم والقطر الأصغر ٨٥ مم.

٢-٤ كتابة الأبعاد على الرسم الهندسي

عند إعداد الرسومات الهندسية سواء كانت مساقط أو منظور لابد من بيان أبعادها بأرقام تكتب علي خطوط تسمى خط البعد ، ولان للأبعاد أهمية كبيرة ، يجب أن نراعي في كتابتها القواعد الهامة التالية :-


١ - يتكون رسم البعد من ثلاثة عناصر هامة هي:

• خطوط تحديد البعد : هما خطان يرسمان لتحديد بداية ونهاية البعد.

• خط البعد : هو الخط المتصل والذي ينتهي طرفاه بسهمين.


• قيمة البعد : هو العدد الذي يمثل قيمة البعد بالمليمتر.

والشكل (٢ - ١٣) يوضح عناصر رسم البعد وطريقة رسمه

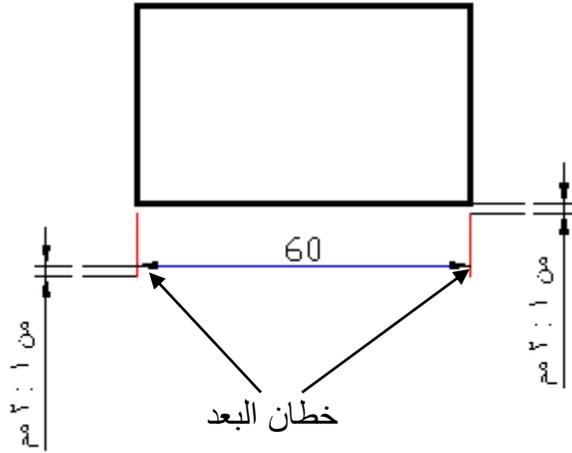


والأشكال التالية توضح بعض الرسومات لتوضيح رسم خطوط الأبعاد بطريقة صحيحة والتي يجب التدريب عليها جيداً


شكل (٢-١٣) عناصر رسم البعد

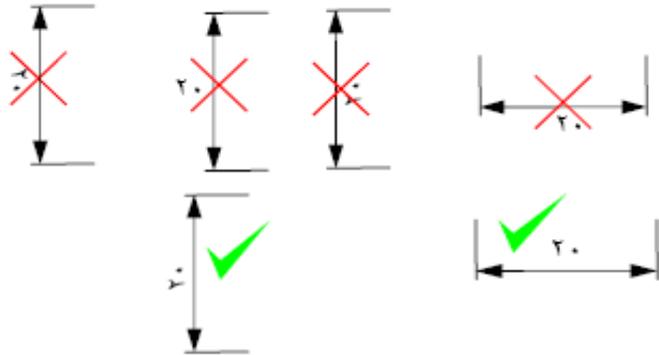



شكل (٢-١٦) كيفية كتابة قيمة البعد

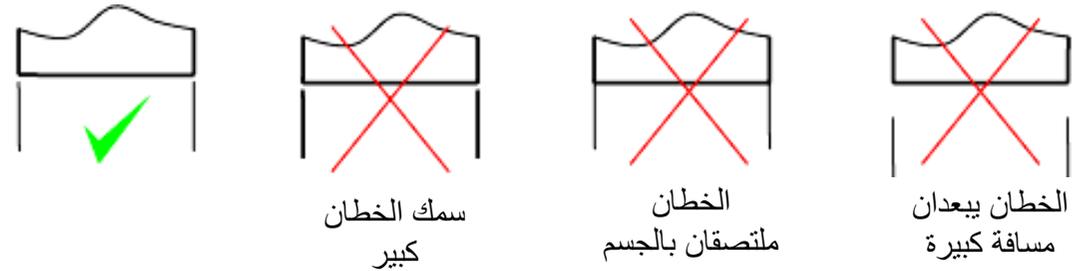

شكل (٢-١٤) كيفية رسم خطوط تحديد الأبعاد


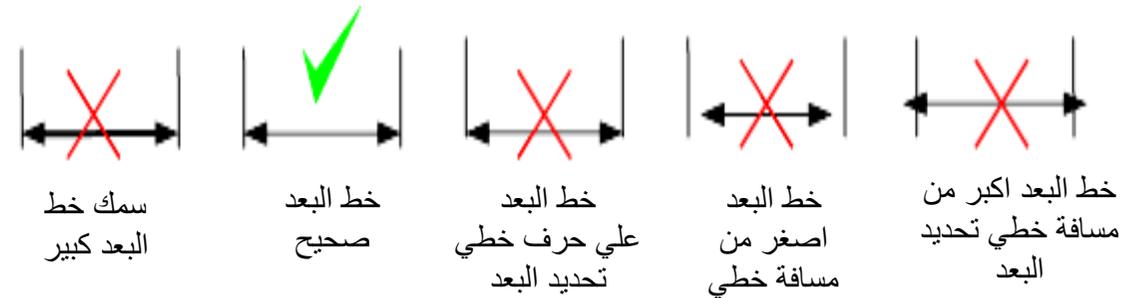


شكل (٢-١٥) كيفية رسم خط البعد

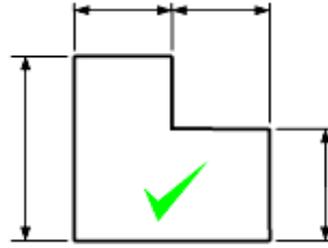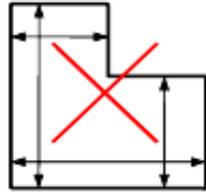



شكل (٢- ١٧)

٢ - أكتب الأبعاد خارج الرسم بقدر الإمكان شكل (٢- ١٧).

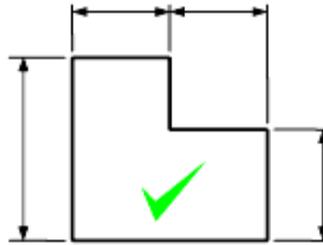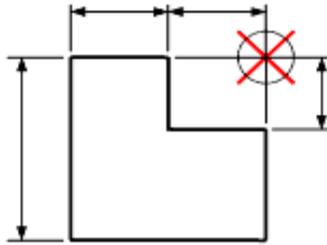


شكل (٢- ١٨)

٣ - تجنب تقاطعات خطوط تحديد البعد مع بعضها شكل (٢- ١٨).

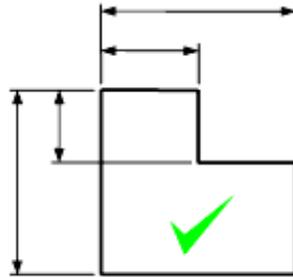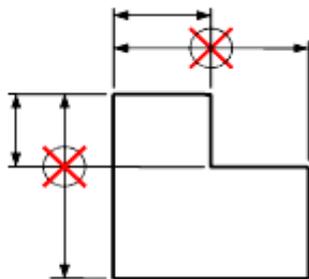


شكل (٢- ١٩)

٤ - لا تجعل خطوط تحديد البعد تتقاطع مع خطوط الأبعاد شكل (٢- ١٩).

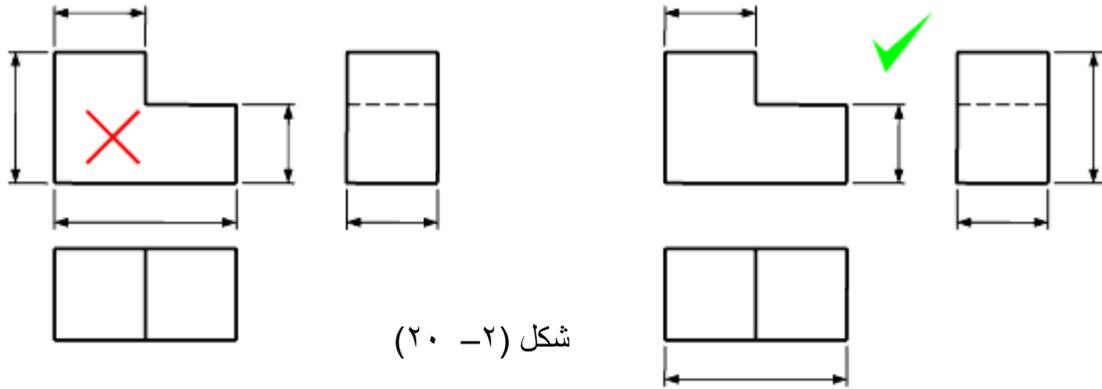


شكل (٢٠ - ٢)

٥ - وزع الأبعاد علي جميع المساقط بقدر الإمكان ولا تكتبها علي مسقط واحد شكل (٢٠ - ٢)

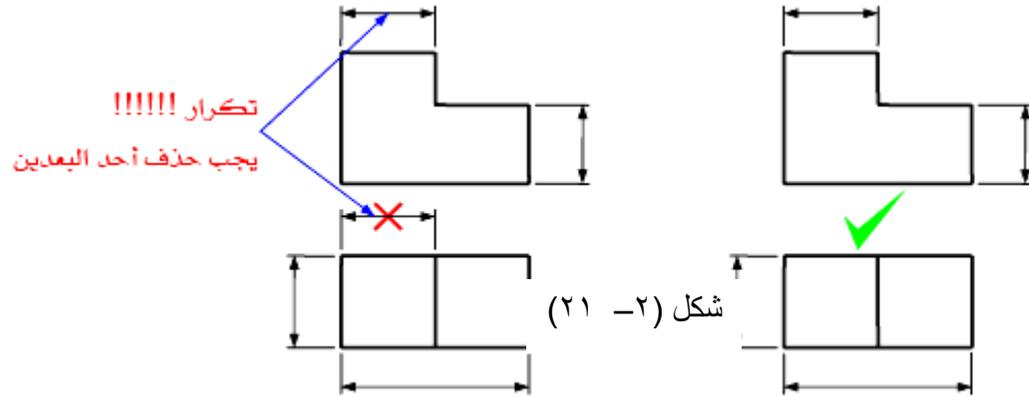

شكل (٢١ - ٢)

٦ - لا تكرر نفس البعد علي مسقطين ولا تكتب الأبعاد التي يمكن معرفتها بعملية حسابية بسيطة شكل (٢١ - ٢) يوضح ذلك .

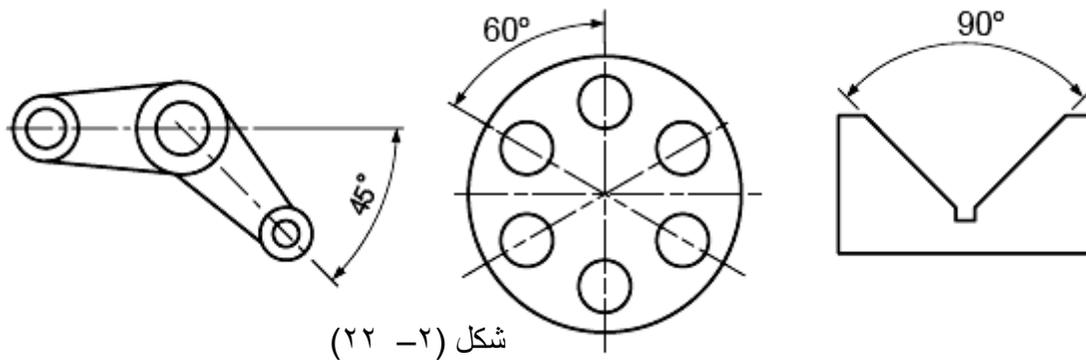


شكل (٢٢ - ٢)

٧ - كتابة أبعاد الزوايا كما هو موضح بالشكل (٢٢ - ٢).

٨ - بالنسبة لأبعاد الدوائر والاسطوانات يضاف (ق) لقيمة البعد للدلالة علي أن هذا البعد يعني قطر ويضاف (نق) للدلالة علي أن هذا البعد يعني نصف قطر


٩ - عند كتابة بعد نصف القطر : -
يجب أن يكون خط البعد مار بمركز القوس شكل (٢ - ٢٣) يوضح ذلك .

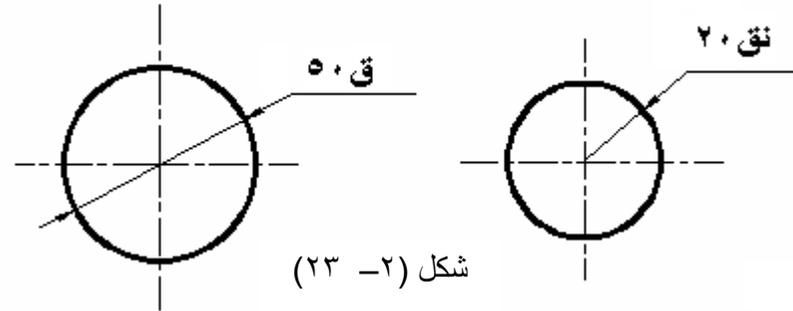

٥-٢ تطبيقات على كتابة الأبعاد على الرسم الهندسي


تطبيق (١): كتابة الأبعاد على المجسمات

المطلوب : باستخدام الأدوات الهندسية وبمقياس رسم (١:١) ، إرسم الشكل التالي بالمساحة الفارغة بنفس الصفحة ، وكتابة الأبعاد عليه طبقاً للإرشادات التي درستها وتدربت عليها عند كتابة الأبعاد على الرسومات الهندسية المختلفة.

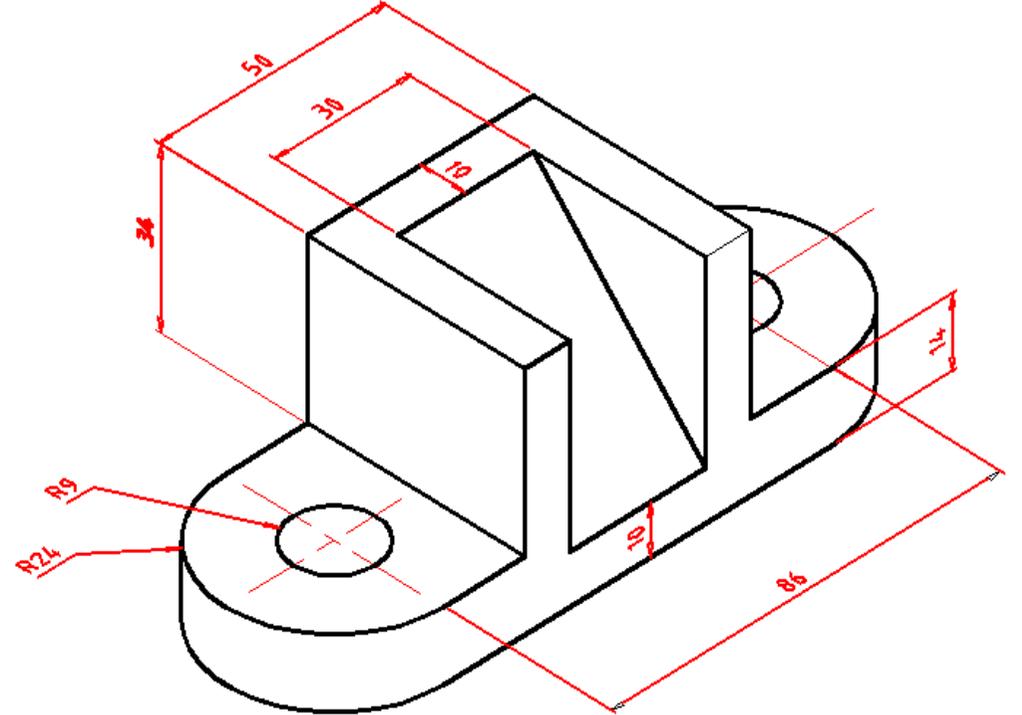


تطبيق (٢):

المطلوب : بإستخدام الأدوات الهندسية وبمقياس رسم مناسب ، إرسم الشكل التالي بالمساحة الفارغة بنفس الصفحة ، وكتابة الأبعاد عليه طبقاً للإرشادات التي درستها وتدربت عليها عند كتابة الأبعاد على الرسومات الهندسية المختلفة.

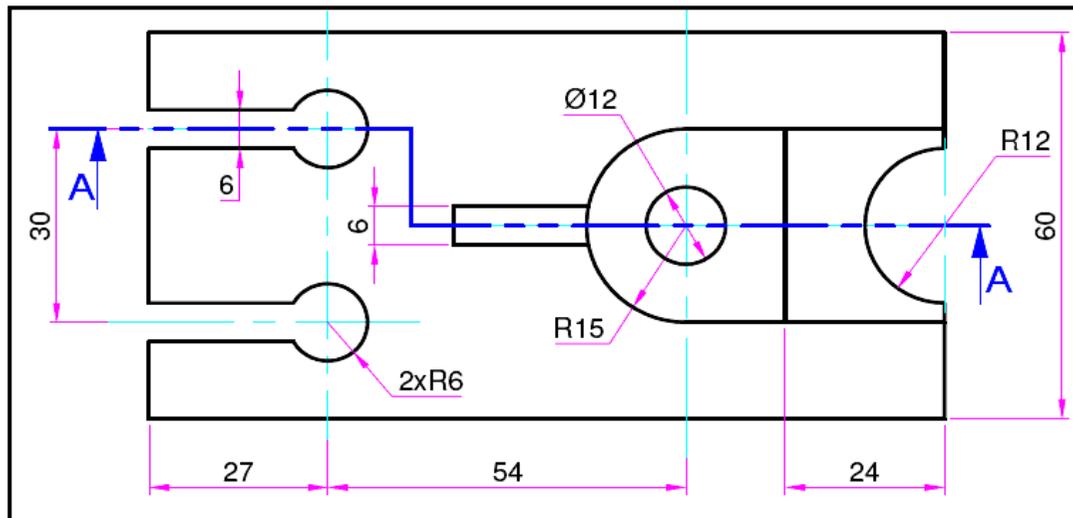


تدريب (١):

المطلوب : بإستخدام الأدوات الهندسية ، كتابة الأبعاد الحقيقية بأبعاد مناسبة على الشكل التالي ، طبقاً للإرشادات التي درستها وتدربت عليها عند كتابة الأبعاد على الرسومات الهندسية المختلفة.

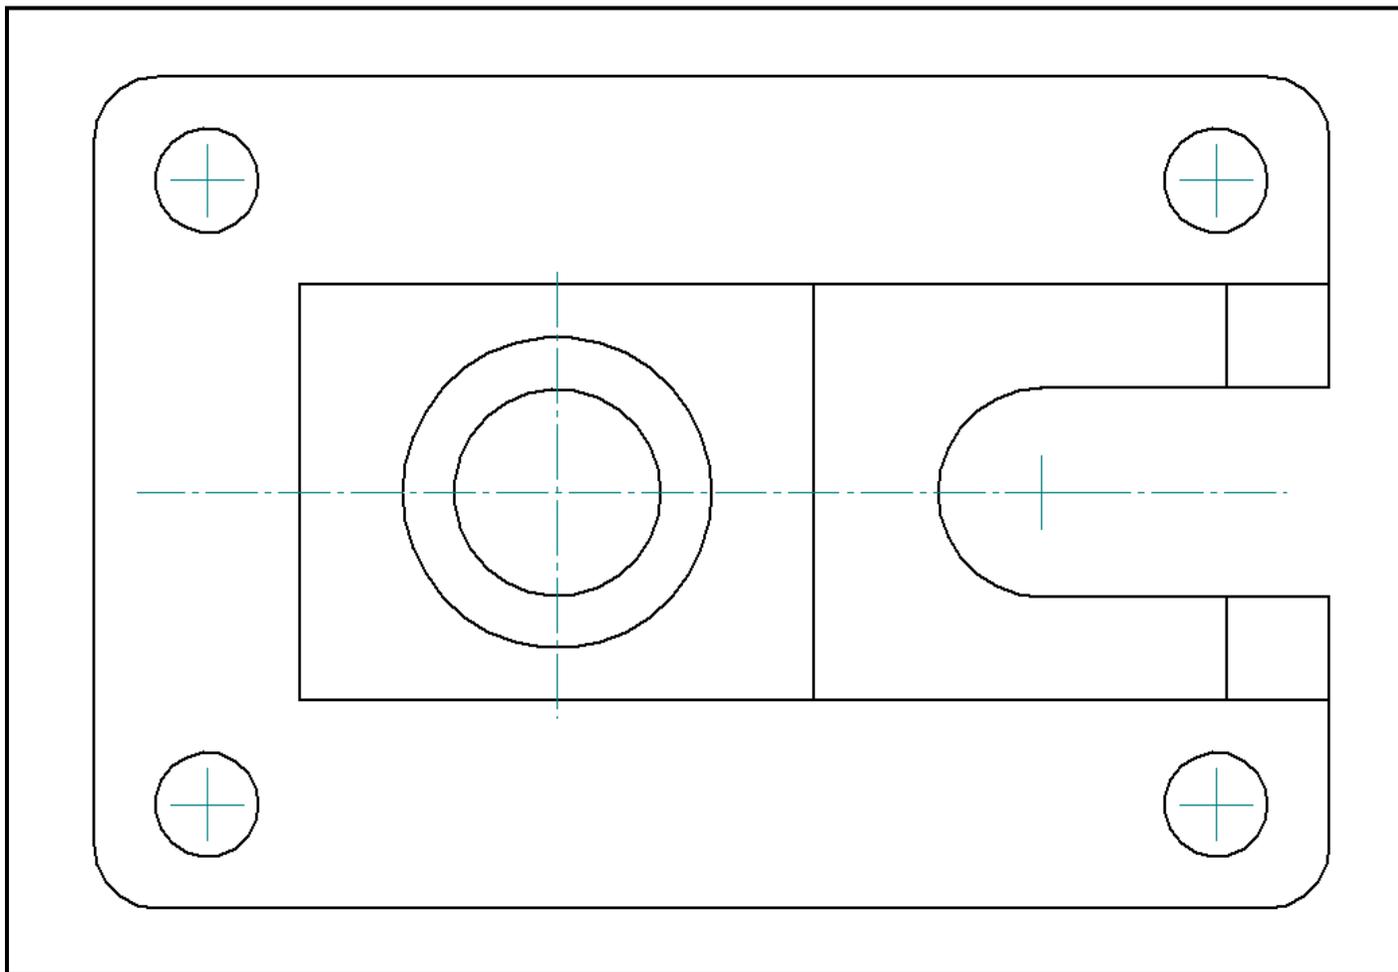


إجابة تدريب (١):

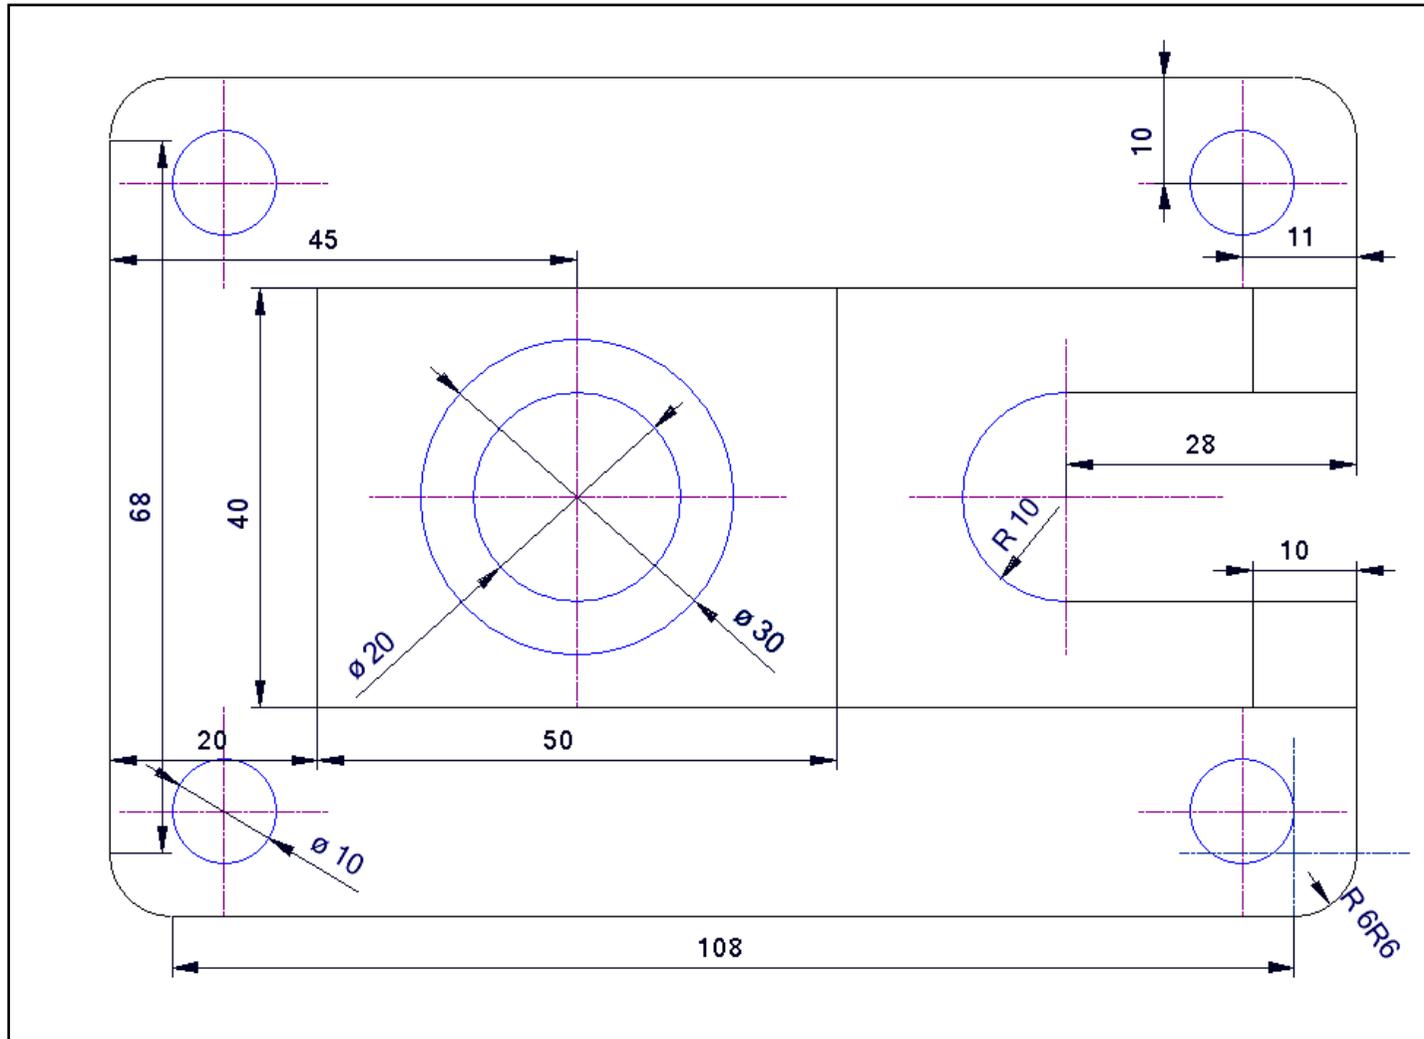

تدريب (٢):

المطلوب : باستخدام الأدوات الهندسية وبمقياس رسم (١:١) ، ارسم الشكل التالي على لوحة رسم ، ورسم الخطوط وكتابة الأبعاد عليه طبقاً للإرشادات التي درستها وتدربت عليها سابقاً على الرسومات الهندسية المختلفة.

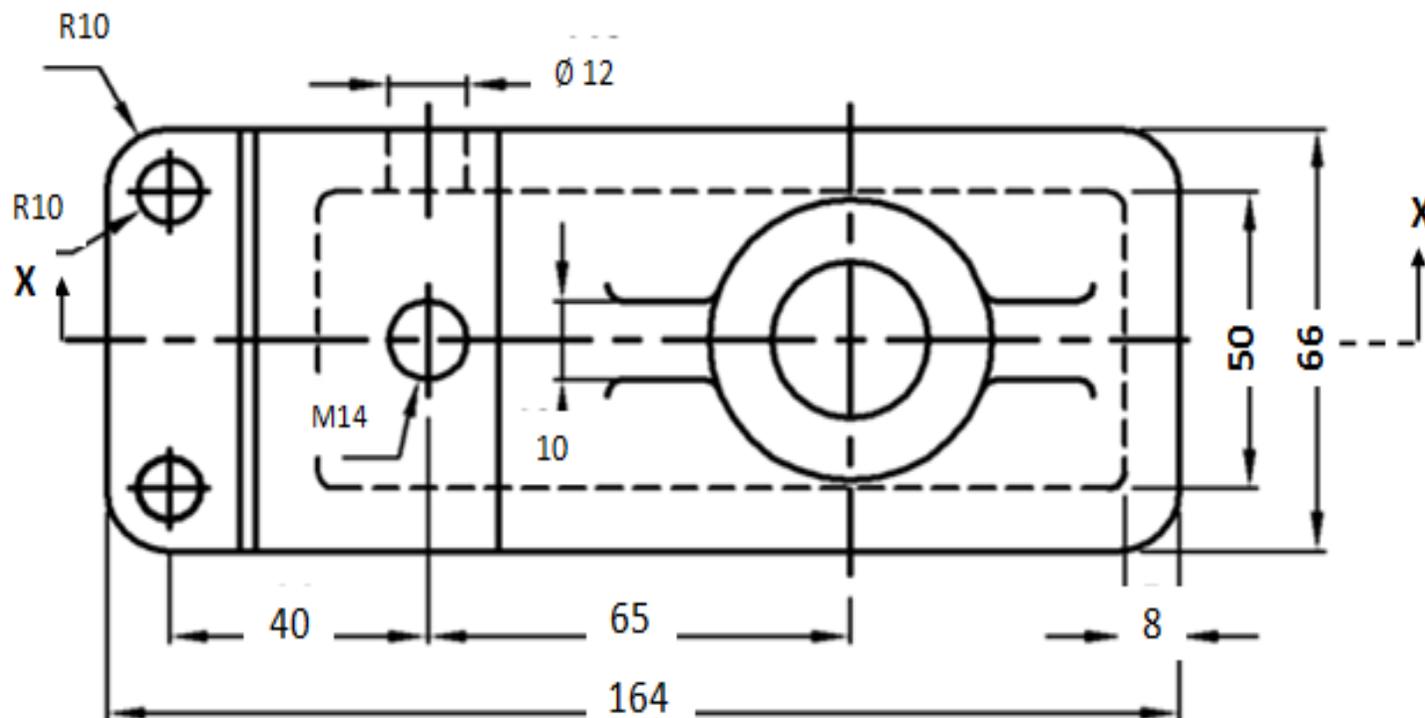

الباب الثالث

الرسم الهندسى بدون أبعاد (الرسم الحر)

٣-١ تعريف الرسم الحر : هو الرسم الكروكي أو التكرير وهو الرسم الذي يتم باليد الحرة دون استعمال أدوات الرسم ، وذلك لعمل مساقط الجسم حتي يمكن الاستعانة به لرسمه هندسيا بالأدوات الهندسية.

استعماله : يستعمل الرسم الكروكي في أغراض متعددة منها ما يأتي:

- ١ - رسم المساقط والقطاعات لأجزاء ميكانيكية ووضع جميع البيانات والأبعاد عليها بغرض إعادة رسمها رسماً تنفيذياً بمكتب الرسم .
- ٢ - يستخدم في تبادل الأفكار بين الفنيين .
- ٣ - يستخدمه المصممون لتسجيل أفكارهم علي الورق.

٣-٢ قواعد الرسم الحر (الكروكي)

- ١ - ترسم الخطوط الأفقية دائماً من اليسار إلي اليمين
- ٢ - تحديد نقطتي البداية والنهاية لكل خط أولاً ومحاولة الوصل بينهما بخط خفيف مستقيم ثم استخدام هذا الخط الخفيف في رسم الخط النهائي المطلوب.
- ٣ - ترسم الخطوط الرأسية دائماً من أعلى إلي أسفل بعد تحديد البدايات والنهايات ويراعي أن يبعد الذراع عن الجسم أثناء رسم الخطوط الرأسية .
- ٤ - الخطوط المائلة ترسم بحيث تكون حركة اليد من أعلى إلي أسفل دائماً مع إستثناء الخطوط ذات الميل البسيط علي الأفقي يغلب علي حركة اليد أن تكون من اليسار إلي اليمين مثل أي خط أفقي آخر
- ٥ - رسم الدوائر والأقواس يحتاج رسم الدوائر كروكياً إلي تمرين أكثر من رسم الخطوط ويجب علي الطالب أن يمرن دائماً حتي يتمكن من رسم أي دائرة بصورة متقنة وبسرعة.
- ٦ - ترسم محاور الدوائر والأقواس قبل رسمها ويفضل استخدام الورق المربعات.


عند رسم الخط المستقيم نتبع الآتي:

- حدد اتجاه الخط برسم خط خفيف كما بالشكل أ
- ارسم جزء من الخط بالسلك النهائي ب
- أكمل رسم الخط عن طريق رسم أجزاء متصلة منه مع تصحيح الاتجاه دائماً.

عند رسم الخطوط المستقيمة

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| أ | _____ | _____ | _____ |
| ب | _____ | _____ | _____ |
| ج | _____ | _____ | _____ |

 الخطوط الأفقية ترسم من اليسار إلي اليمين




| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | أ | ب | ج |
| الخطوط الرأسية ترسم من أعلى إلي أسفل | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |

شكل (٤ - ١)

٣-٣ رسم الأقواس والدوائر :

- نحدد المركز وخطوط المحاور كما بالشكل أ
- نرسم قطرين آخرين يمران بالمركز ب
- نحدد علي الخطوط السابقة النقاط التي ستمر بها ج الدوائر ثم نرسم أقواسا صغيرة من النقاط السابقة
- نصل الأقواس ببعضها ببعض فنحصل علي محيط الدائرة ء




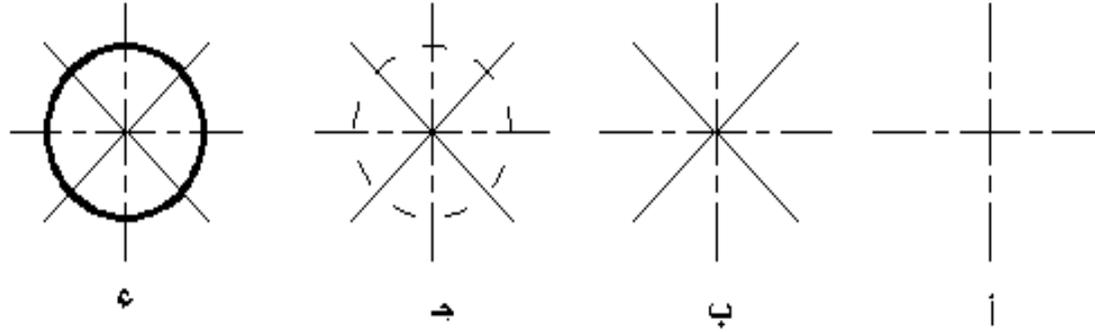


كرر العمليات في المساحة الفارغة بنفس الصفحة للتدريب عليها

٣-٤ تدريبات على الرسم الحر (الكروي)





تدريب (١):

المطلوب رسم المساقط الثلاثة من المنظور الموضح باليد (رسم حر) بدون استخدام أدوات هندسية داخل المربعات .

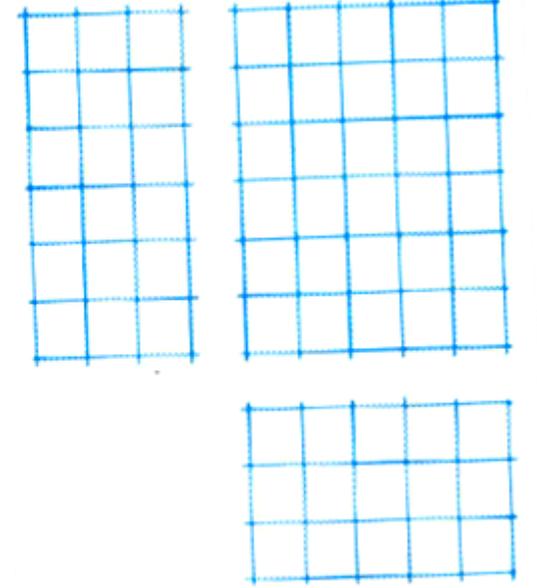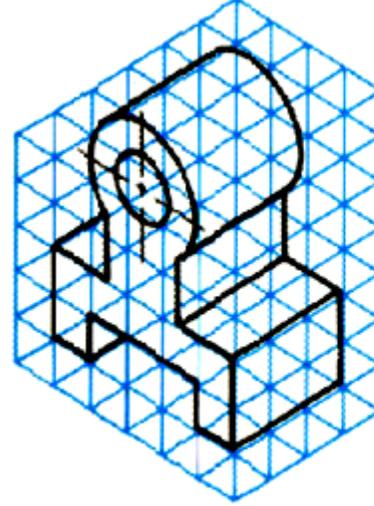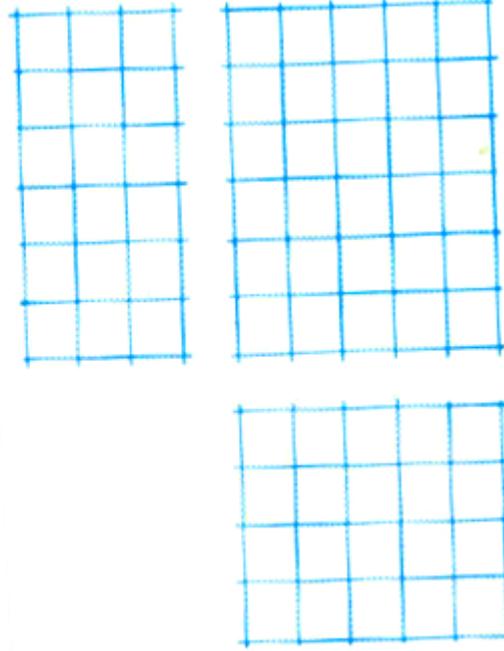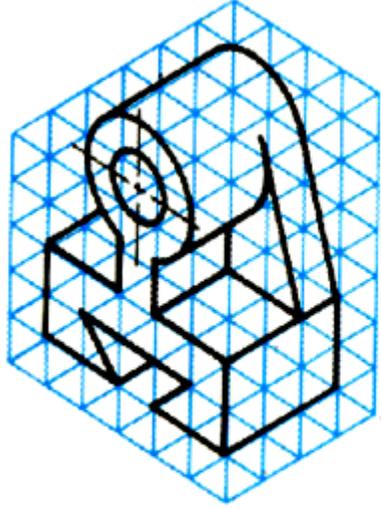




تدريب (٢):

المطلوب رسم المساقط الثلاثة من المنظور الموضح باليد (رسم حر) بدون استخدام أدوات هندسية داخل المربعات.

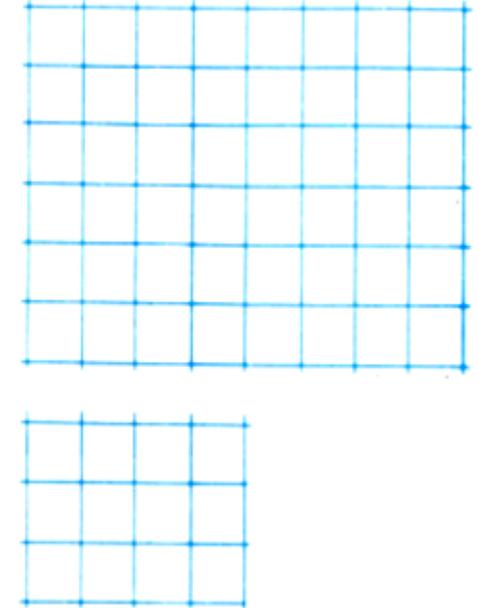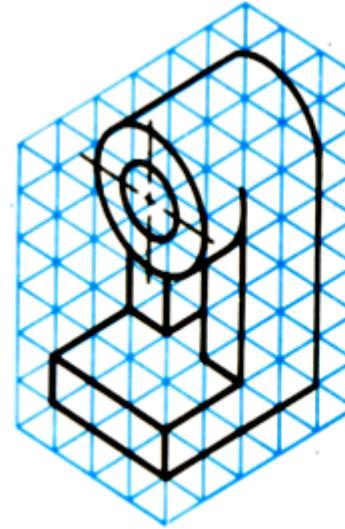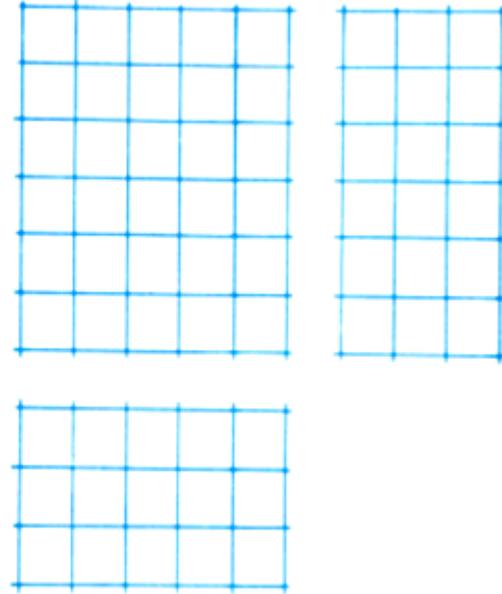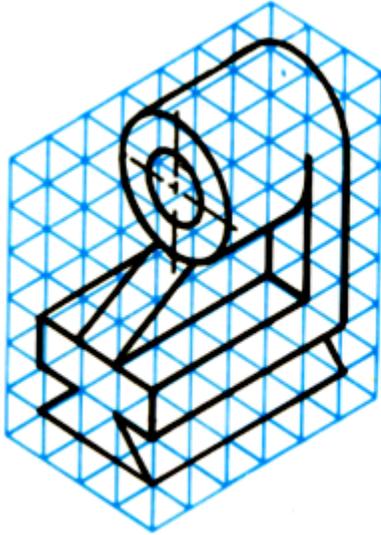


تدريب (٣):

المطلوب رسم المساقط الثلاثة من المنظور الموضح باليد (رسم حر) بدون استخدام أدوات هندسية داخل المربعات.

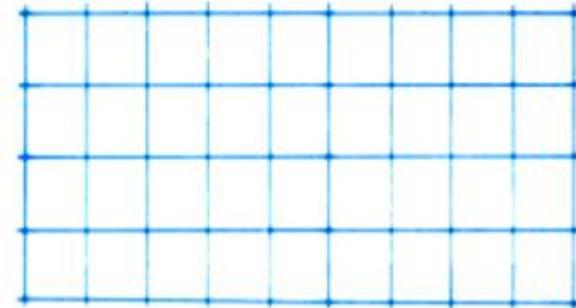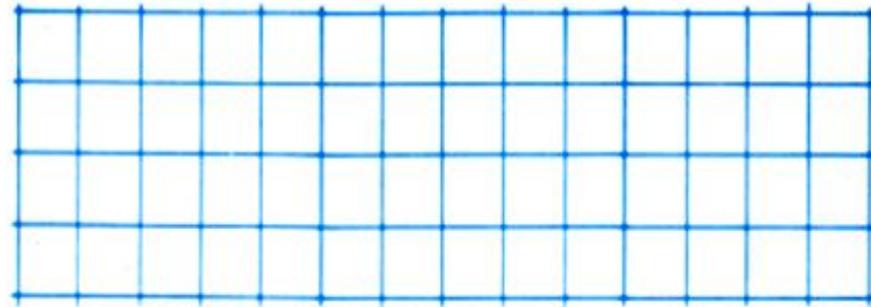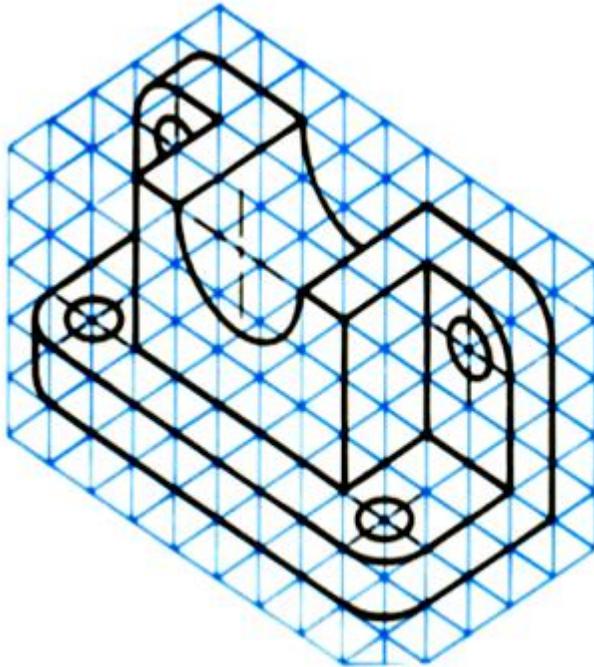


تدريب (٤):

المطلوب رسم المساقط الثلاثة للمناظير التالية باليد (رسماً حراً) بدون استخدام أدوات هندسية على لوحة رسم ، مع تظليل مستويات الأسطح.

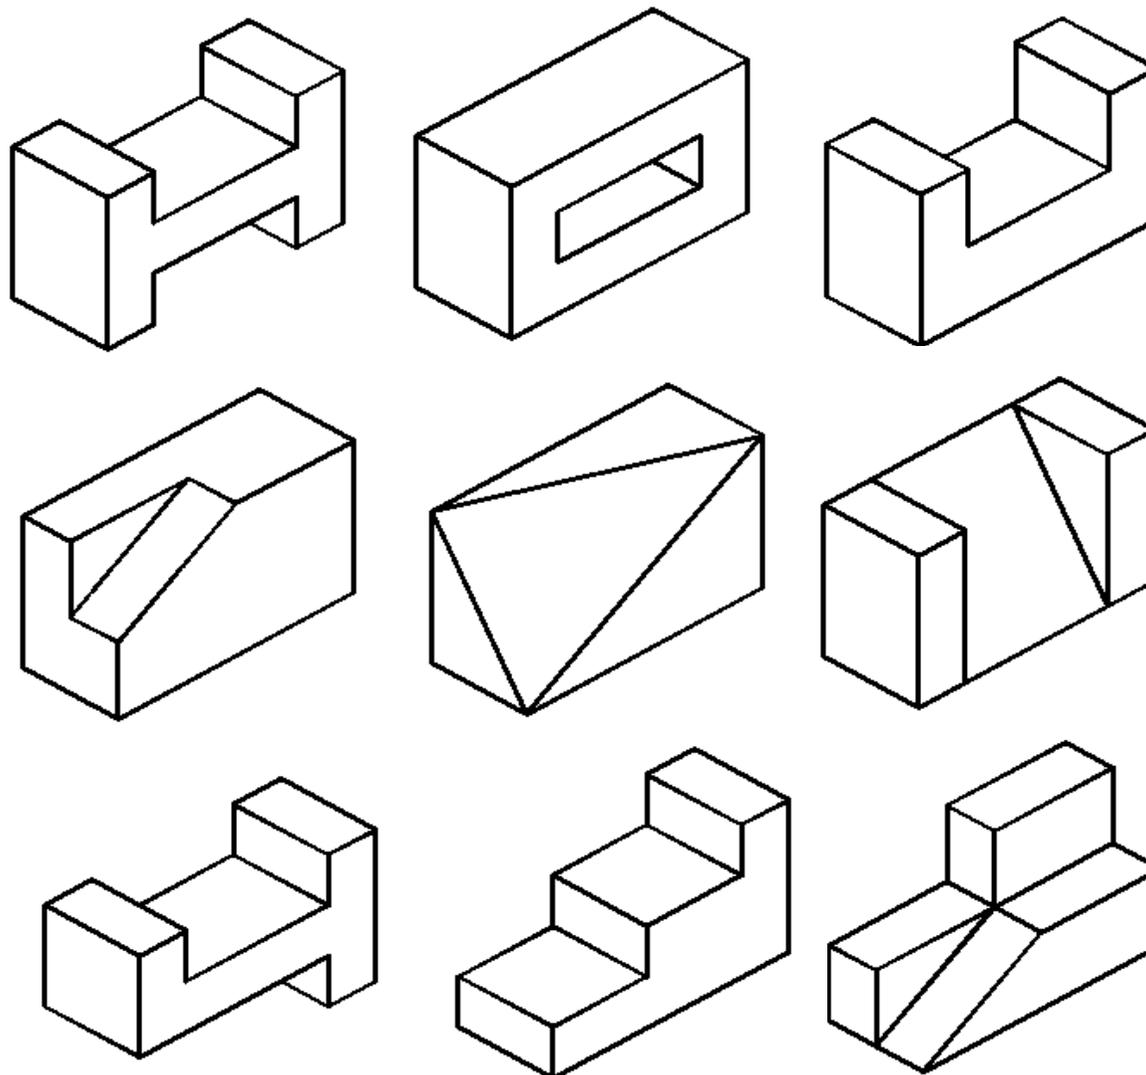

تدريب ذاتي علي الرسم الحر (مطلوب رسمه والتدريب عليه بمعرفة الطالب)

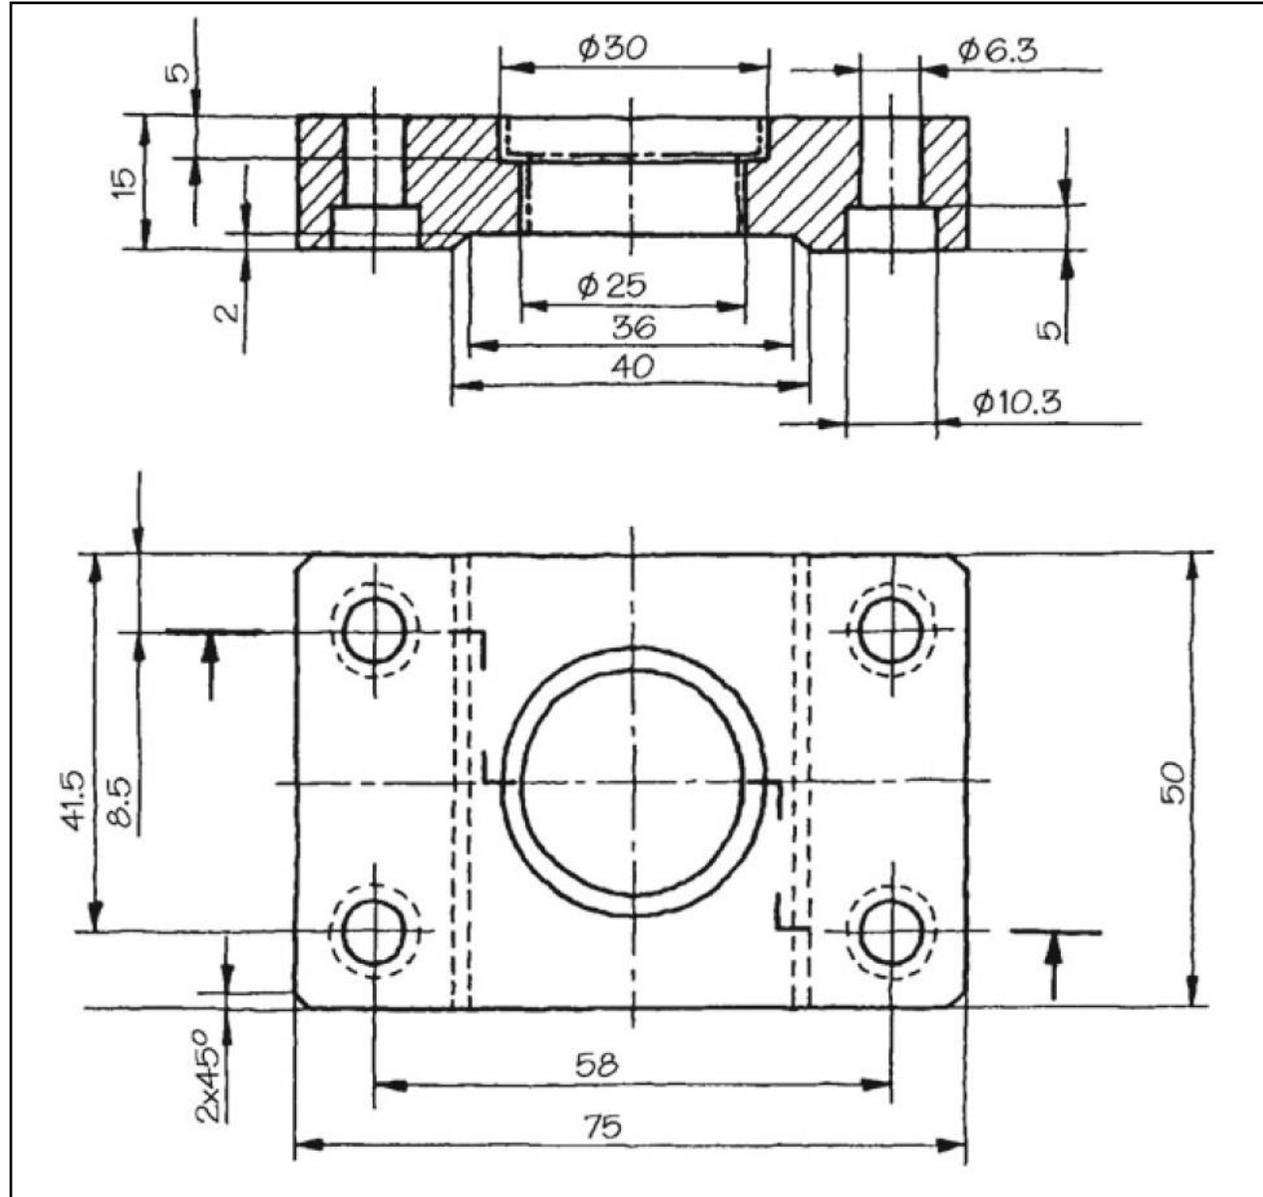

الباب الرابع

الإسقاطات الهندسية



٤-١ مبادئ الإسقاط الهندسي:-

يعتبر الرسم هو اللغة التي ينقل بها المهندس أو المصمم أفكاره إلي المنفذين ولكي يتم تنفيذ ذلك يجب أن يكون لدي الصانع شكل الجسم وأبعاده الحقيقية وللحصول علي هذه الإيضاحات يجب رسم عدة مناظر للجسم مأخوذة من جهات متعددة حيث أن المنظور لا يظهر إلا الشكل الإجمالي مأخوذاً من زاوية معينة وتسمى هذه المناظر بالمساقط الهندسية .

لوحة المستويات :

يبين شكل (٣ - ١) رسماً لهذه اللوحة وهي مكونة من ثلاثة لوحات (أ ، ب ، ج) متصلة ببعضها إتصالاً مفصلياً فالمستوي (أ) الرأسي يتصل مفصلياً مع المستوي (ب) الأفقي ثم المستوي (ج) الجانبي يتصل مفصلياً مع المستوي الرأسي ويربط ب ، ج من طرفيهما .

مساقط النقطة :


إن الذي يهمنا من النقطة عند رسم مساقطها هو وضعها في الفراغ باعتبار أنها مجردة من الأبعاد أي وضعها بالنسبة للوحة المستويات بمعنى بعدها عن : الرأسي ، الأفقي ، الجانبي .

مساقط الخط المستقيم :

نفرض أيضاً في هذه الحالة أن الخط مجرد من العرض والسمك وأن طوله يتحدد بالمسافة بين نقطتين هما طرفاه فعلي ذلك يمكن تمثيلة بنقطتين موضوعتين في الفراغ بينهما مسافة تساوي طوله فإذا رسمنا المساقط الثلاثة لكل نقطة منهما ثم نصل مسقتي النقطتين في كل مسقط علي حدة فتكون المساقط الثلاثة للخط المستقيم .

مساقط السطوح :

السطح هو مسار تحرك خط وعند إيجاد مساقط السطوح يكتفي بتحديد شكل السطح وذلك بإعطاء الأبعاد التي تحدده كالطول والعرض مثلاً للمستطيل أو طول ضلع المربع وهكذا .

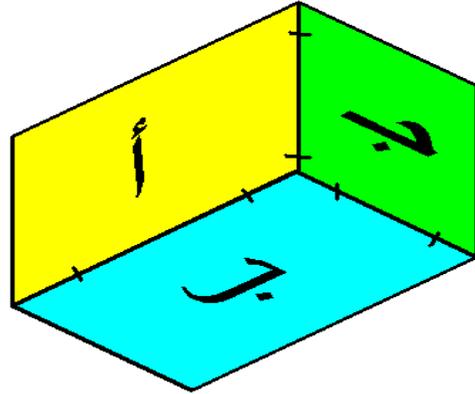


| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| موضع رسم المسقط الرأسي | موضع رسم المسقط الجانبي |
| موضع رسم المسقط الأفقي | |

شكل (٣ - ١) مستويات الإسقاط

٤ - ٢ عناصر الإسقاط الهندسي

- ١ - المسقط الرأسى والمسقط الأفقى لأي نقطة يكونان علي مستقيم واحد عمودي علي خط الأرض.
- ٢ - المسقط الرأسى والمسقط الجانبي لأي نقطة يكونان علي مستقيم واحد موازي لخط الأرض.
- ٣ - إذا كان المستقيم موازي مستوي (المستوي الرأسى مثلا) فإن مسقطه عليه يكون مساويا لطوله الحقيقي .
- ٤ - إذا كان المستقيم مائل علي المستوي الرأسى مثلا فإن مسقطه عليه يكون أقل من طوله الحقيقي
- ٥ - إذا كان المستقيم عموديا علي الرأسى مثلا فإن مسقطه يكون عبارة عن نقطتين أحدهما علي الاخرى
- ٦ - إذا كان أحد أوجه أي جسم موازيا أحد مستويات الإسقاط فإن مسقطه علي هذا المستوي يكون ممثلا لشكله الحقيقي وإذا كان مائلا عل مستوي الإسقاط فإن مسقطه يكون أقل من شكله الحقيقي.
- ٧ - إذا كان أحد أوجه أي جسم عموديا علي مستوي الإسقاط فإن مسقطه علي هذا المستوي يكون خطا مستقيما

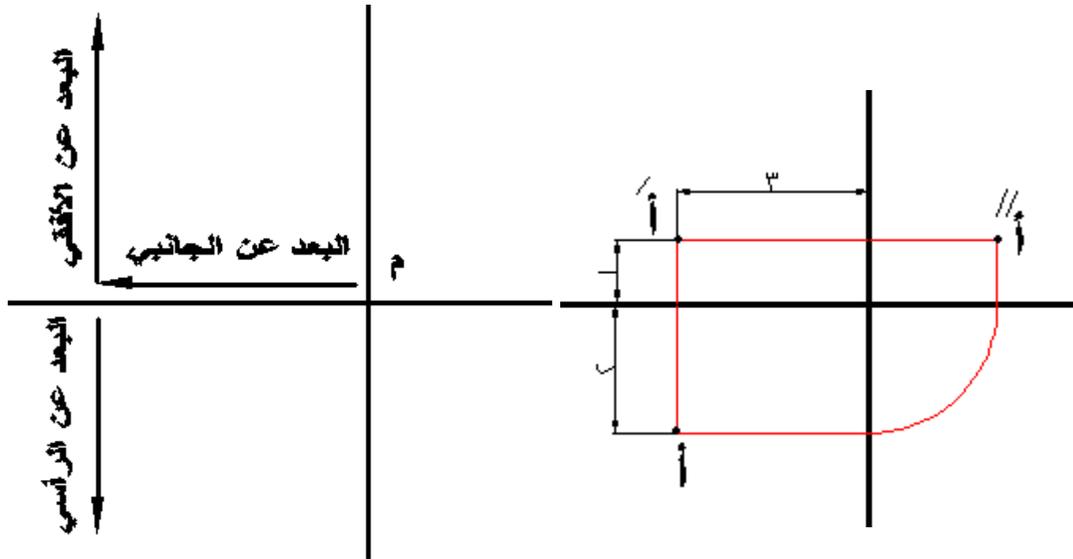


شكل (٢ - ٣) مساقط النقطة

مثال لإيجاد مساقط النقطة في الفراغ ، شكل (٢ - ٣) .

- ارسم المساقط الثلاثة للنقطة أ إذا علمت أنها تبعد عن الرأسى ٢ سم وعن الأفقى ١ سم وعن الجانبي ٣ سم .
ولرسم ذلك نرسم خطا رأسيا ونرسم خطا أفقيا عموديا علي الرأسى فيتقاطعان في نقطة م .
نعتبر نقطة م هي بداية القياس .
فالبعد ٢ يؤخذ من نقطة م إلي أسفل .
والبعد ١ يؤخذ من نقطة م إلي أعلى .
والبعد ٣ يؤخذ من نقطة م في اتجاه السهم


أمثلة لإيجاد مساقط الخط المستقيم .

- ١- ارسم المساقط الثلاثة للمستقيم أ ب الذي طوله ٣ سم وكانت نقطة أ تبعد (٢، ٣، ٢) ونقطة ب تبعد (٢، ٥، ٣) ، شكل (٣ - ٣).

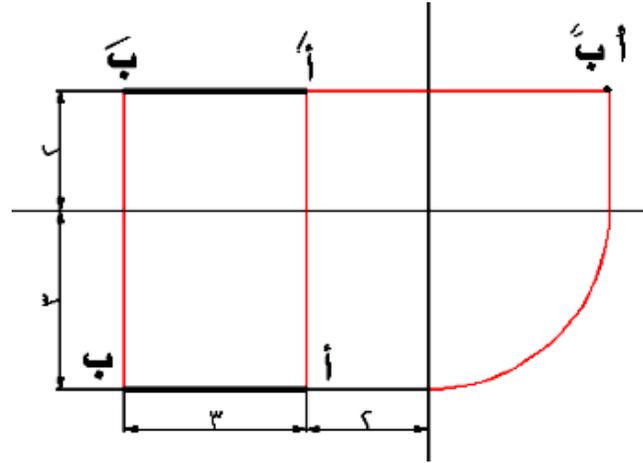


شكل (٣ - ٣) مساقط خط مستقيم عمودي علي المستوي الجانبي

- ٢- ارسم المساقط الثلاثة للمستقيم ب ج الذي طوله ٤ سم إذا كان موازيا للمستوي الرأسي ويبعد عنه ٢ سم ويميل علي الأفقي بزاوية ٣٠ ونقطة ج تبعد عن الجانبي ٥ سم وعن الأفقي ١ سم شكل (٤ - ٣).

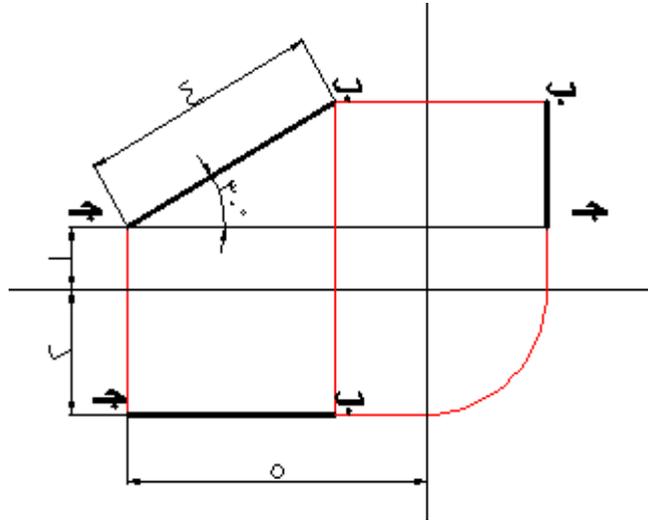


شكل (٤ - ٣) مساقط خط مستقيم يصنع زاوية مع المستوي الأفقي والجانبي ويوازي المستوي الرأسي.

٣- ارسم المساقط الثلاثة لمستقيم س ص عمودي علي الأفقي ويوازي الرأسي ١ سم وعن الأفقي ١ سم وعن الجانبي ٥ سم ويبعد عن الرأسي ١ سم ويوازي الرأسي وطوله ٥ سم ويبعد عن الرأسي ١ سم شكل (٣ - ٥).

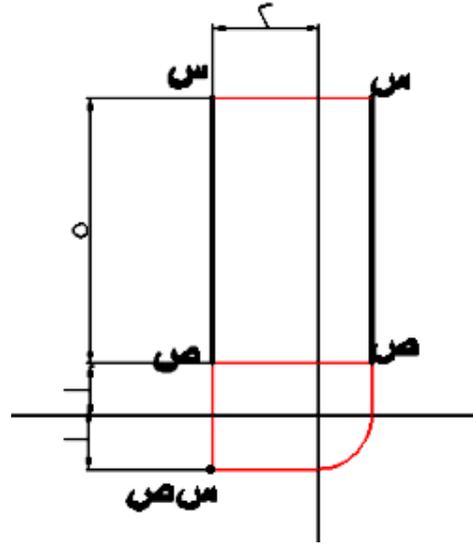

شكل (٣ - ٥) المساقط الثلاثة لخط مستقيم عمودي علي الأفقي ويوازي الرأسي والمستوي الرأسي والجانبي

٤- رسم المساقط الثلاثة لمستقيم أ ب طوله ٥ سم وعمودي علي الرأسي ونقطة أ تبعد عنه ١ سم ويوازي الجانبي ويبعد عنه ٢ سم ويوازي الأفقي ويبعد عنه ٢ سم ، شكل (٣ - ٦).

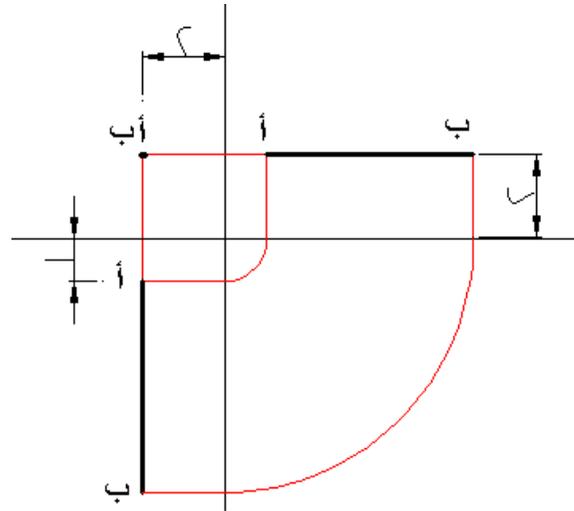


شكل (٣ - ٦) المساقط الثلاثة لخط مستقيم عمودي علي الرأسي ويوازي الرأسي والمستوي الأفقي والجانبي

٣-٤ المسطحات الهندسية


الرسم الهندسي : للسنة الأولى بمراكز التدريب المهني (نظام ٣ سنوات)

(المطلوب التعرف على الأشكال المختلفة للمسطحات الهندسية التالية والتدريب عليها برسمها بأبعاد مناسبة على لوحة رسم)


ثلاثية الأضلاع

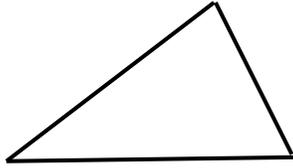


مثلث مختلف الأضلاع

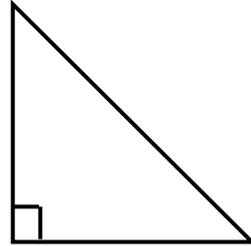

مثلث قائم الزاوية

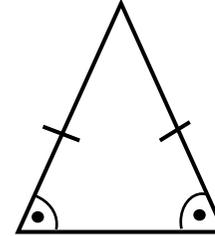

مثلث متساوي الساقين

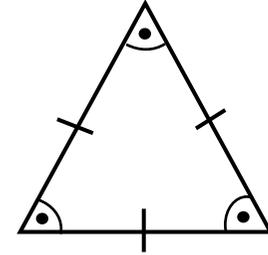


مثلث متساوي الأضلاع


رباعية الأضلاع




شكل رباعي غير منتظم

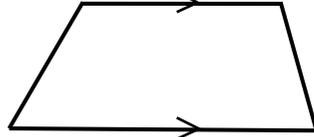


شبه منحرف

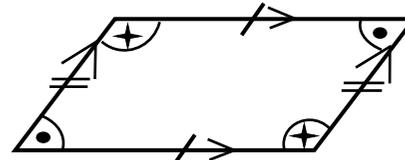


متوازي الأضلاع

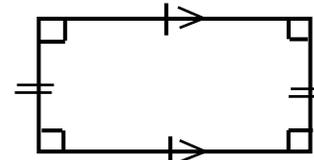

مستطيل

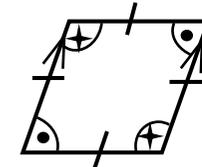


معين

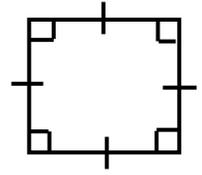


مربع

منحنية الأضلاع

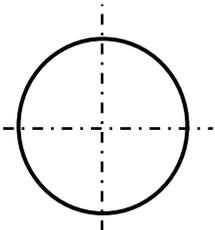


دائرة

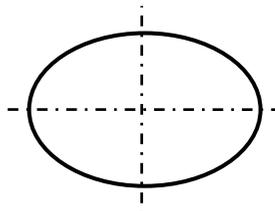


بيضاوي


متعددة الأضلاع

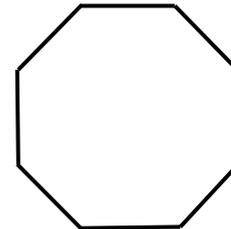

مثمان

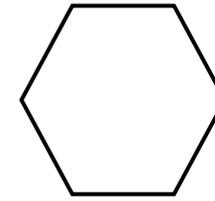


مستدس

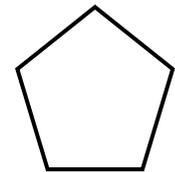

مخمس

تدريبات علي رسم المسطحات الهندسية

- ١- ارسم المساقط الثلاثة لمستطيل طوله ٧ سم وعرضه ٤ سم إذا كان سطحه يوازي المستوي الرأسي ونقطة أ فيه تبعد عن المستويات (١ ، ١ ، ١) بحيث طوله يوازي المستوي الأفقي. شكل (٣ - ٧)

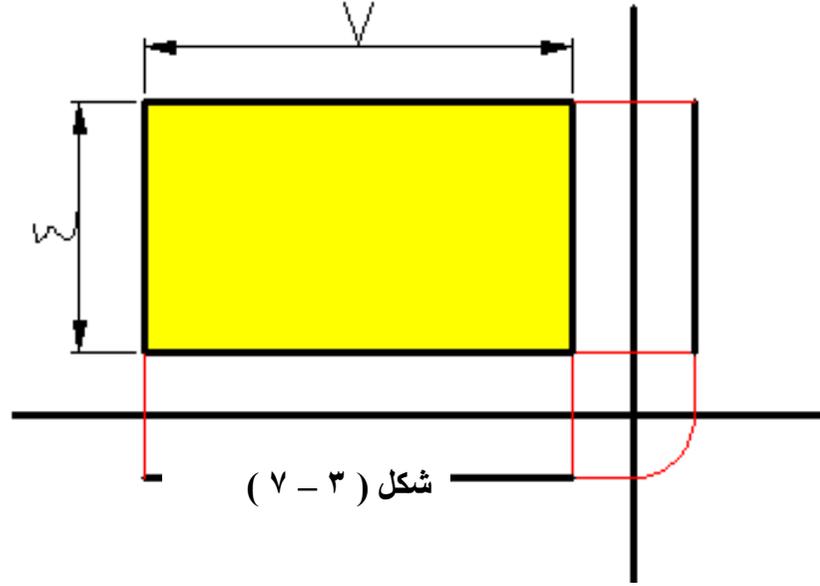


ملحوظة :-

- ١ - المساقط الثلاثة للسطح هي شكل السطح وخطين .
٢ - يظهر شكل السطح في المسقط الذي يوازيه .


شكل (٣ - ٧)

٢- ارسم المساقط الثلاثة لسطح مثلث أ ب ج متساوي الأضلاع طول ضلعه ٤ سم إذا كان سطحه يوازي المستوي الجانبي ويبعد عنه ٢ سم وضلعه ب ج يوازي الأفقي ويبعد عنه ٢ سم وأقرب رأس منه للمستوي الرأسي هي ج تبعد عنه ١ سم ثم أرسم المنظور الهندسي ٣٠ لهذا السطح ، شكل (٣ - ٨) .
 لابد من عمل مسقط مساعد وهو عبارة عن مربع أو مستطيل يحيط بالسطح المطلوب وتحدد عليه النقاط ومنه يتم رسم المنظور .

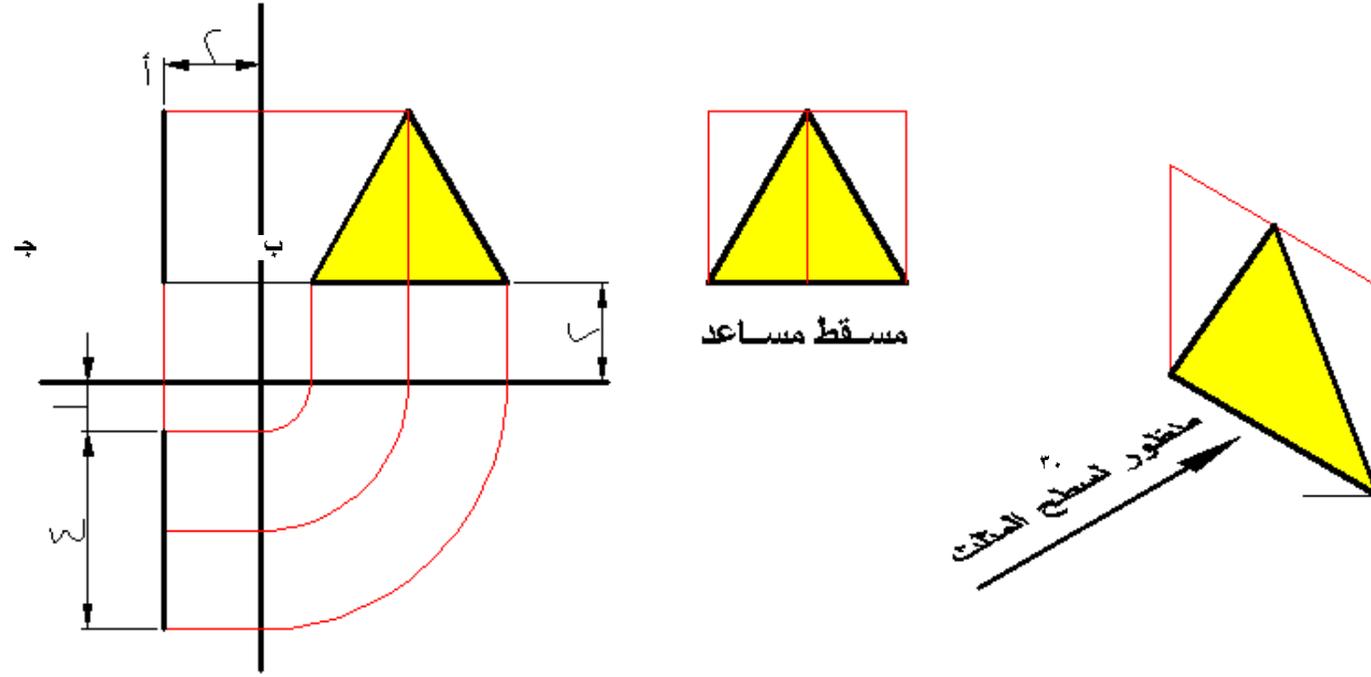

شكل (٣ - ٨)

٣- ارسم المساقط الثلاثة لسطح دائرة قطرها ٥ سم سطحها يوازي المستوي الرأسي ويبعد مركزها عن الجانبي ٤ سم وعن الأفقي ٤ سم وعن الرأسي ٢ سم
ثم ارسم المنظور الهندسي لسطح الدائرة ، شكل (٣ - ٩) .

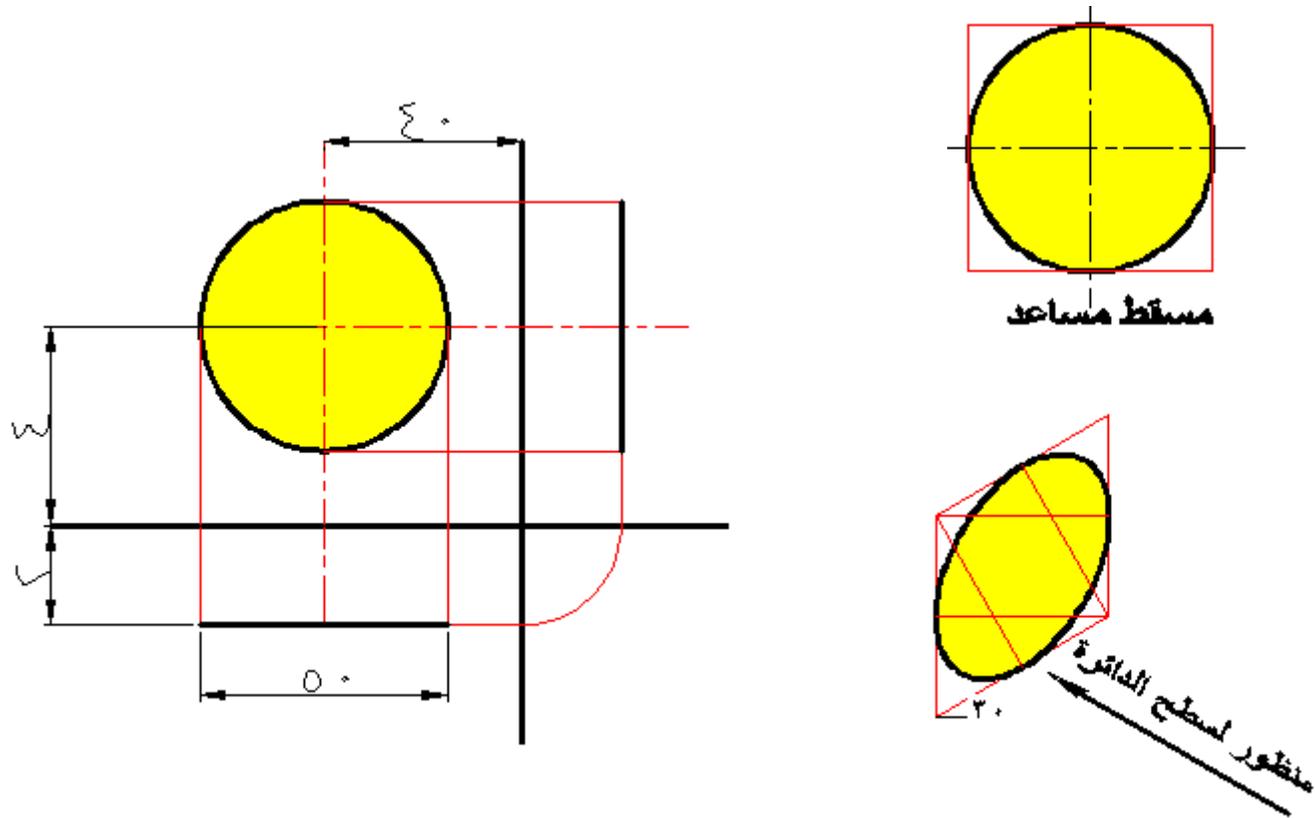

شكل (٣ - ٩) المساقط الثلاثة لسطح دائرة يوازي المستوي الرأسي

تمريبات علي إسقاط النقطة والخط والسطح

- ١- ارسم المساقط الثلاثة للنقطة أ إذا علمت أنها تبعد عن الراسي ٣ سم وعن الأفقي ٢ سم وعن الجانبي ٢ سم.
- ٢ - ارسم المساقط الثلاث للمستقيم أ ب الذي طوله ٣ سم وكانت نقطة أ تبعد (١,٥, ٢,١,٥) ونقطة ب تبعد (٢,١,٥, ٤,٥).
- ٣ - أرسم المساقط الثلاثة لمستقيم س ص عمودي علي الأفقي ويوازي الراسي و الجانبي وطول ٤ سم ويبعد عن الراسي ١ سم وعن الأفقي ١ سم وعن الجانبي ٢ سم .
- ٤ - أرسم المساقط الثلاثة لمستقيم أ ب طوله ٤ سم وعمودي علي الراسي ونقطة أ تبعد عنه ١ سم ويوازي الجانبي ويبعد عنه ٢ سم ويوازي الأفقي ويبعد عنه ٢ سم .
- ٥ - أرسم المساقط الثلاثة لسطح مستطيل طوله ٦ سم وعرضه ٣ سم إذا كان سطحه يوازي المستوي الراسي ونقطة أ فيه تبعد عن المستويات (١, ١, ١) بحيث طوله يوازي المستوي الأفقي.
- ٦ - أرسم المساقط الثلاثة لسطح مثلث أ ب ج متساوي الأضلاع طول ضلعه ٣ سم إذا كان سطحه يوازي المستوي الجانبي ويبعد عنه ٢ سم و ضلعه ب ج يوازي الأفقي ويبعد عنه ٢ سم وأقرب رأس منه للمستوي الراسي هي ج تبعد عنه ١ سم ثم أرسم المنظور الهندسي ٣٠ لهذا السطح .
- ٧- أرسم المساقط الثلاثة لسطح دائرة قطرها ٦ سم سطحها يوازي المستوي الراسي ويبعد مركزها عن الجانبي ٤ سم وعن الأفقي ٤ سم وعن الراسي ٢ سم ثم أرسم المنظور الهندسي لسطح الدائرة .

٤ - ٤ الإسقاط الايزومتري:

كلمة إسقاط تعني رسم جسم ذو ثلاثة أبعاد رئيسية (المنظور) علي ورقة الرسم التي لها بعدان فقط لذا يجب أن يمثل المنظور بطريقة تؤدي إلي إدراك الشكل الحقيقي للمنظور ويمكن ذلك هندسيا بطريقة الإسقاط (المنظور) الازومتري .

الإسقاط الازومتري:

يكون التمثيل بأبعاد متساوية أي يتم القياس بمقياس رسم متساوي ، فيرسم الارتفاع والعرض والطول بمقياس رسم (١ : ١) ويرسم الارتفاع رأسيا أما العرض والطول فيرسمان بميل 30° علي الخط الأفقي ، وهذا النوع من الإسقاط يستخدم في الرسم الميكانيكي .

رسم المساقط

لتمثيل المشغولات المطلوب تصنيعها ترسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام وضوحها ويكتفي بصفة عامة بثلاثة مساقط ترسم بطريقة الإسقاط العمودي

الموازي لأحرف تقاطع مستويات الإسقاط وهي موضحة بشكل (٣ - ١٠):

(الأسهم تشير لإتجاه النظر)

المسقط الرأسي :

يختار دائما من الوجه الأكثر تعبيراً عن شكل المشغولة


ويحتوي المسقط الرأسي علي كل المساحات التي يمكن رؤيتها من الأمام.

المسقط الجانبي :

من اليسار يحتوي علي كل المساحات التي يمكن رؤيتها من اليسار.



المسقط الأفقي :

يحتوي علي كل المساحات التي يمكن رؤيتها من أعلي .

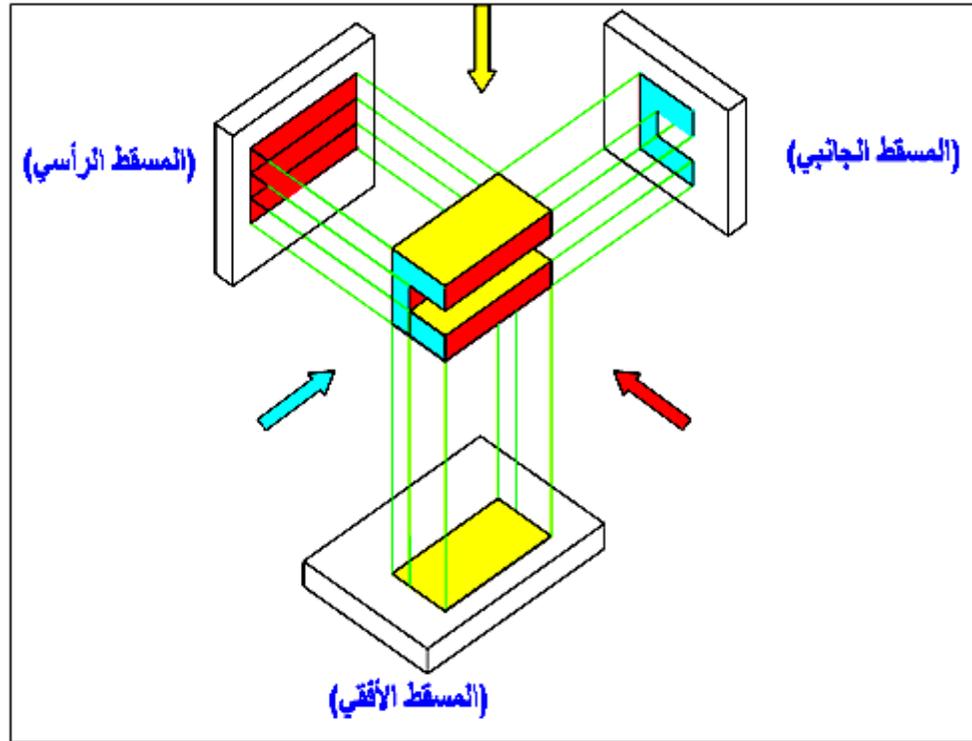

شكل (٣ - ١٠) يوضح رسم المساقط



توزيع المساقط علي لوحة الرسم (الأسهم تشير لإتجاه النظر)

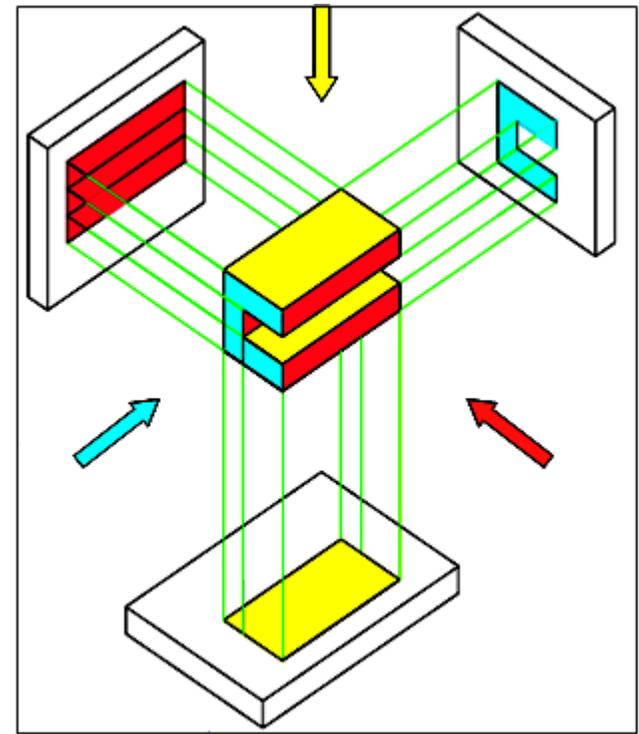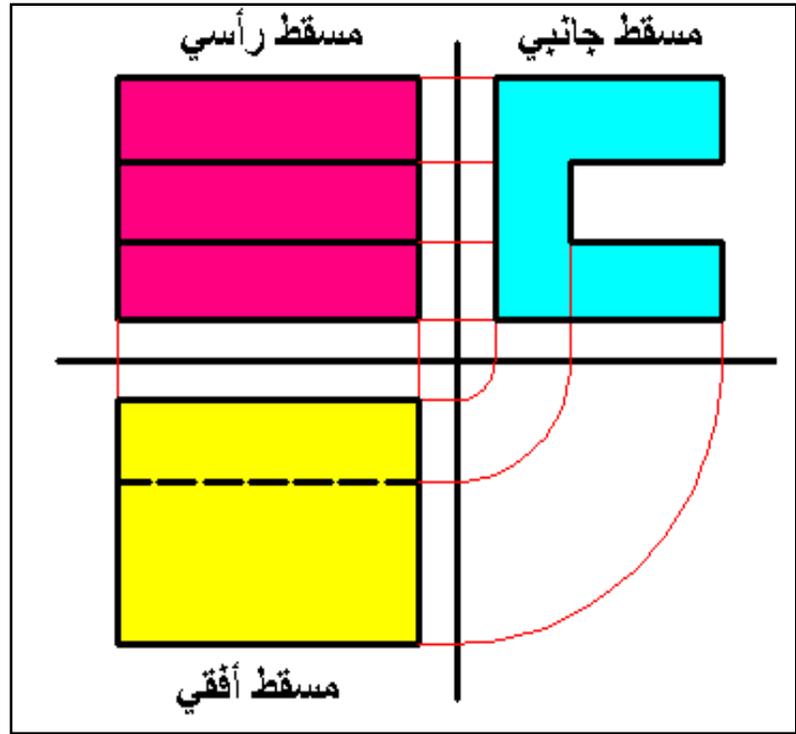

شكل (٣ - ١١) يوضح توزيع المساقط علي لوحة الرسم



خطوات رسم المنظور الهندسي ٣٠°، ٣٠°

١. ارسم خط أفقي .
٢. من علي الخط الأفقي حدد نقطة البداية ومنها ارسم خط طوله يساوي طول المسقط الرأسي ويميل علي الخط الأفقي بزاوية ٣٠°.
٣. من نفس نقطة البداية ارسم خط طوله يساوي عرض المسقط الجانبي ويميل أيضا علي الخط الأفقي بزاوية ٣٠°.
٤. من الثلاث نقط ارسم ثلاثة خطوط عمودية علي الخط الأفقي طولها يساوي ارتفاع المسقط الرأسي .
٥. بالمثلث ٣٠°، ٦٠° صل المسافة بين الأعمدة بزاوية ٣٠° موازي للخط الأسفل نحصل علي متوازي المستطيلات (المنظور) كما بالشكل (٣ - ١٢) .

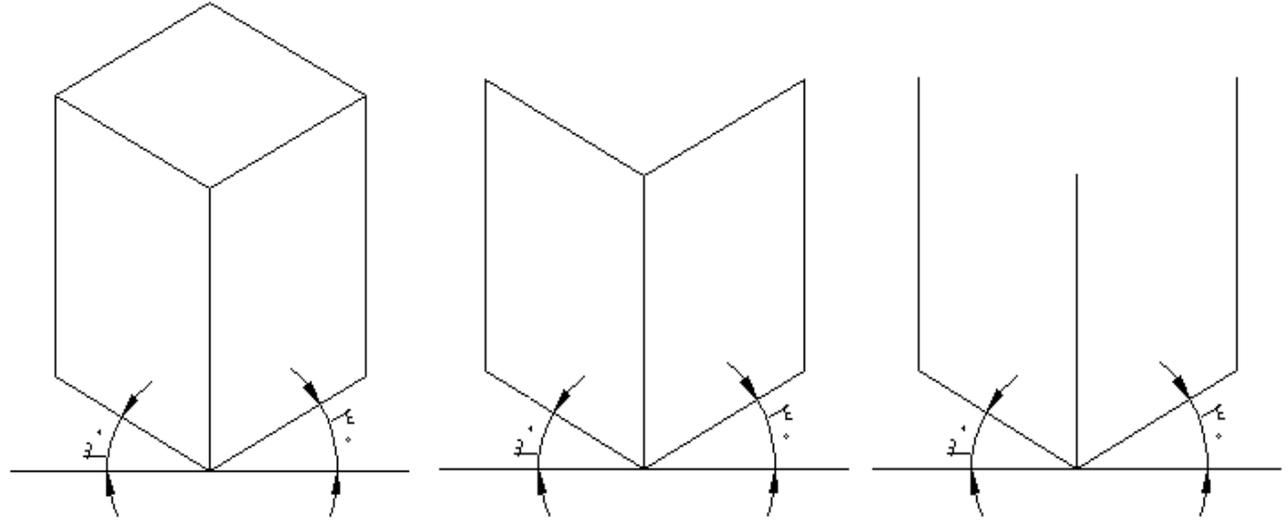
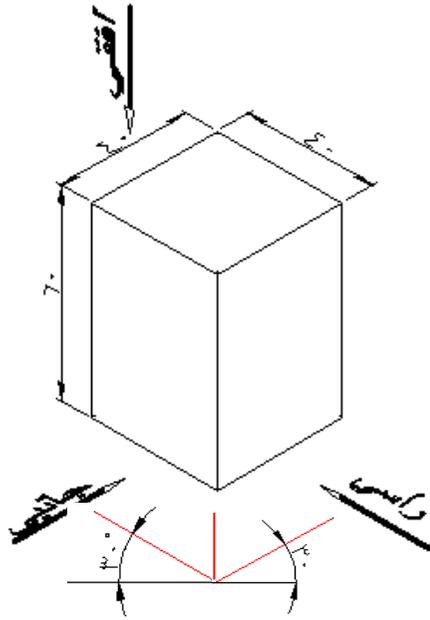


شكل (٣ - ١٢) يوضح خطوات رسم منظور متوازي مستطيلات

٤-٥ تدريبات علي رسم منظور وإستنتاج المساقط الثلاثة (مطلوب رسمها والتدريب عليها بنفس الورقة)
تدريب (١)

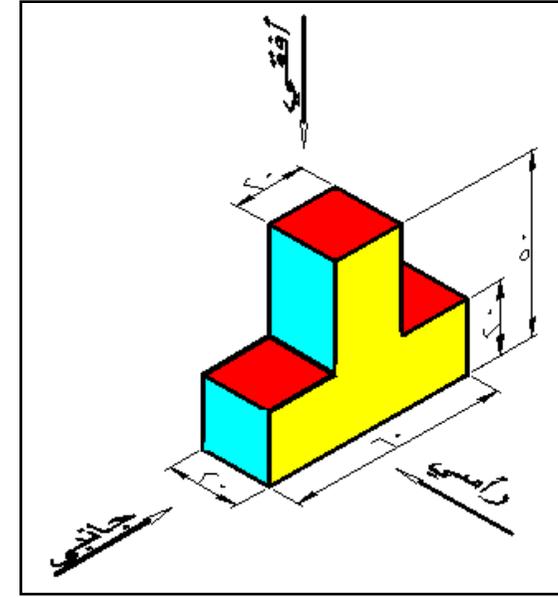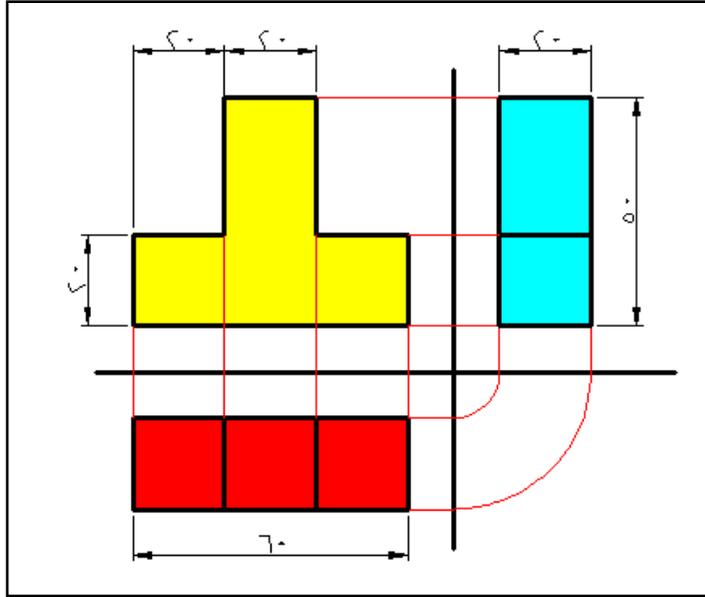



تدريب (٢) (مطلوب رسمه والتدريب عليها بنفس الورقة)

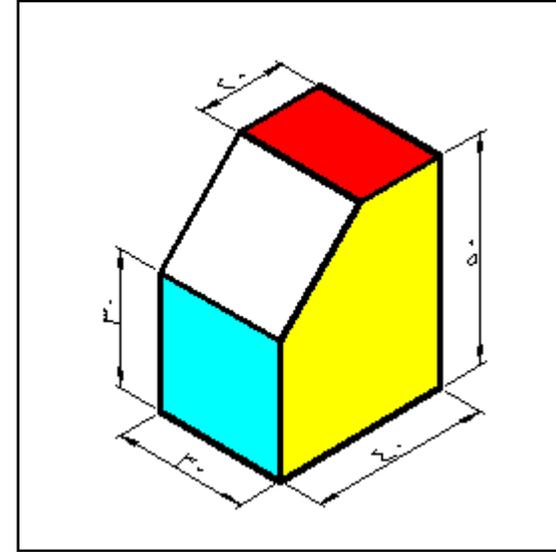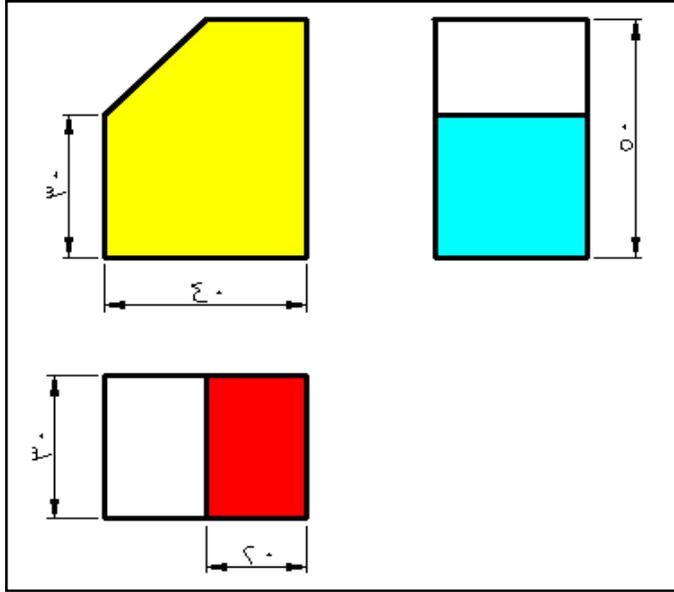

تدريب (٣) (مطلوب رسمه بالأدوات الهندسية والتدريب عليه بنفس الورقة)

الرسم الهندسي : للسنة الأولى

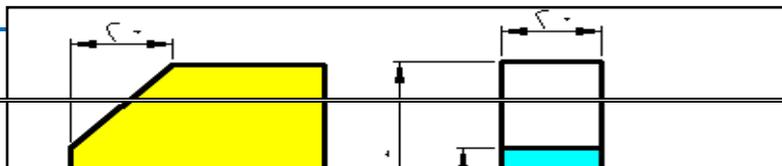

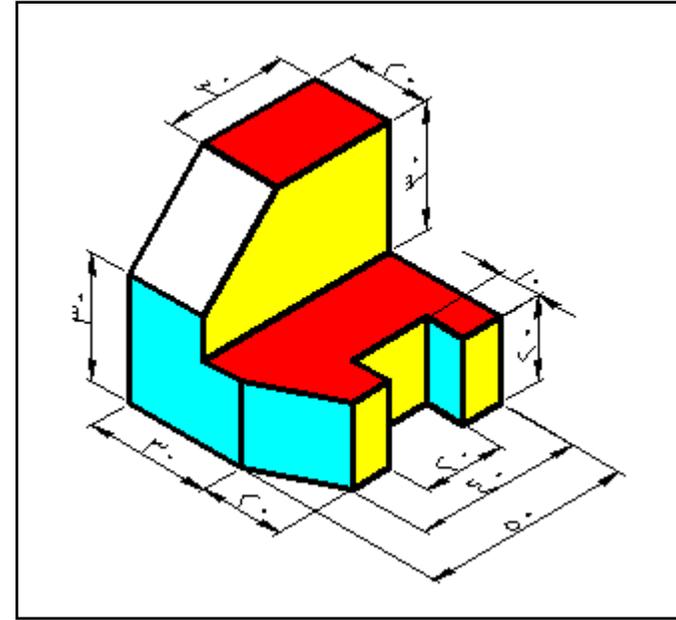

تدريب : (٤)


المطلوب : بنفس الورقة

الرسم الهندسى : للسنة الأولى بمراكز التدريب المهنى (نظام ٣ سنوات)

١- إختار المساقط المناسبة لكل منظور بالجدول التالي
كما فى المنظور رقم ١:

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | المنظور |
|---|---|---|---|---|---------|
| | | | | C | رأسي |
| | | | | C | جانبي |
| | | | | B | أفقي |

٢- لون كل مسقط بما يتناسب مع لون المنظور
كما فى المنظور رقم ١

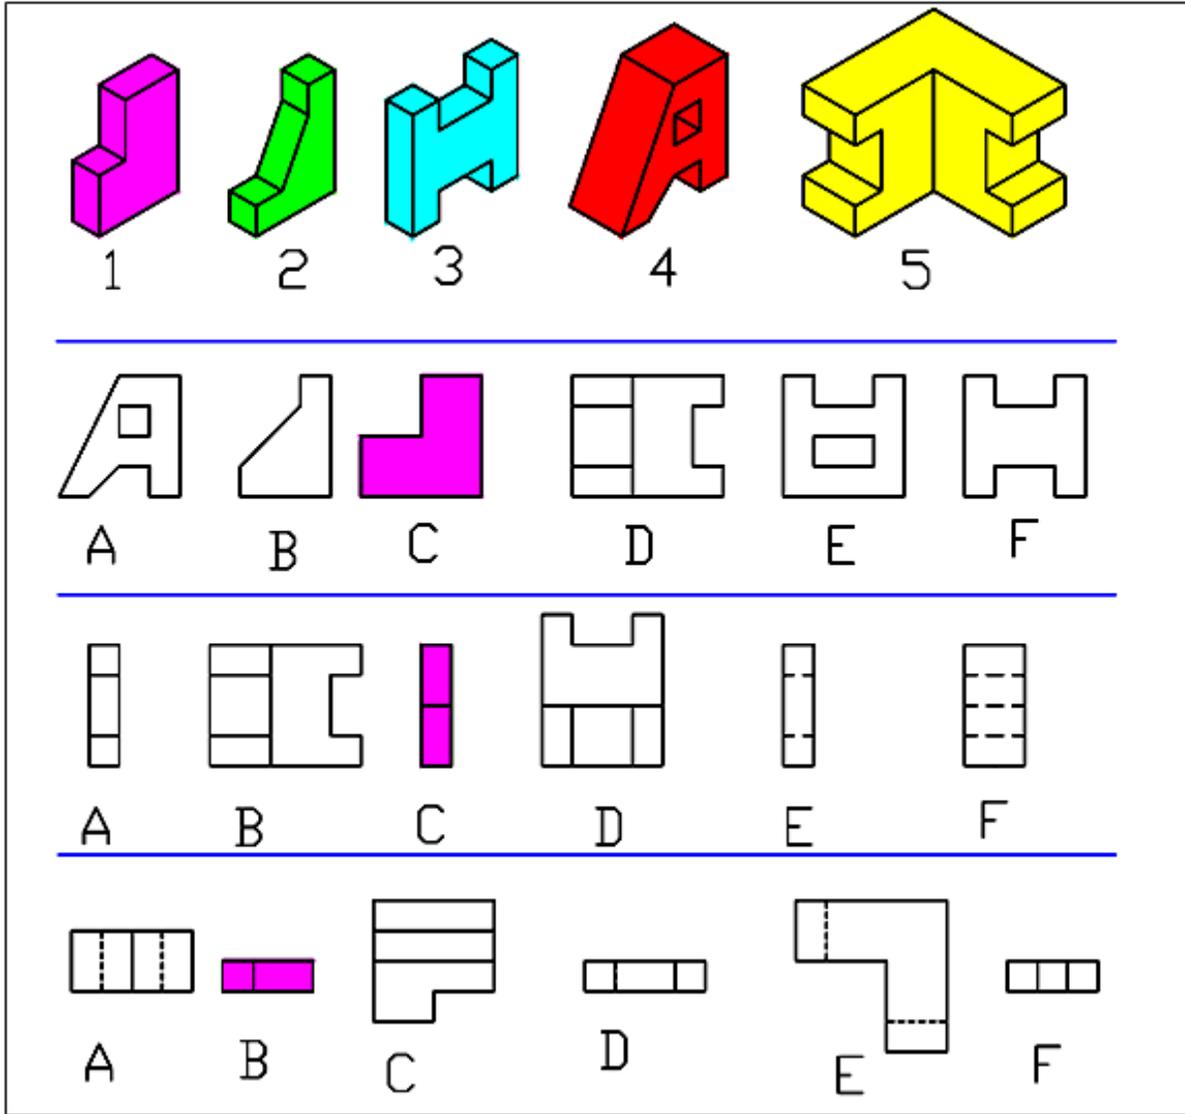


تدريب : (٥) والمطلوب : بنفس الورقة عمل الأتى :


- ١- إختار المسقط الصحيح الذى يمثل وجه المجسم فى إتجاه السهم .
- ٢- إعادة ترتيب ورسم المساقط (الرأسى- الأفقى- الجانبى) للمجسمين الأول والخامس بأبعاد مناسبة على نفس اللوحة .

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


تدريب (٦) (مطلوب إعادة رسم اللوحة التالية على لوحة رسم بمقياس رسم تكبير (٢ : ١))

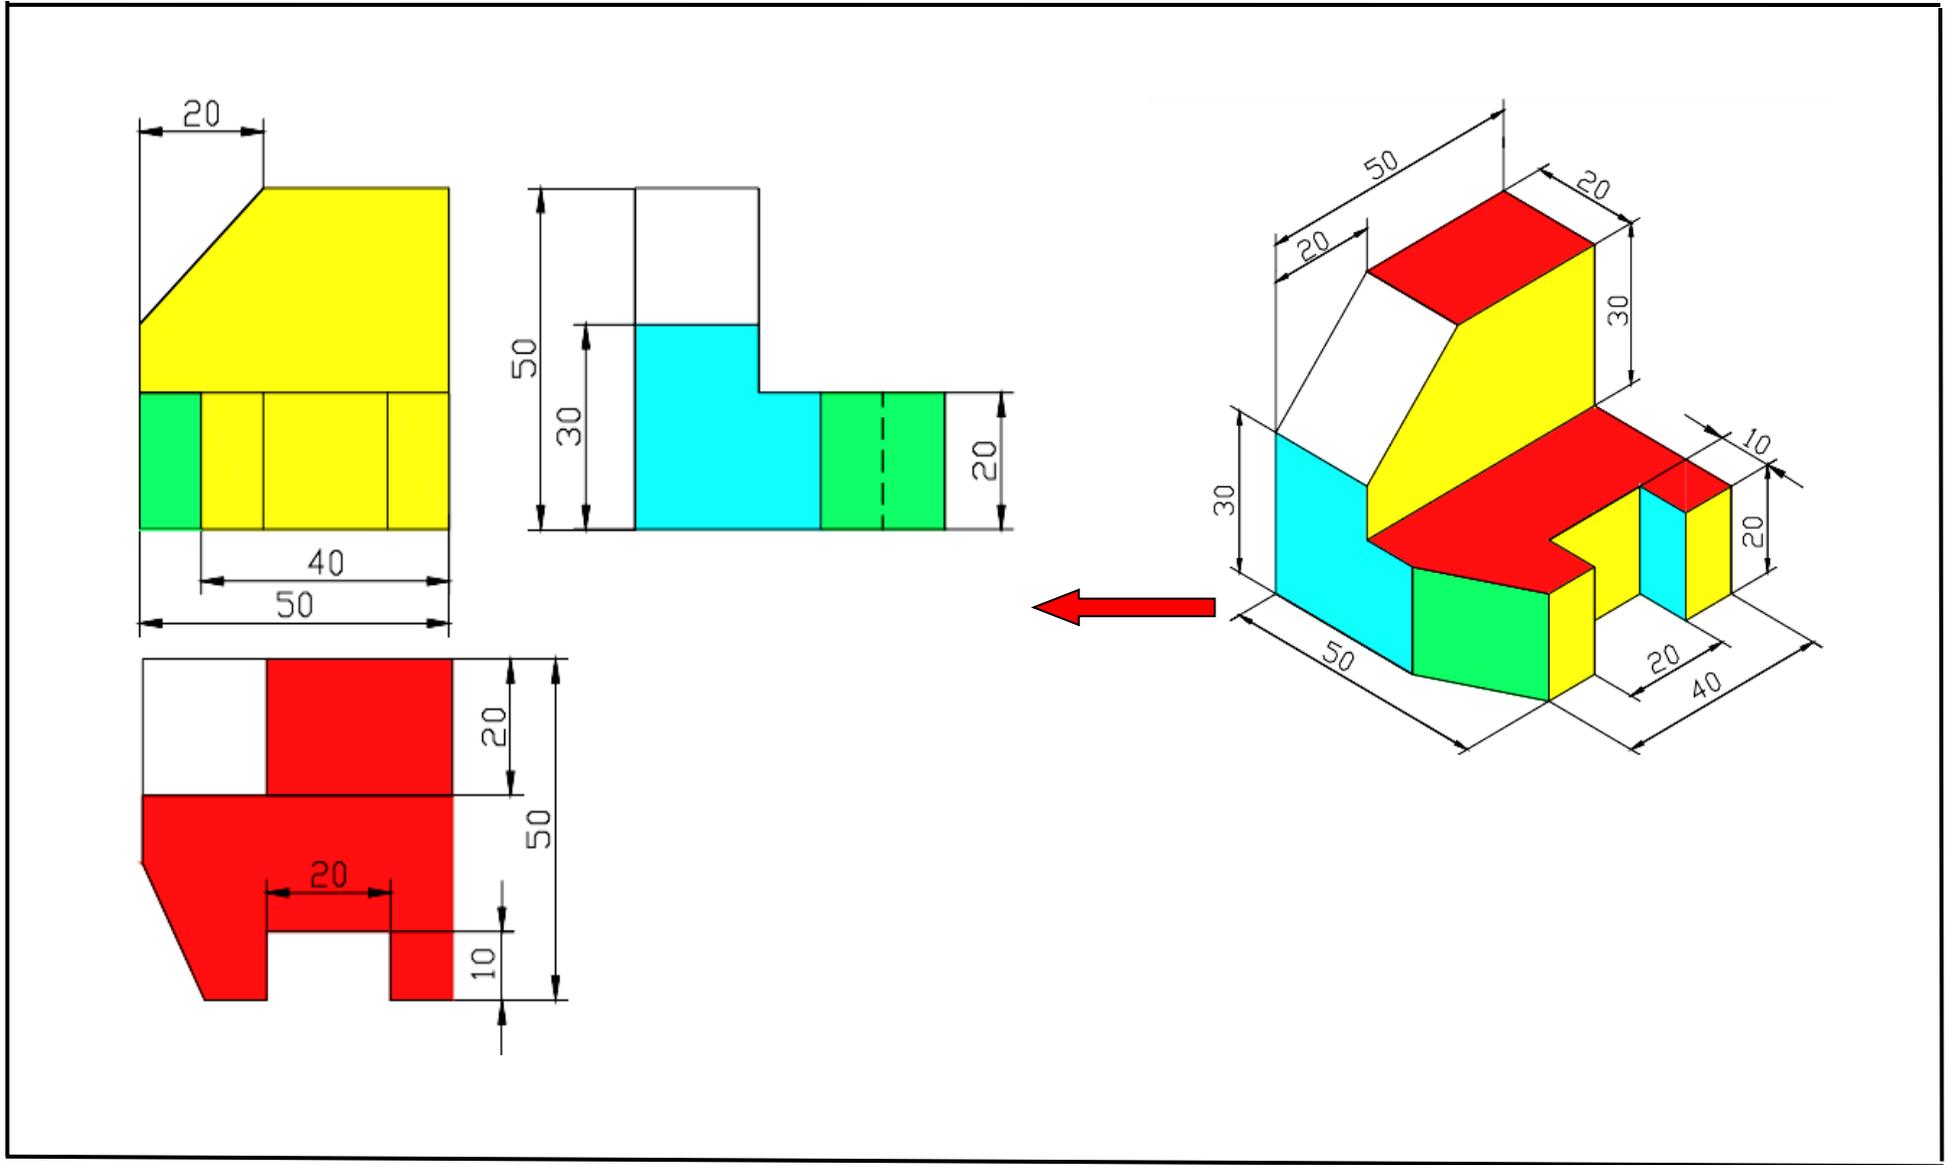


تدريب (٧) (مطلوب رسمه المجسم التالي وإستنتاج ورسم المساقط الثلاث على لوحة بمقياس رسم تكبير (٢ : ١) كما تعلمت في تدريب (٦)

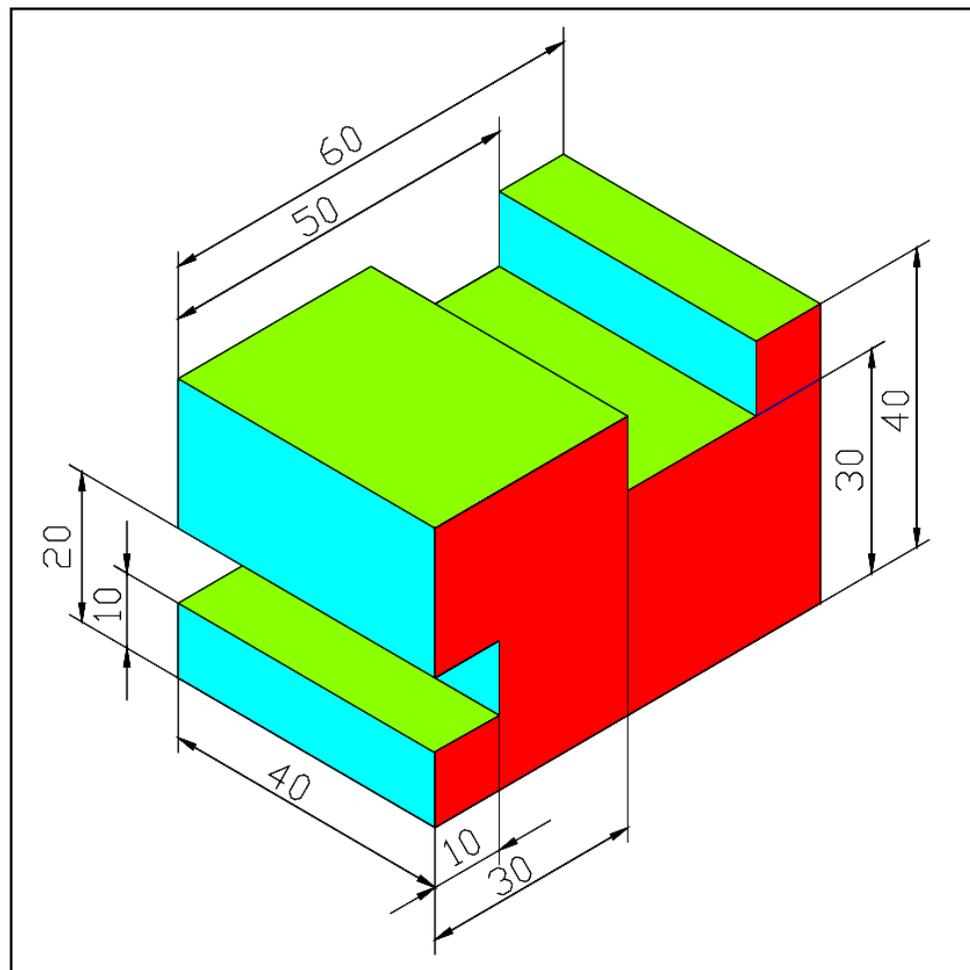

تدريبات ذاتية علي رسم منظور مع المساقط الثلاثة (مطلوب رسمها والتدريب عليها بمعرفة الطالب على لوحة بمقياس رسم مناسب)

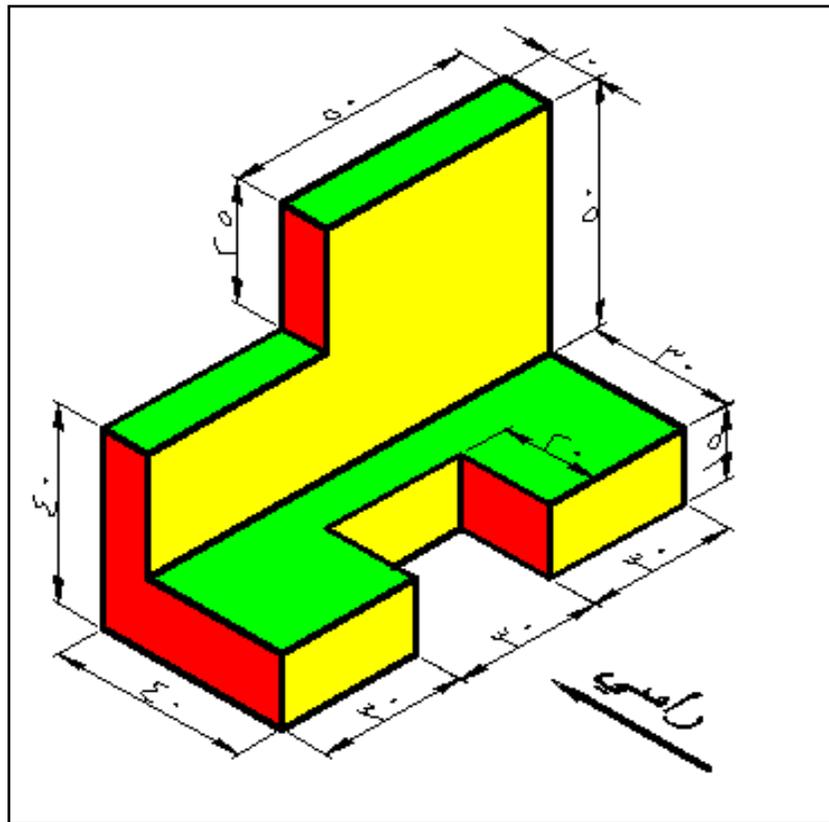


تدريب (٢)

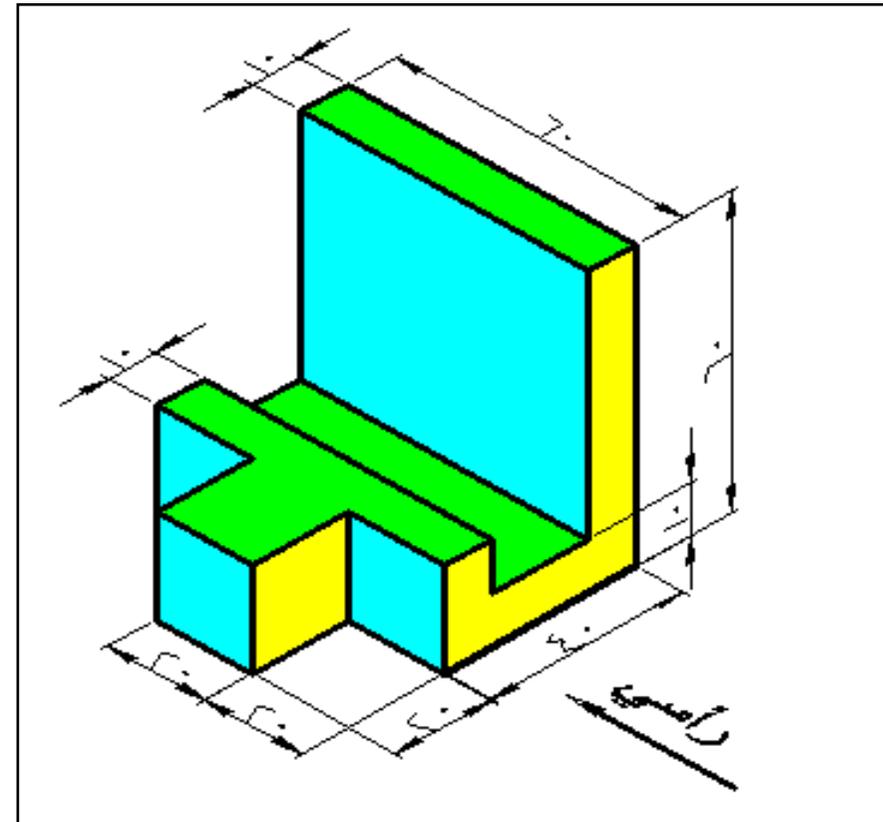


تدريب (١)

تابع تدريبات ذاتية علي رسم منظور مع المساقط الثلاثة (مطلوب رسمها والتدريب عليها بمعرفة الطالب على لوحة بمقياس رسم مناسب)

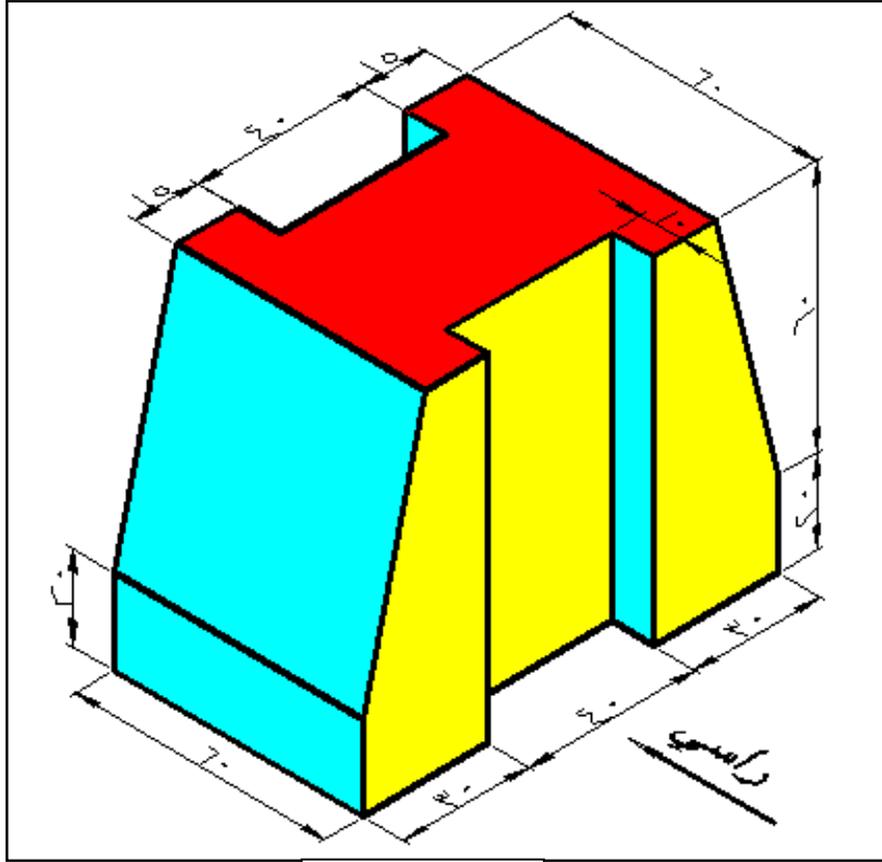

تدريب (٤)

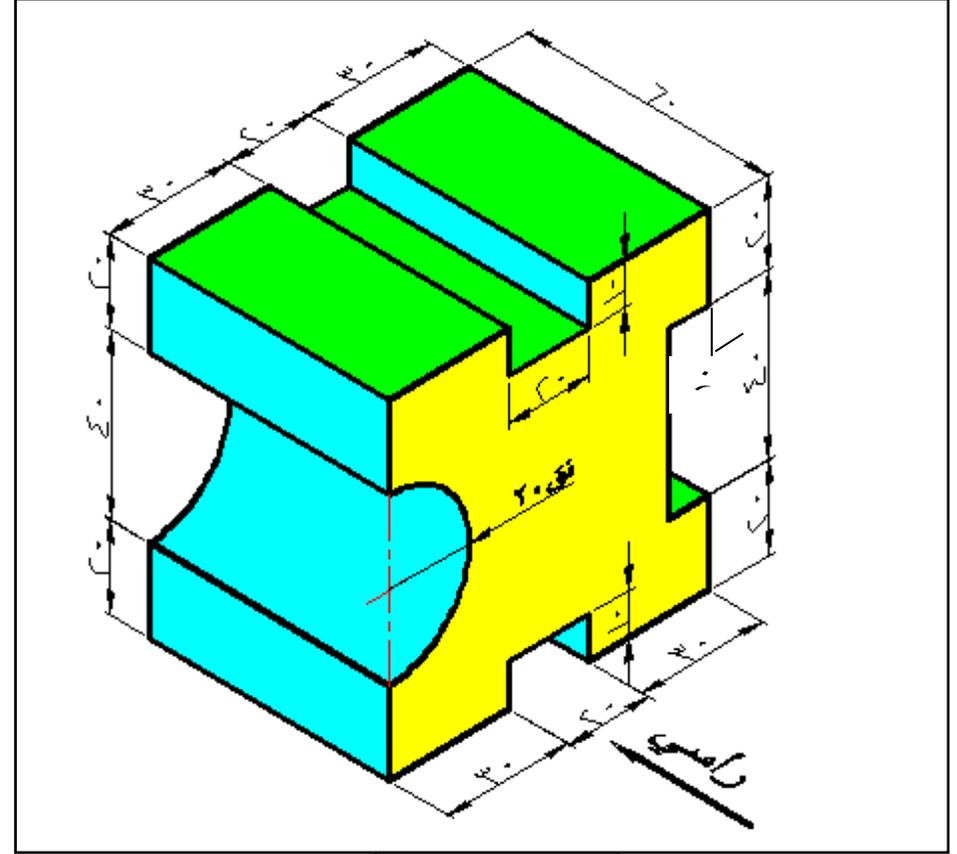

تدريب (٣)

إستنتاج المسقط الناقص


إن استنتاج المسقط الناقص لأحد الأجسام الهندسية إذا علم مسقطان لذلك الجسم الهندسي يعتمد على المقدرة في قراءة الرسم وهي أهم خطوة في عملية استنتاج المسقط الناقص فعلى المتدرب أن يقوم بدراسة المسقطين المعطيين له دراسة كافية مع الرجوع إلى العلاقة المشتركة بين المساقط الثلاثة.

توجد عدة طرق يمكن استخدامها لاستنتاج المسقط الناقص وهي :

- 1 / الإسقاط عن طريق نقل الحواف من المسقط الجانبي والمسقط الأفقي .
- 2 / الإسقاط عن طريق الانعكاس على خط يميل بزاوية 45° .
- 3 / الإسقاط عن طريق النقل بالفرجار .

أولاً: الإسقاط عن طريق نقل الحواف من المسقط الجانبي والأفقي:


نلاحظ في الشكل رقم (6) أن خطوط الإنشاء الصادرة بشكل مستقيم من حواف المسقط الجانبي قد تقابلت مع خطوط الإنشاء الصادرة من حواف المسقط الأفقي لتحديد معالم المسقط الناقص وهو المسقط الرأسي.

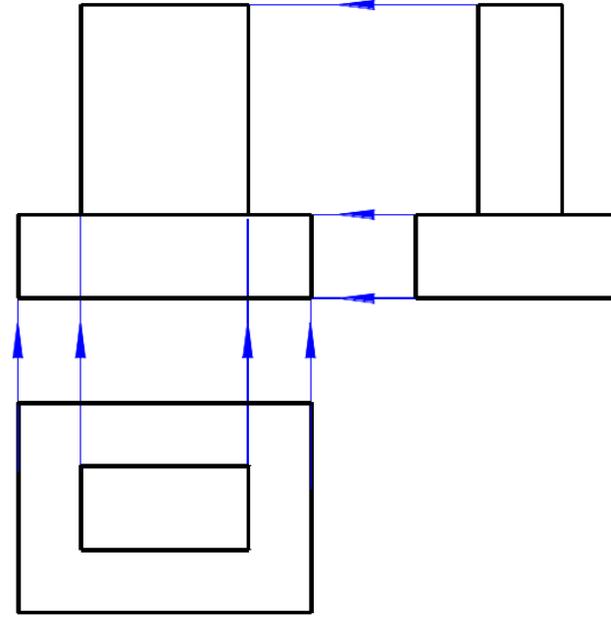

الشكل رقم (6)

ثانياً: الإسقاط عن طريق الانعكاس على خط يميل بزاوية 45°:


يبين لنا الشكل رقم (7) أن خطوط الإنشاء الصادرة من حواف المسقط الأفقي التي تم إسقاطها على الخط المساعد المائل بزاوية 45° قد انعكست بشكل مستقيم لتقابل مع خطوط الإنشاء الصادرة من حواف المسقط الرأسي لتحديد معالم المسقط الناقص وهو المسقط الجانبي، كما في الشكل رقم (7).

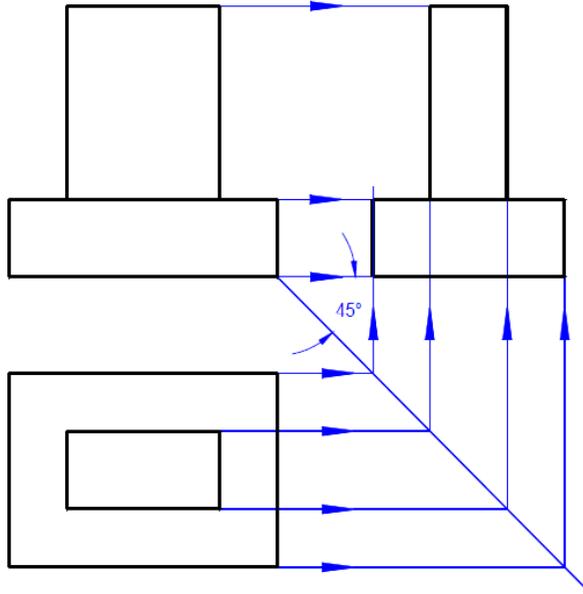

الشكل رقم (7)


ثالثاً : الإسقاط عن طريق النقل بالفرجار :

يوضح الشكل رقم (8) أن خطوط الإنشاء الصادرة من حواف المسقط الجانبي تم إسقاطها على الخط المساعد الأفقي وتم نقلها بالفرجار إلى الخط المساعد الرأسي ومن ثم نقلت نقاط التقاطع بشكل مستقيم لتتقابل مع خطوط الإنشاء الصادرة من حواف المسقط الرأسي لتحديد معالم المسقط الناقص وهو المسقط الأفقي .

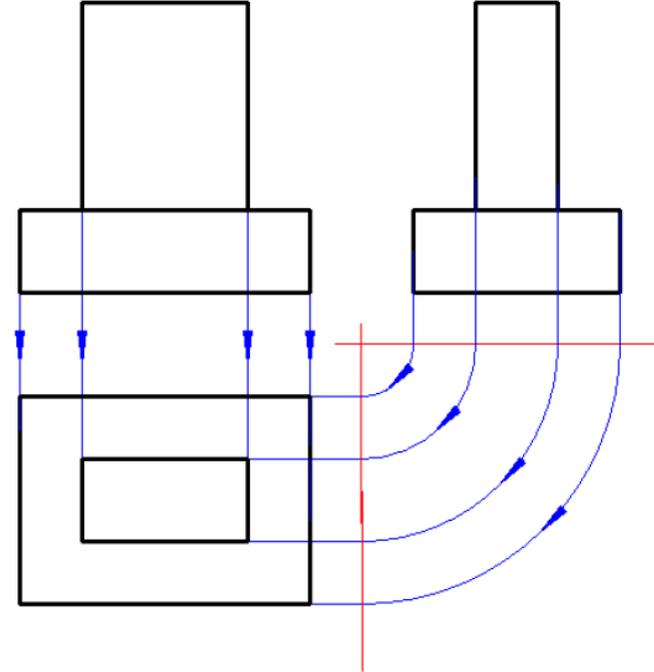


الشكل رقم (8)

تدريب (١) : علي إستنتاج المسقط الناقص من مسقطين (مطلوب رسمها علي نفس اللوحة بمقياس رسم مناسب)
باستخدام إحدى الطرق السابقة إستنتاج المسقط الناقص من المسقطين الآتيين :

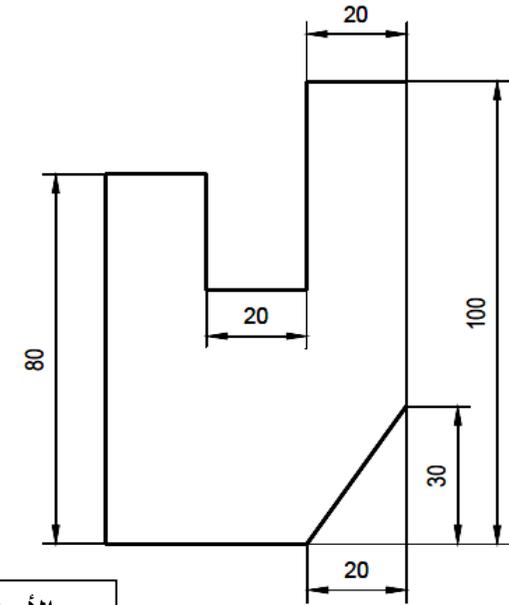


الأبعاد بالمليمترات

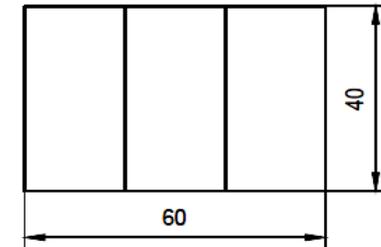

تدريب (١)


تدريب (٢) : علي إستنتاج المسقط الناقص من مسقطين (مطلوب رسمها على نفس اللوحة بمقياس رسم مناسب)
بإستخدام إحدى الطرق السابقة إستنتاج المسقط الناقص من المسقطين الآتيين :

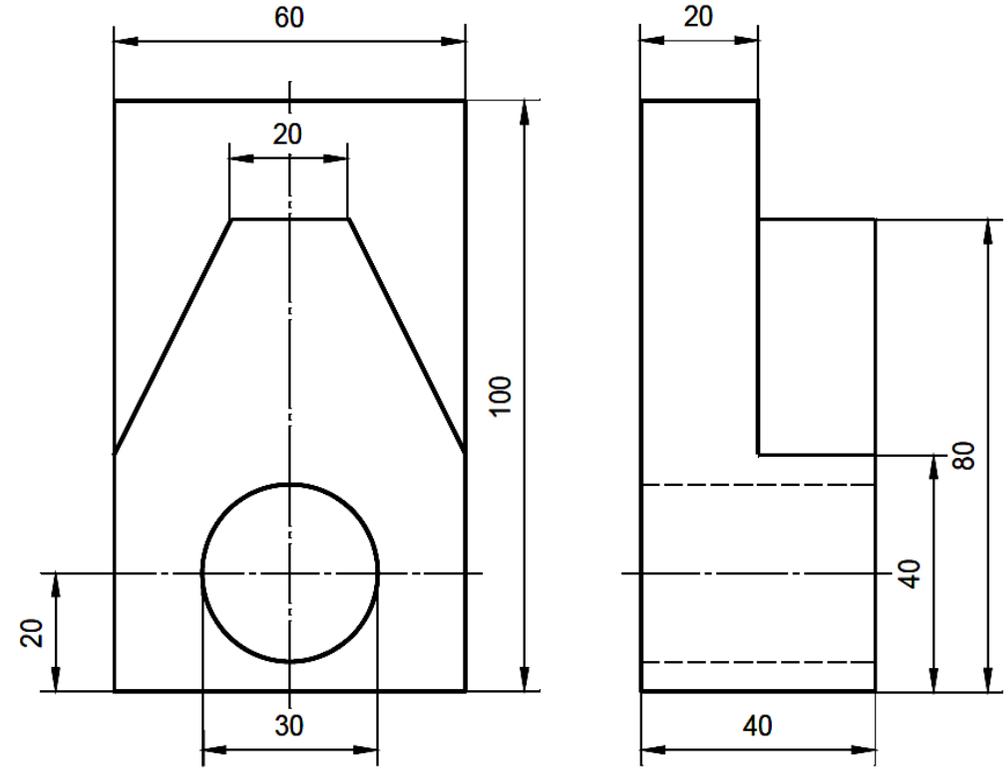


تدريب (٢)

الأبعاد بالمليمترات

تدريب (٣) : علي إستنتاج المسقط الناقص من مسقطين (مطلوب رسمها علي نفس اللوحة بمقياس رسم مناسب)
باستخدام إحدى الطرق السابقة إستنتاج المسقط الناقص من المسقطين الآتيين :

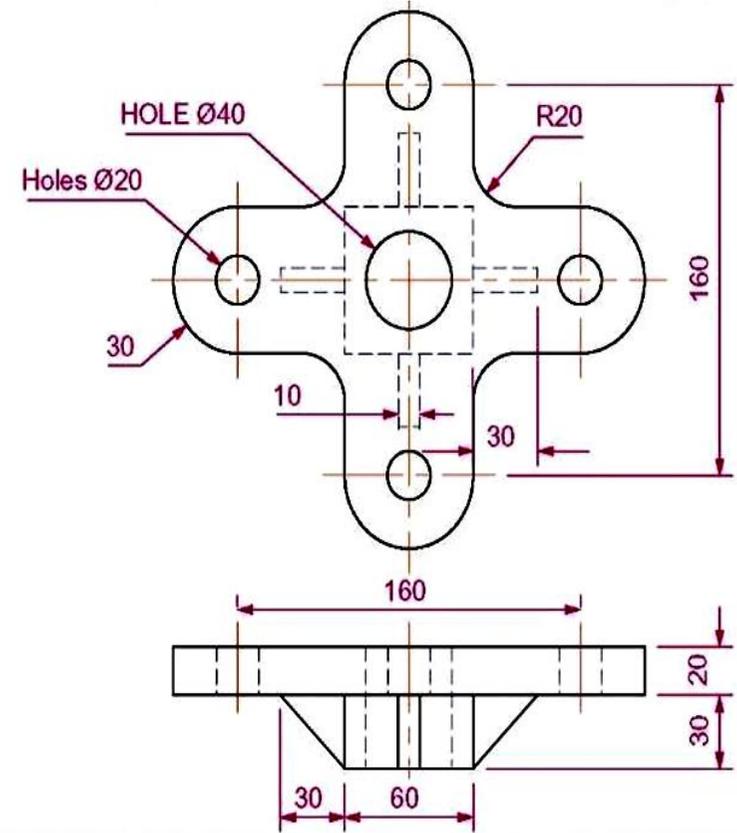

تدريب (٣)

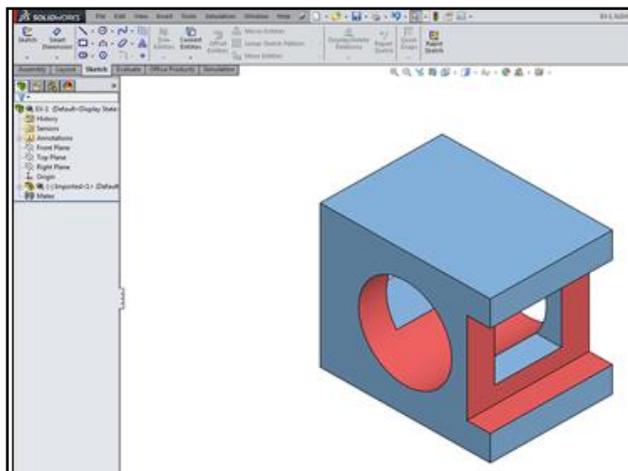

الباب الخامس اساسيات CAD



تعليم برنامج الـ SolidWorks

مقدمة

البرنامج العملاق فى مجال الميكانيكا وهو: سوليد ووركس (SolidWorks)

وهو عبارة عن برنامج الرسم الميكانيكي ثلاثي الأبعاد التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) .

(Computerized Aided Drafting)

يستخدم سوليد ووركس حالياً أكثر من ١,٣ مليون فنى ومهندس ومصمم فى أكثر من ١٣٠,٠٠٠ شركة حول العالم ، ويمتاز البرنامج سوليد ووركس بسهولة الرسم والنمذجة وتحريك النموذج واختباره .


هذا البرنامج الأول فى مجاله والذي يختص بتصميم المجسمات الهندسية ثلاثية الابعاد ، ويقدم حلاً متكاملًا لمشاهدة التصميمات الهندسية بشكل ثلاثي الابعاد وواقعى إلى أقصى حد ، فهو يعتبر المحاكى الامثل والذي سيساعدك فى الرسم الهندسى الدقيق وخلق رؤية أوضح لتصاميمك واختراعاتك الهندسية وسيسهل لك العمل بشكل ملحوظ بالإضافة للدقة طبقاً للمعايير العالمية.




١-٥ : واجهة البرنامج للمستخدم و إنشاء التخطيط (Sketch) والرسوم ثنائية الأبعاد

واجهة البرنامج للمستخدم

عند تشغيل برنامج السوليدوركس ٢٠١٥ (Solid works 2015) سوف تظهر الواجهة التالية:

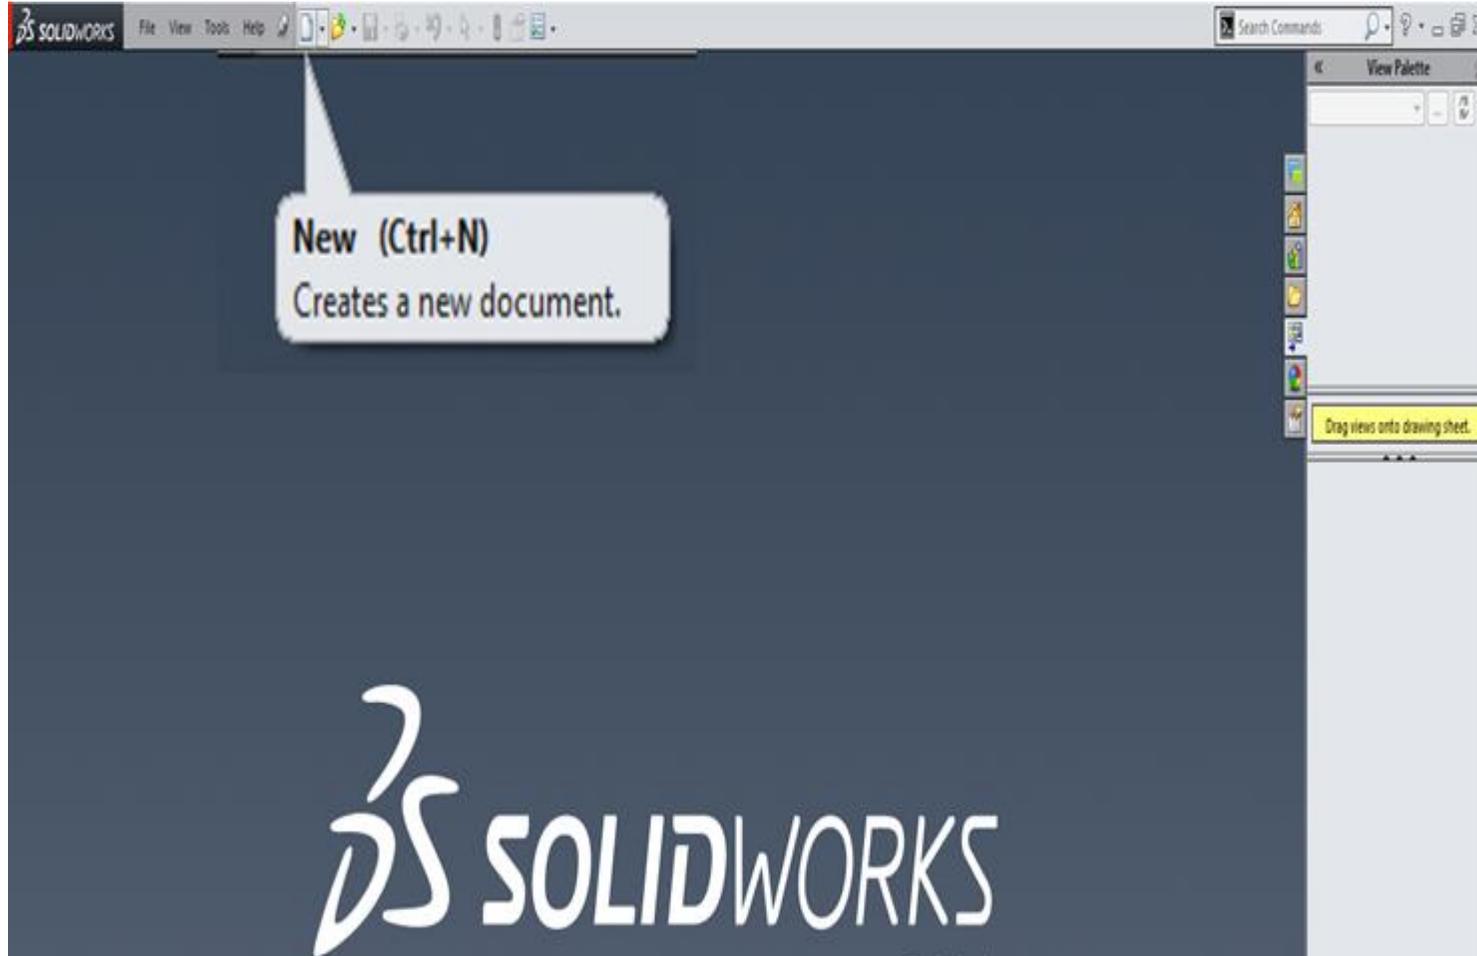

وعند الضغط على New Part سوف يظهر لك صندوق الحوار التالي:

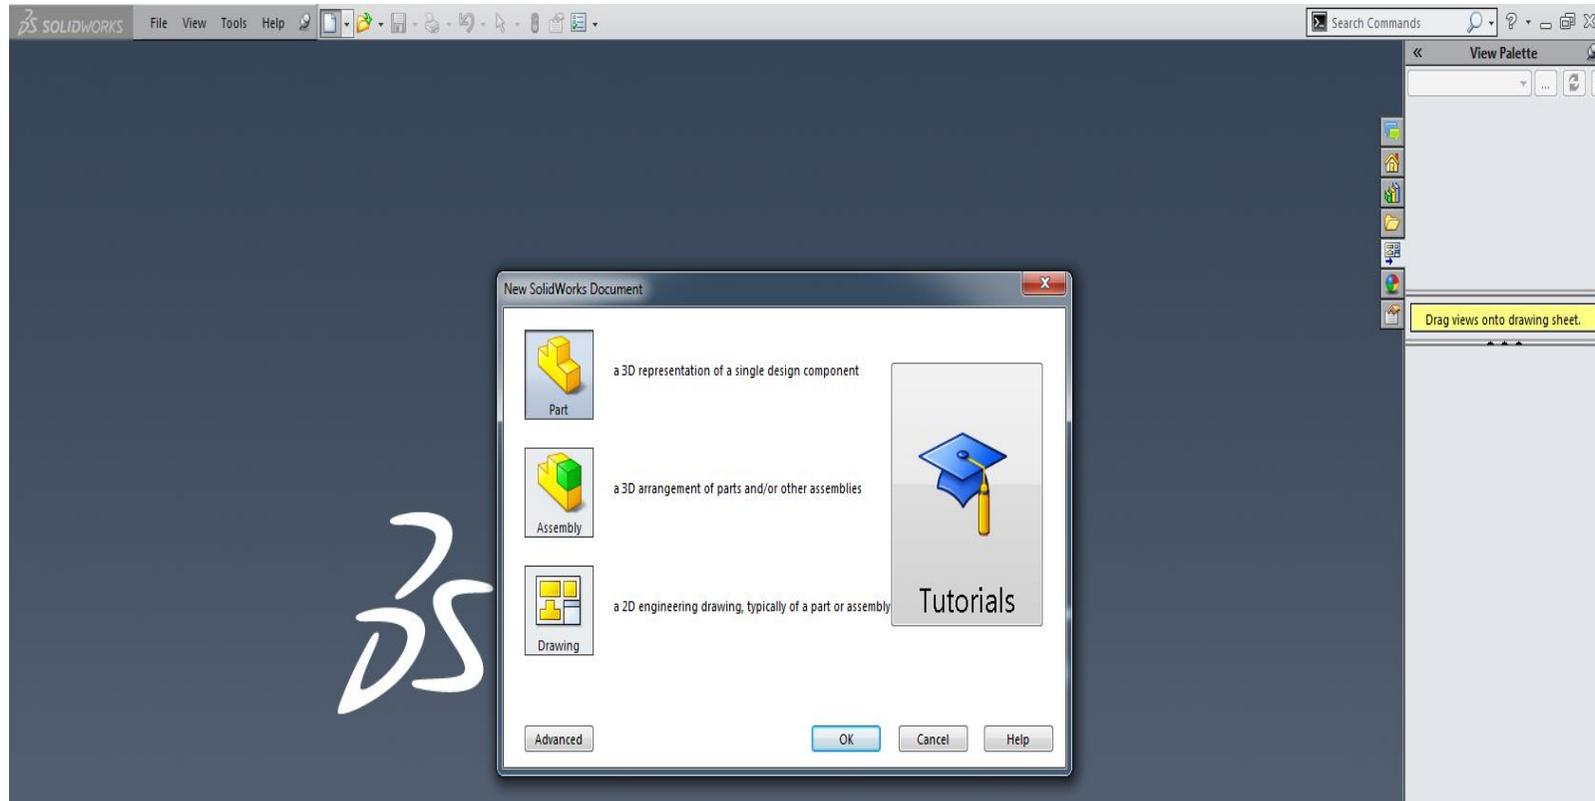

حيث يمكنك هذا الخيار من اختيار أحد مستويات العمل في البرنامج وهي كالتالي:

- ١- رسم القطع part .وهنا سوف يفتح لك ملف جديد يمكنك من رسم القطع المنفردة مثل (ترس - عمود مرفق - الخ) المهم هنا أن تكون القطعة كيان واحد أي لا تتكون من عدة أجزاء .
- ٢- تجميع القطع Assembly . وهنا يفتح لك ملف يمكنك من تجميع القطع التي سبق رسمها بالخيار part وأيضا هنا يمكنك تحرير القطع وتعديلها كما يمكنك رسم قطع جديدة بحيث يمكنك من تجميع الآلية التي تعمل عليها .
- ٣- اللوحات التنفيذية Drawing وهنا يفتح لك ملف جديد يمكنك من رسم اللوحات التنفيذية للقطع المفردة أو المجموعة .

باختيار والضغط على part سوف يفتح لك الملف الجديد التالي ويمكنك من رسم قطعة جديدة من الأمر Sketch

القوائم المنسدلة

أزرار الأوامر

القائمة المنسدلة

المواد

القطعة ويكون اسمها نفس اسم الملف

أوامر ضبط الرسومات

مكتبة التصميم

متصفح الملفات

فتح وخلق لوح مكتبة التصميم والمتصفح

المستوى الأمامي

المستوى العلوي (الأفقي)

المستوى اليميني (الجانبى)

 
نقطة الأصل

مساحة الرسم

ملحوظة: جميع الأوامر التي لم يتم الإشارة إليها والموجودة على الواجهة الرئيسية للبرنامج سيتم شرحها والتعرف عليها فيما بعد عند استخدامها والتعامل معها وسوف نلقى الضوء على أهمها على النحو التالي:

٥-٢ تعريفات لأهم الأوامر (Commands) الموجودة على الواجهة الرئيسية للبرنامج

١- **أشرطة القوائم** : هي مثل باقي تطبيقات وندوز عبارة عن قوائم منسدلة تحتوى على عدة أوامر للقيام بمهام محددة مثل قائمة Edit-File وغيرها والموضحة بالشكل التالي



٢- **أزرار الأوامر (Command Manager)**: وهي عبارة عن أزرار خاصة بتنفيذ أمر معين كما يوجد أزرار مختصرة وهي التي يوجد أمامها سهم اسود عند الضغط عليها تنسدل مجموعة من الأزرار نختار منها ما يناسب وصممه هذه الأزرار لتقليل عدد الأزرار التي تظهر على الشاشة و ذلك لإعطائك اكبر مساحة ممكنة للرسم

٣- **مكتبة التصميم (Design Library)**: وعند الضغط على هذا الزر يخرج لوح مكتبة التصميم والتي تحتوى على العديد من القطع القياسية الجاهزة مثل التروس وغيرها وكل ما عليك هو سحب هذه القطعة وإسقاطها في مساحة الرسم ليتم إنشائها

٤- **متصفح الملفات (Files Explorer)**: عند الضغط على هذا الزر يظهر لك لوح متصفح الملفات وتختار أي ملف ثم بطريقة السحب والإفلات يتم إنشائه في ملفك مع الحفاظ على الملف الأصلي

٥- **شجرة تصميم مميزات القطعة (Futures Manager Tree)**: وللاختصار سوف ندعوه بـ (شجرة التصميم) و يحتوى هذا اللوح على كل مميزات القطعة أي نوع المادة المصنوعة منها القطعة و الإضاءة و مستويات الرسم و التخطيطات و العمليات مثل البثق و التدوير و القص وغيرها أي كل خطوات العمل و أهم مكوناته هي:

أ- **القطعة (part)** ويكون اسمها نفس اسم الملف وتكون هناك قطعة واحدة عندما تعمل على ملف part وتكون هناك مجموعة قطع في الملف Assembly إي كل القطع التي أدرجتها (التي تتكون منها أليتك)

ب- **المواد (Materials)**: ومن هذا الخيار يمكننا أن نختار مادة القطعة (حديد - نحاس - الخ)

ت- **الإضاءة (Appearance)**: وهنا يمكنك تعديل الإضاءة واختيار لونها ونوعيتها

ث- **مستويات الرسم (Drawing Planes)** من المعروف انه هناك ثلاث مستويات رسم أساسية لرسم أي قطعة ثلاثية الأبعاد وهذه المستويات هي (الراسي - الجانبي - الأفقي) كما يتيح لك البرنامج إنشاء العديد من مستويات الرسم الأخرى سوف نتعرض لها بالتفصيل في حينها.

أزرار الماوس

تعمل أزرار الماوس بالطرق التالية:

- الأيسر : يحدد عناصر القوائم ، والكيانات في منطقة الرسومات، والكائنات في شجرة تصميم Feature Manager (إدارة الميزات) .
- الأيمن : يعرض القوائم المختصرة التي تتبع السياق .
- الأوسط: يقوم بتدوير منظر القطعة أو ال تجميع والتحرك والتكبير/ والتصغير ، علاوةً على التنقل في رسم.

ملحوظة : جميع الأوامر التي لم يتم الإشارة إليها والموجودة على الواجهة الرئيسية للبرنامج سيتم شرحها والتعرف عليها فيما بعد عند استخدامها والتعامل معها وسوف نتعرض لها بالتفصيل في حينها إنشاء الله تعالى .

التخطيط Sketch

هو رسم ثنائي الأبعاد نسميه تخطيط أو مسودة يمكننا من إنشاء قطع ثلاثية الأبعاد ، مثلا لو أردنا أن نرسم اسطوانة ثلاثية الأبعاد فإننا نقوم بإنشاء تخطيط ثم نرسم دائرة ثنائية الأبعاد ويكون قطرها نفس قطر الاسطوانة المطلوب رسمها ثم نقوم ببتق (Extrude) هذه الدائرة ويكون ارتفاع البثق نفس ارتفاع الاسطوانة ، ومن هنا يتضح أن التخطيط هو الأساس لرسم القطع .

البثق Extrude

هو عملية بثق التخطيط (الرسم ثنائي الأبعاد) ليصبح ثلاثي الأبعاد ، أو بمعنى آخر هو عمل مجسم للرسم ثنائي الأبعاد بإضافة البعد الثالث ، وهو نوعان البثق بالإضافة أو البثق بالقص وسوف نتعرض لها بالتفصيل في حينه.




٣-٥ إنشاء تخطيط جديد:- من قائمة (Insert, Sketch) أو الزر

عندما نريد إنشاء تخطيط جديد يجب علينا أولاً اختيار المسقط الذي سوف ننشئ التخطيط استناداً إليه ويتم اختيار المسقط من شجرة التصميم (أفقي أو رأسي أو عمودي)




ثم ننقر الزر أما إذا نقرت الزر قبل اختيار مستوى الرسم فإن البرنامج يظهر لك رسالة تطالبك باختيار مستوى الرسم كما تظهر المستويات الثلاثة على الشاشة

التالية لتختار منها ما يناسبك من على الشاشة مباشرة وذلك بالنقر على أحد هذه المستويات :

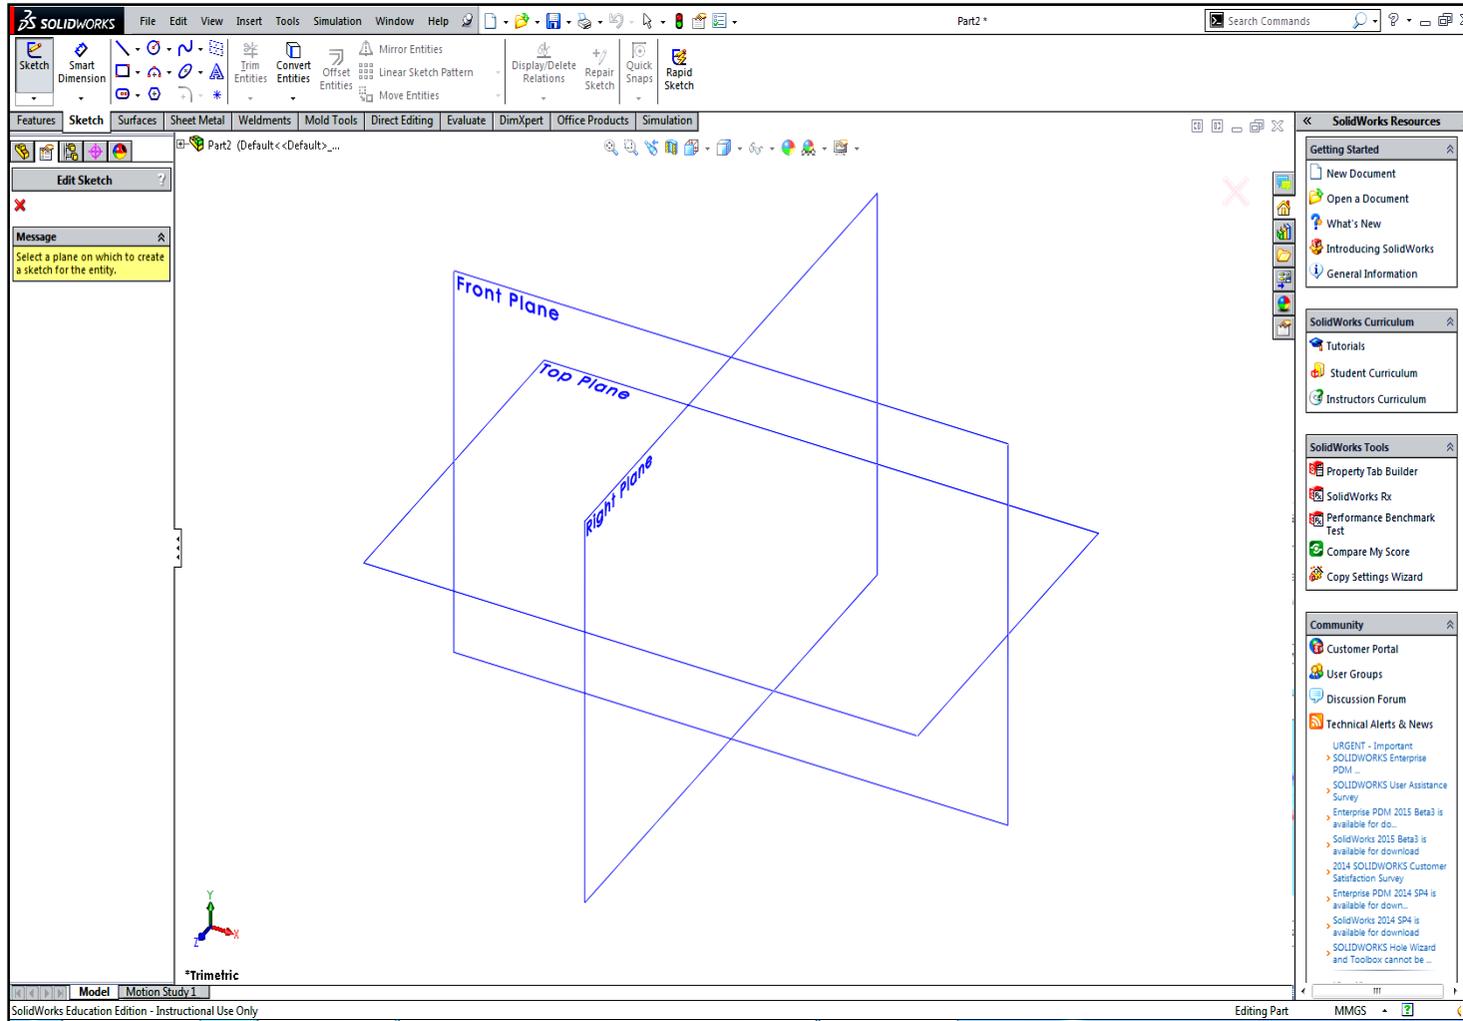


عند اختيار مستوى الرسم سوف يفتح تخطيط جديد وتكون جاهز لبدء الرسم وعند الانتهاء من الرسم نضغط على الزر اعتمد الرسم أو الزر إلغاء الموجودين في أعلى يمين الشاشة كالتالي:

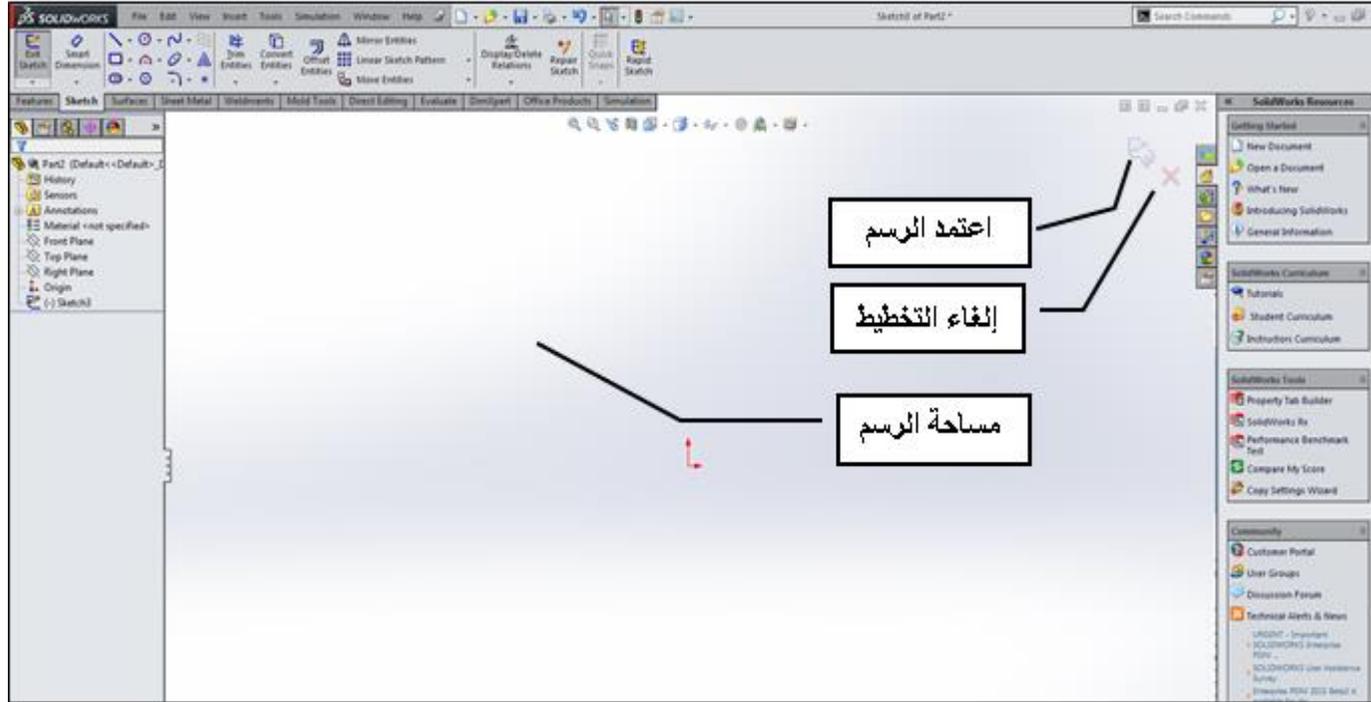

نختار من القائمة (Tools, Sketch Entities, Line) أو الزر من شريط الأدوات (Sketch)


ثم نذهب لمساحة الرسم ثم ننقر الزر الأيسر ونحرك الفأرة في الاتجاه الذي نريد ثم ننقر مرة أخرى فيتم رسم الخط في هذه المرحلة لا تهتم بطول الخط ولا زاوية ميله لأنه يمكنك تعديلهما لاحقاً بسهولة ولكن عند عملية تحريك الفأرة يجب أن تلاحظ ظهور علامة الأفقي أو العمودي أو الزاوية إذا أردت أن يكون الخط أفقي مثلاً يجب أن تنقر مع ظهور علامة الأفقي التالي مع ملاحظة أن هذه العلامة يمكنك حذفها أو استبدالها بعلاقات أخرى ، كما يمكنك الرسم بحرية وبدون أي علاقات (حاول تنفيذ الرسم التالي حتى الإتقان):

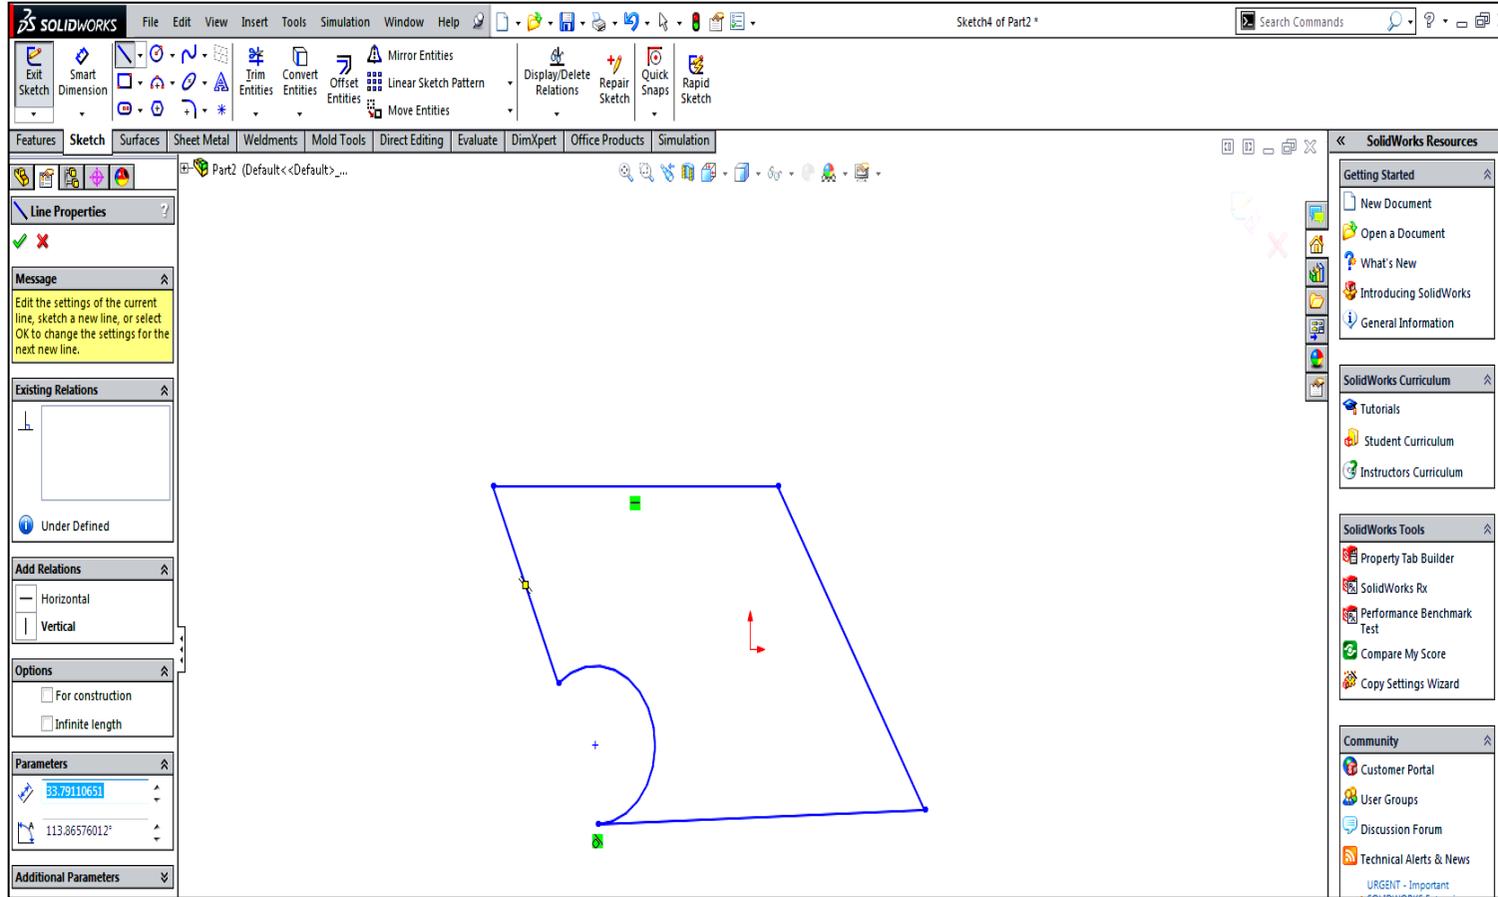

ملاحظة : عند الانتهاء من الرسم يمكن المتابعة لرسم خط آخر أو الضغط على المفتاح (Esc) من لوحة المفاتيح أو تنقر على الزر line مرة أخرى للخروج من الأمر (أي إنهاء الأمر) .

٤-٥ تدريب رقم (١) : إنشاء ورسم دائرة (Circle) في موضع معين


إنشاء رسم تخطيطي للدائرة

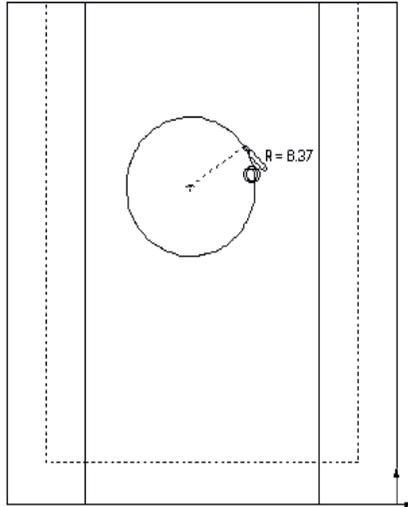


- 1 انقر فوق **Sketch > Circle** (رسم تخطيطي < دائرة)
- 2 ضع المؤشر في المكان الذي تريده أن يشكل مركز الدائرة. انقر بزر الماوس الأيسر.
- 3 اسحب المؤشر لإنشاء رسم تخطيطي للدائرة.
- 4 انقر بزر الماوس الأيسر مجددًا لإكمال الدائرة.

تحديد أبعاد الدائرة

حدد أبعاد الدائرة لتحديد حجمها وموقعها.

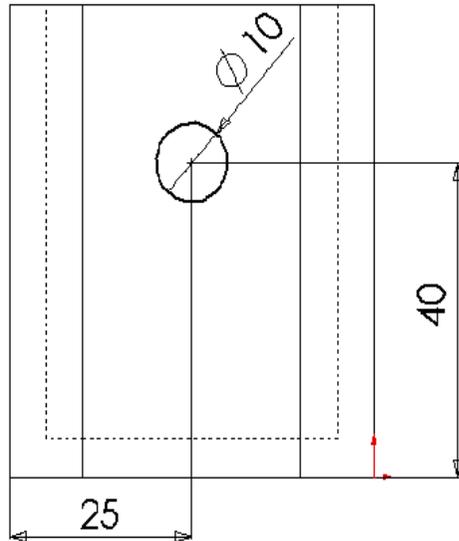


- 1 انقر فوق **Smart Dimension < Sketch** (رسم تخطيطي < بعد ذكي)
- 2 حدد أبعاد القطر. انقر فوق محيط الدائرة. انقر فوق موقع نص الأبعاد في الزاوية العلوية اليمنى. أدخل 10.
- 3 أنشئ بعدًا أفقيًا. انقر فوق محيط الدائرة. انقر فوق آخر حافة عمودية على اليسار. انقر لتحديد موقع نص الأبعاد تحت الخط الأفقي السفلي. أدخل 25.
- 4 أنشئ بعدًا عموديًا. انقر فوق محيط الدائرة. انقر فوق آخر حافة سفلية أفقية. انقر لتحديد موقع نص الأبعاد على يمين الرسم التخطيطي. أدخل 40.

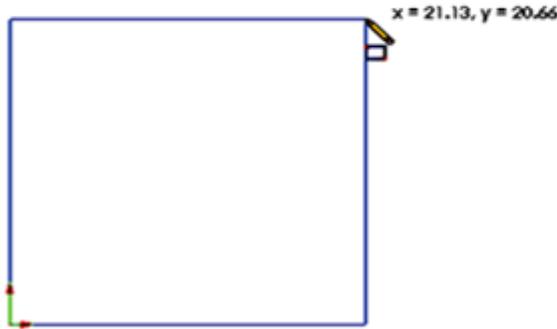

إنشاء رسم تخطيطي للمستطيل


- 1 انقر فوق **Corner Rectangle < Sketch** (رسم تخطيطي < مستطيل زاوية) .
- 2 انقر فوق أصل الرسم التخطيطي لبدء المستطيل.
- 3 حرّك المؤشر نحو الأعلى وإلى اليمين لإنشاء المستطيل.
- 4 انقر زر الماوس مجددًا لإكمال المستطيل.

إضافة أبعاد

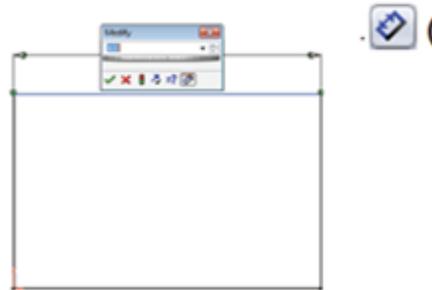

- 1 انقر فوق **Smart Dimension < Sketch** (رسم تخطيطي < بعد ذكي) .

- يتغير شكل المؤشر ليصبح .
 - 2 انقر فوق الخط العلوي للمستطيل.
 - 3 انقر فوق موقع نص الأبعاد الموجود فوق الخط العلوي.
 - يظهر مربع الحوار **Modify** (تعديل).
 - 4 أدخل **100**. انقر فوق أو اضغط **Enter**.
 - 5 انقر فوق حافة المستطيل اليمنى.
 - 6 انقر فوق موقع نص الأبعاد. أدخل **65**. انقر فوق .
- يظهر المقطع العلوي والرؤوس المتبقية باللون الأسود. ويشير شريط الحالة في الزاوية السفلية اليمنى للنافذة إلى تعريف الرسم التخطيطي بالكامل.

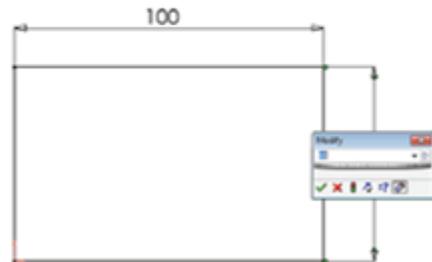

تغيير قيم الأبعاد

أبعاد الصندوق الجديدة هي 100 مم x 60 مم. تغيير الأبعاد.



- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **65**.
- يظهر مربع الحوار **Modify** (تعديل).
- 2 أدخل **60** في مربع الحوار **Modify** (تعديل).
- 3 انقر فوق .

٥-٦ : تمرين عملي مطلوب تنفيذه والتدريب عليه حتى الإتقان


ملحوظة هامة:

التمرين التالي هو تمرين تنفيذي حقيقية على برنامج السوليدوركس


(Solid works 2015)

والمصطلحات الإنجليزية الموجودة بها يجب حفظها والتعامل معها كما هي ، والقيام بتنفيذ تسلسل الخطوات عند المحاولة الأولى ثم التدريب عليها مرارا حتى الإتقان .

وهي موجودة بجدول موضح به الخطوة وكل من صور الرموز والقوائم وواجهة البرنامج

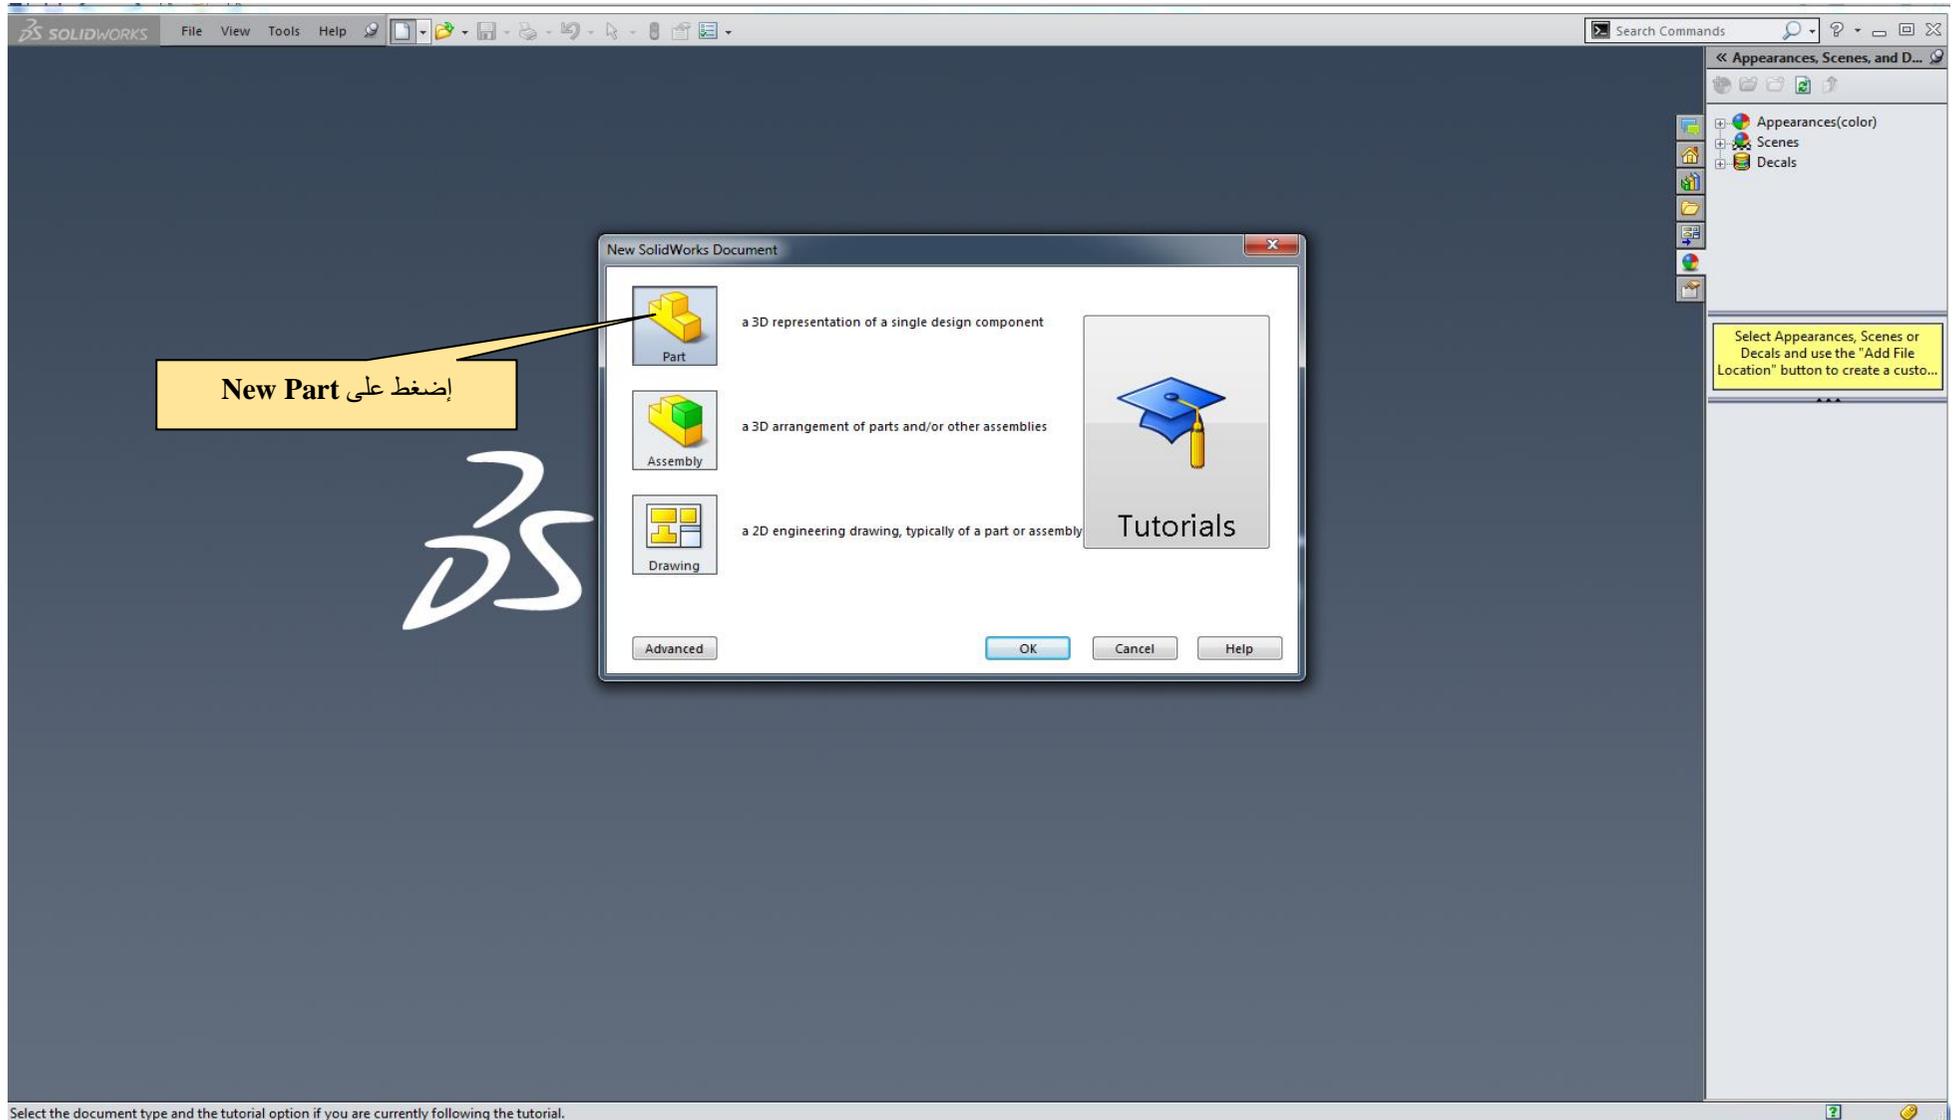



Select the document type and the tutorial option if you are currently following the tutorial.

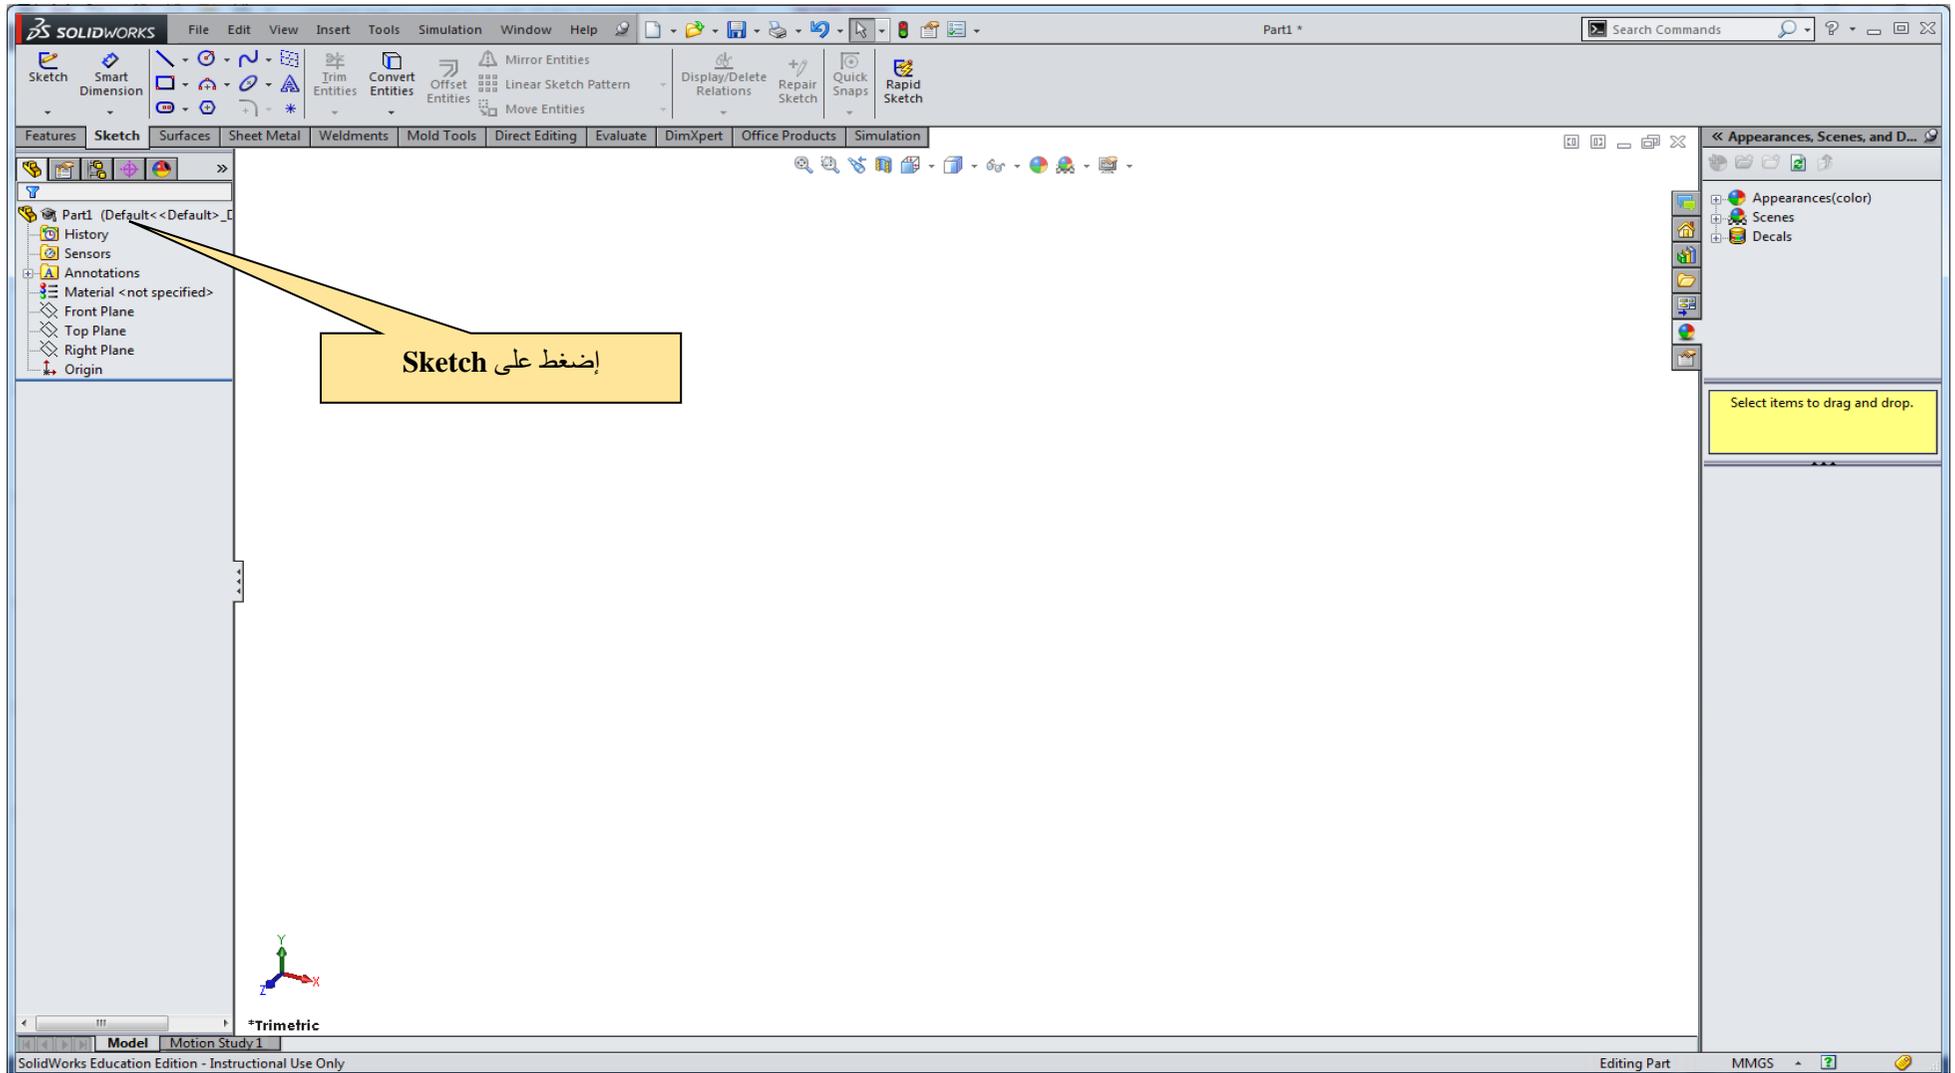



إضغط على Sketch


Select items to drag and drop.

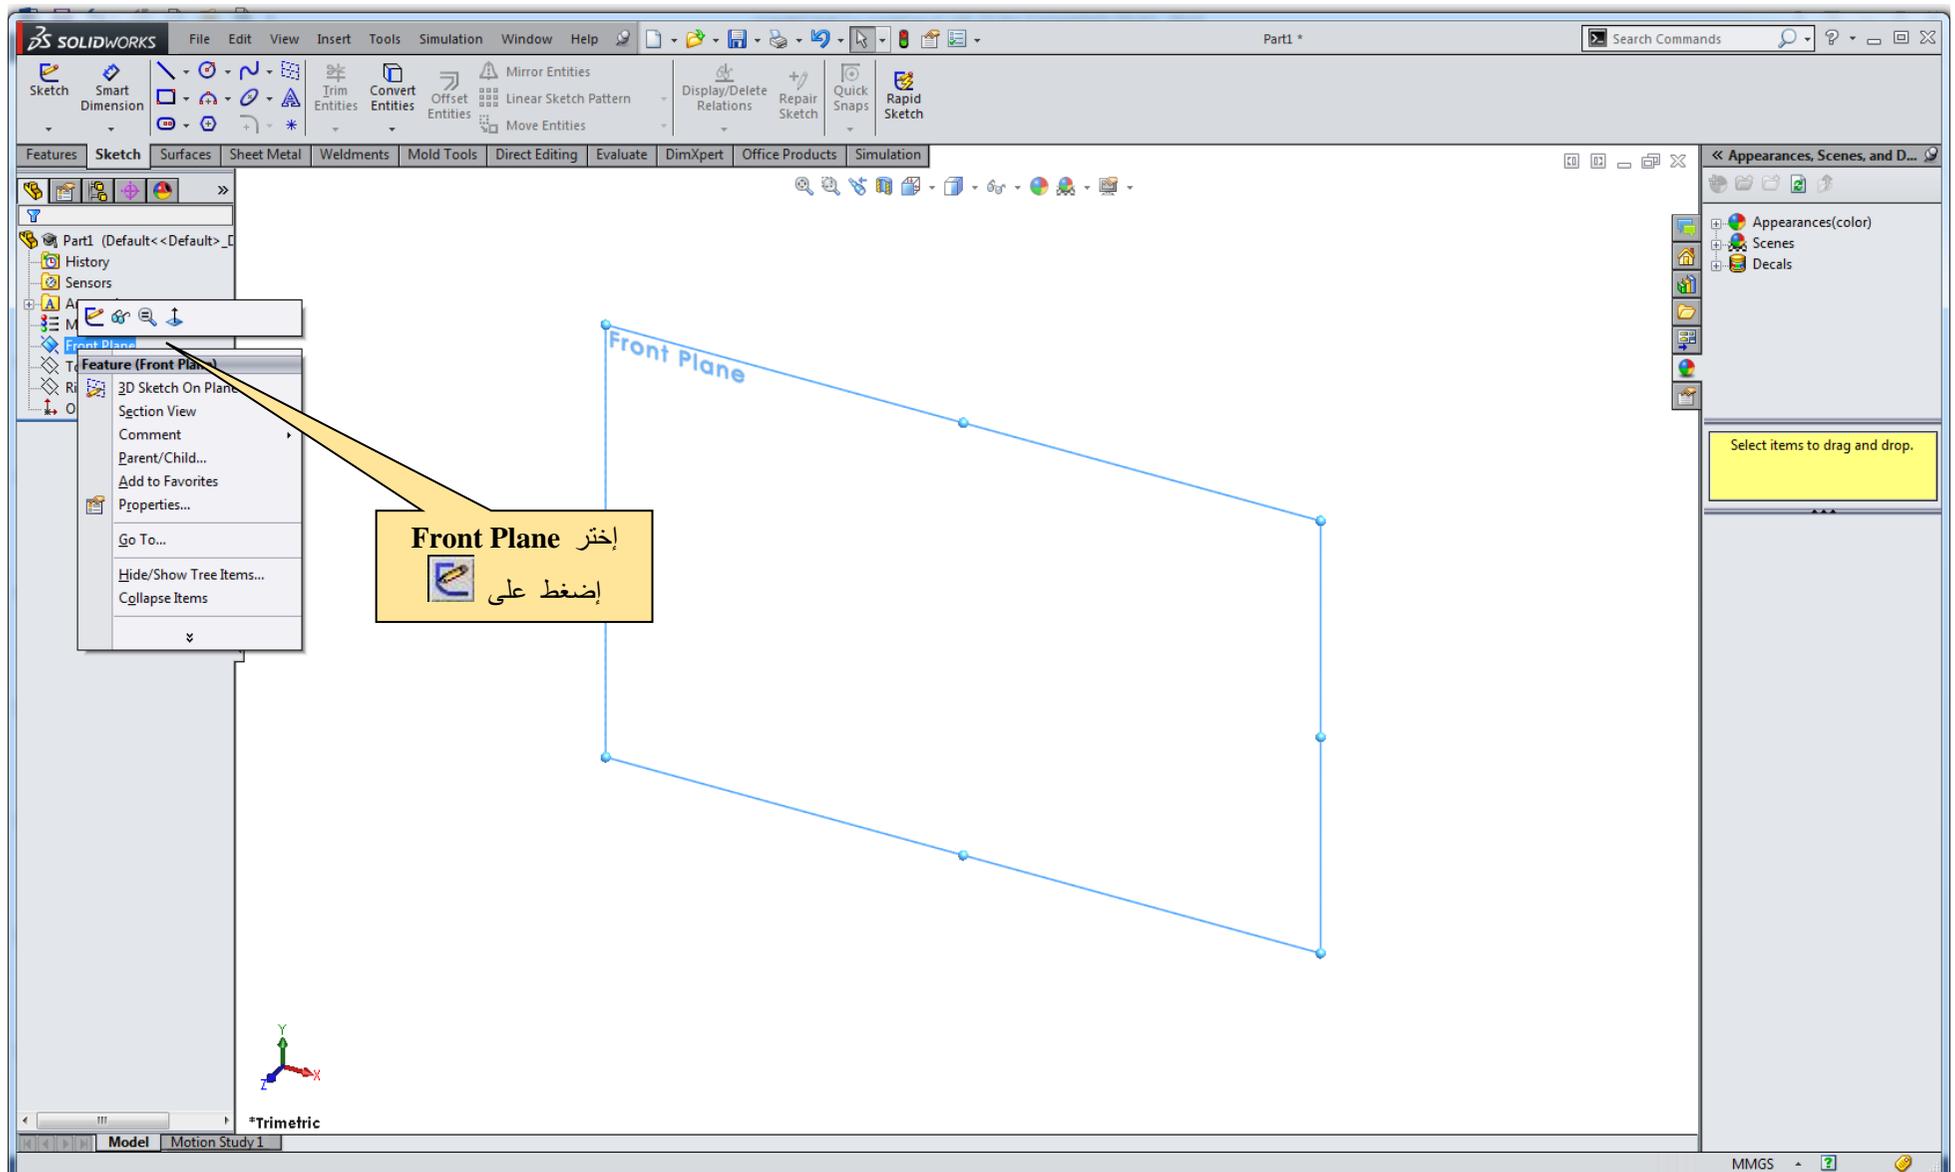

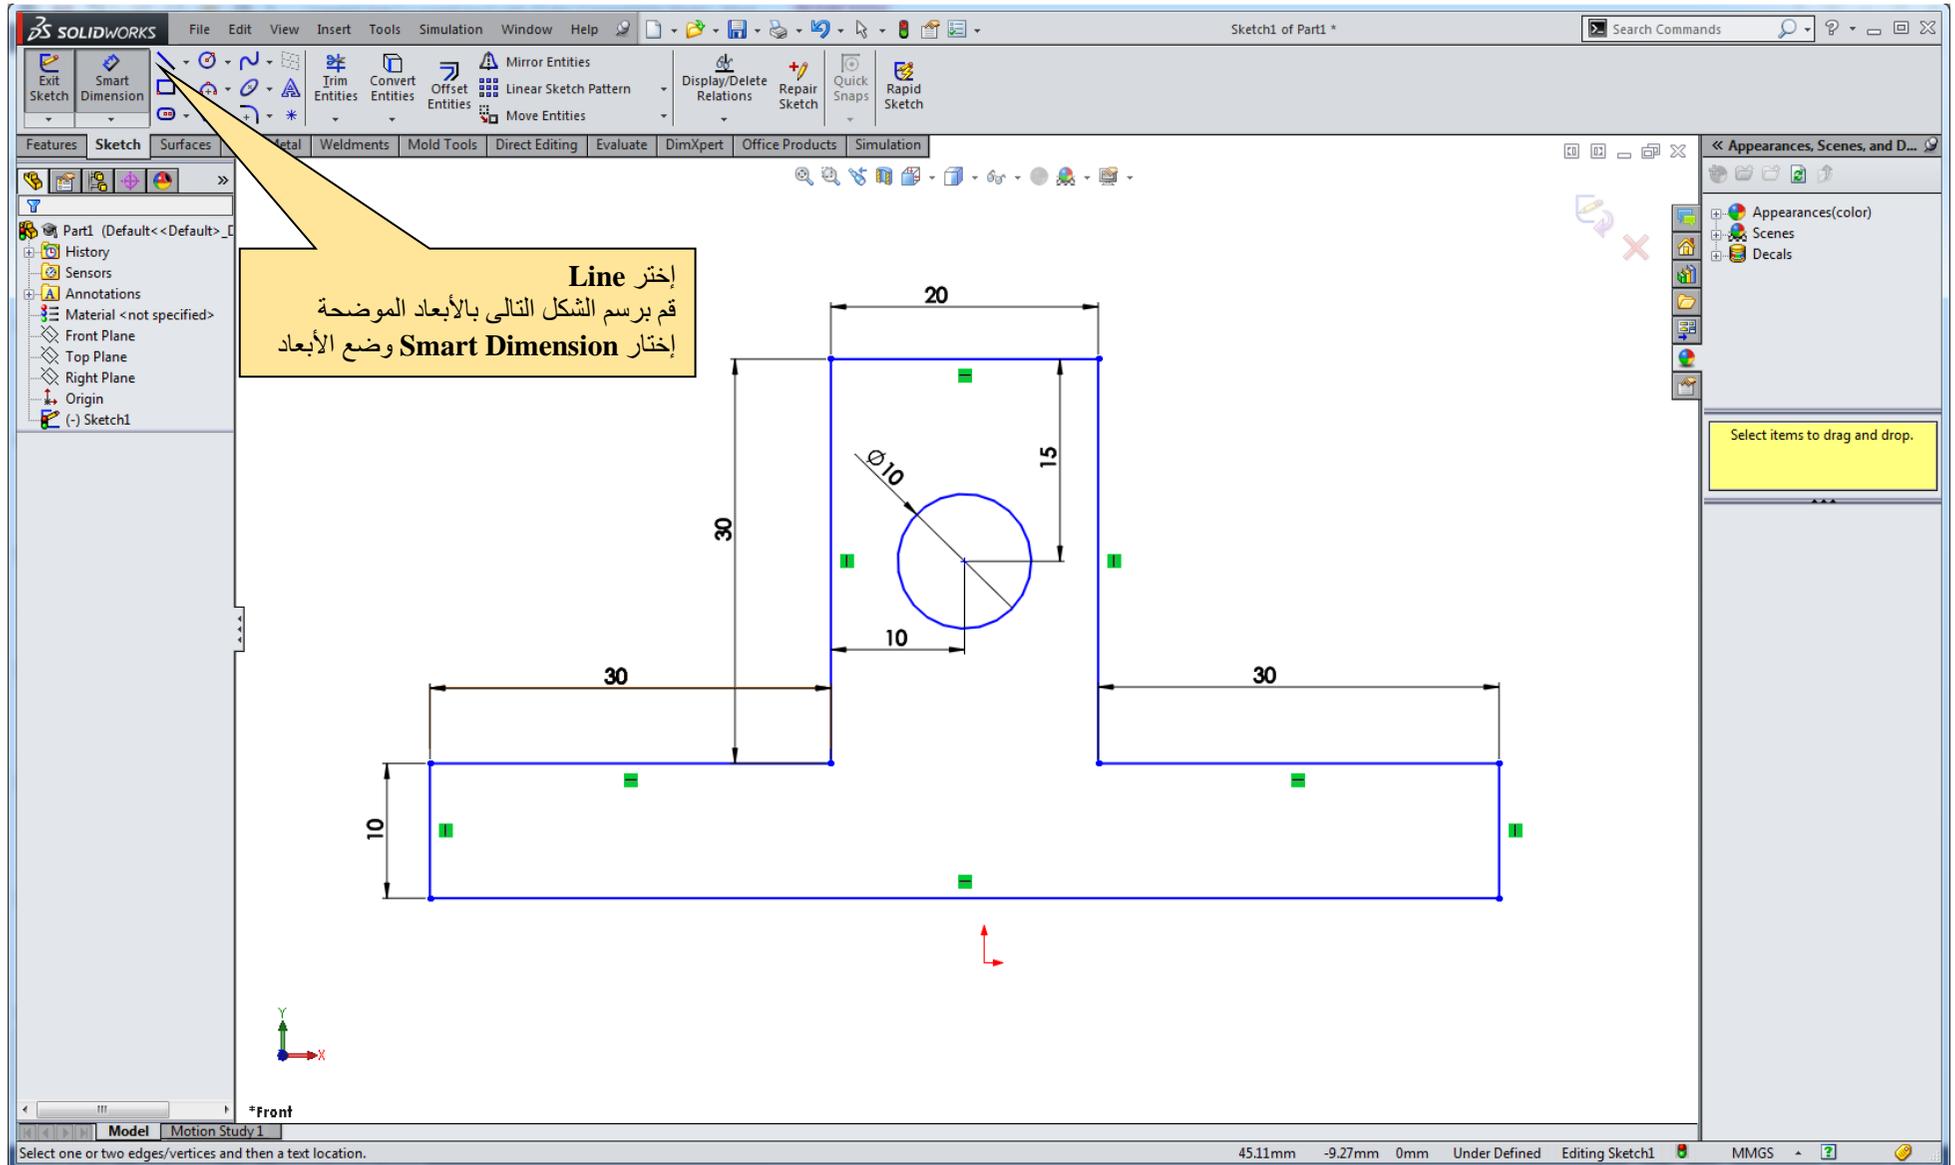

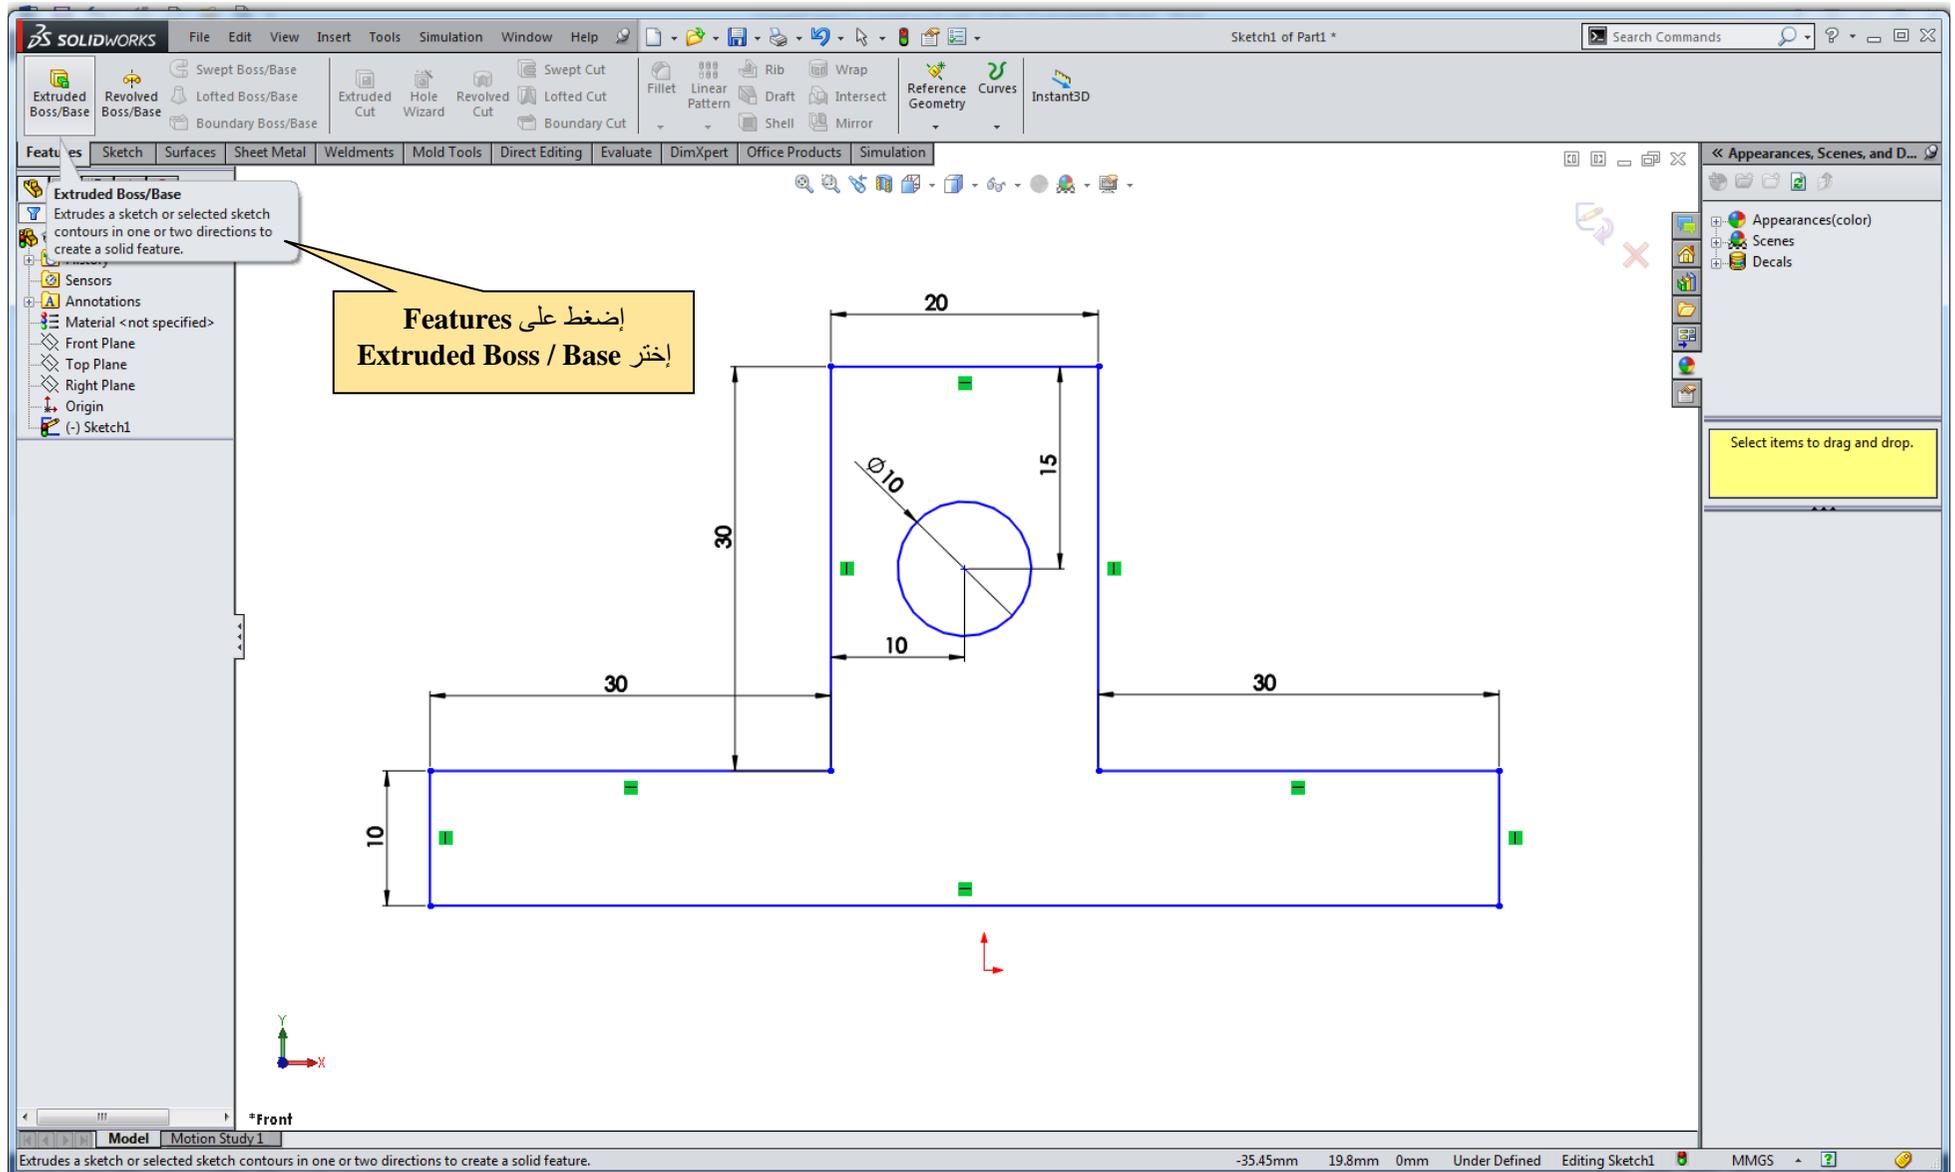

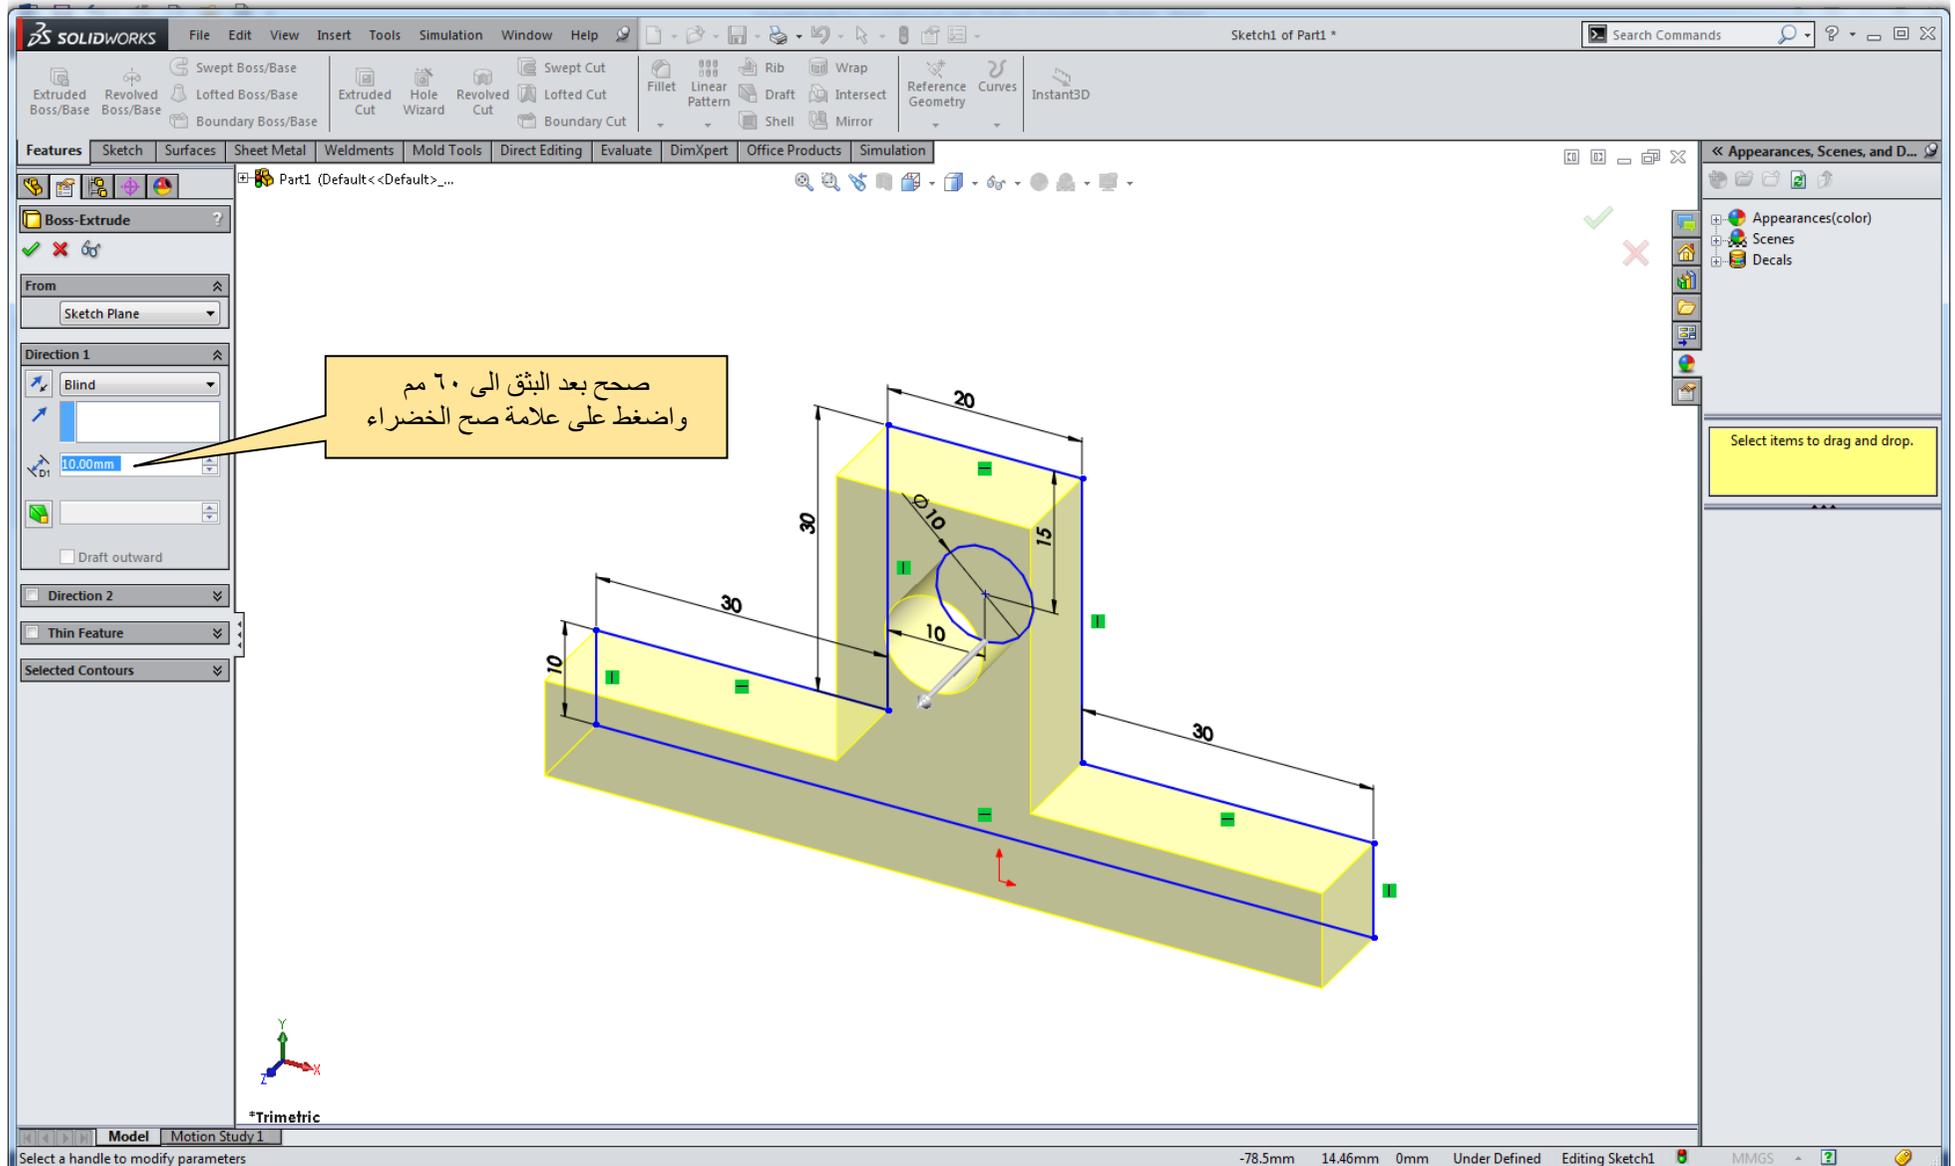

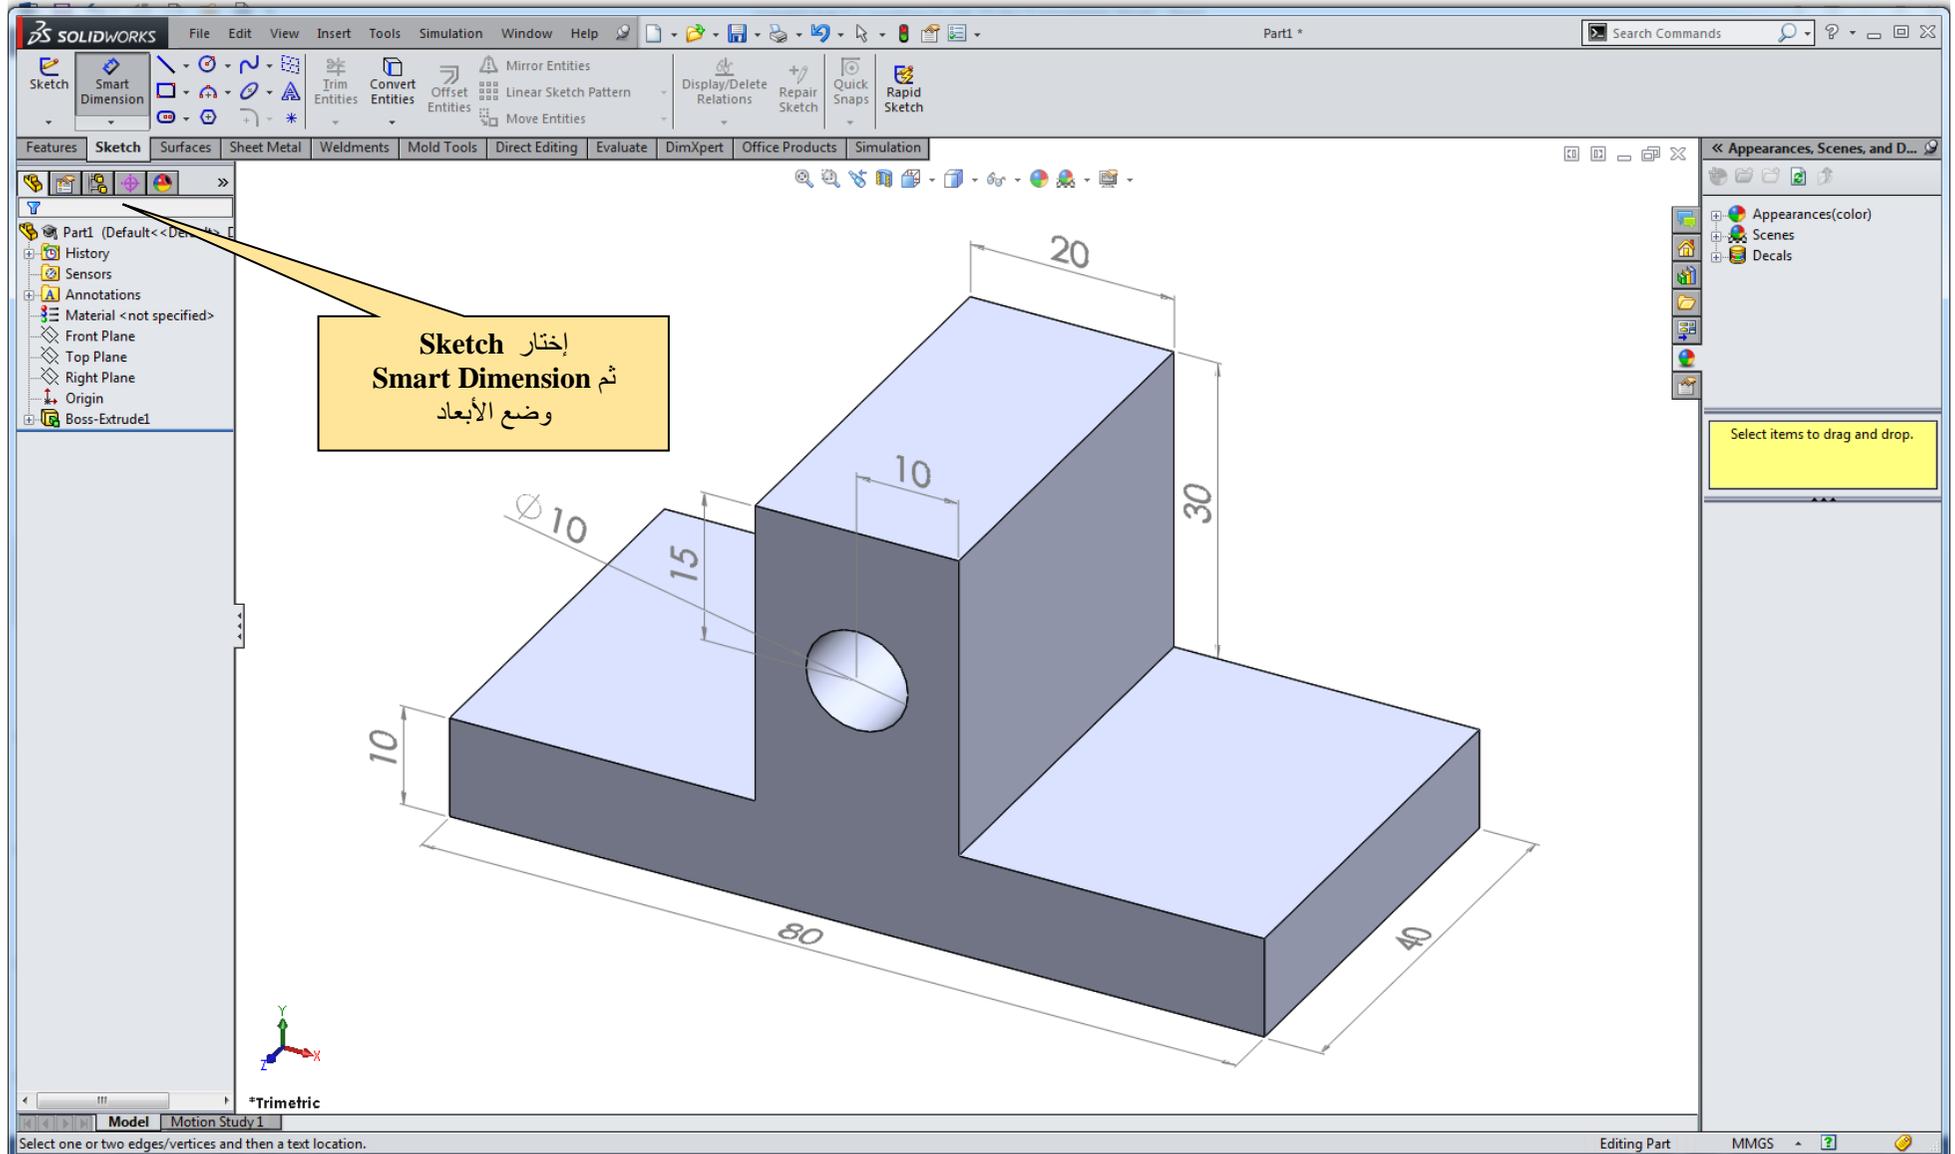

المراجع العلمية

١- المراجع العربية:

- الرسم الهندسي للأستاذ الدكتور إبراهيم فوزى.
- الرسم الهندسي للأستاذ الدكتور ثابت رزق الله والأستاذ الدكتور هشام سنبل.
- أساسيات الرسم الهندسي للدكتور عبد الحميد جمعة والأستاذ عباس بيومى.
- مبادئ الرسم الهندسي للأستاذ الدكتور محيى الدين القشلان.
- الرسم الهندسي للأستاذ الدكتور فتحى الشريف.
- الموسوعة العربية.
- شبكة المعلومات الدولية (الوب سايت)
- كتب وأجزاء برنامج ال SolidWorks 2014/2015 .

٢- المراجع الأجنبية :

- EXERCISES IN MACHINE DRAWING MOSCOW.
- ENGINEERING DRAWING BY LEONID LEVANT.
- ENGINEERING DRAWING BY M.G.EDELEV.
- Fachzeichnen fur Kfz-Berufe, Part 1. Veriag H.stam GmbH, Phein, Germany
- Engineering Drawing and Design, David A.Madsen & J.Lee Turpin, THOMSON DELMAR LEARING.

تم بحمد الله وتوفيقه ، ونسأله تعالى أن يجعله علمً يَنْتَفَعُ به

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني